



APAVE
AGENCE DE MACON
Le Saint Amour
Espace entreprises Macon Loché 95
rue Pouilly Loché
71870 MACON
N° SIRET : 90386907100394

DONNEUR D'ORDRE
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE
PLACE CHARLES DE GAULLE
39300 CHAMPAGNOLE
CONTACT : Monsieur DELFAU



Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents
Le présent document constitue un pré-rapport correspondant à une 1^{ère} étape de repérage



Numéro de contrat : 34368972 G16199271 Numéro de tâche : Numéro d'offre : DEMOLITION ECOLE HUBERT REEVES Date : 30/01/2023	Lieu d'intervention : ECOLE HUBERT REEVES 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE Destinataire rapport : COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	Date d'intervention : Du 06/12/2022 au Intervenant : Monsieur Jean Charles CLAVERIE Signature :   APAVE SUDEUROPE Immeuble Le Saint Amour Espace Entreprises Macon Loché 71870 MACON

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 382 pages

1	INFORMATIONS GÉNÉRALES
1.1	DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse : **22 rue DE LA LIBERTE**
39300 CHAMPAGNOLE

Référence Cadastre : **Non communiqué**
 Date du Permis de Construire : **Antérieur au 1er juillet 1997**

Nature du bâtiment : **ECOLE HUBERT REEVES**

1.2	DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE
Nom :	COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	Nom : COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE
Adresse :	PLACE CHARLES DE GAULLE 39300 CHAMPAGNOLE	Adresse : PLACE CHARLES DE GAULLE 39300 CHAMPAGNOLE
Qualité :		

1.3	EXÉCUTION DE LA MISSION
Repérage réalisé par : CLAVERIE Jean Charles	Laboratoire d'Analyses : Eurofins Analyse pour le Bâtiment Sud-Est
N° certificat de qualification : 18-1338	Adresse laboratoire : 2 rue Chanoine Ploton F 42000 SAINT-ÉTIENNE
Date d'obtention : 11/06/2020	Numéro d'accréditation : 1-1591
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : Abcidia Certification	
Abcidia Certification	
Date de la commande : 01/03/2022	Organisme d'assurance professionnelle : AXA FRANCE IARD
Accompagnateur : Aucun	Adresse assurance : 313 Terrasse de l'ARCHE 92727 NANTERRE CEDEX 10800207204
	N° de contrat d'assurance : 10800207204
	Date de validité : 31/12/2023

1.4	SIGNATURE DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	DATE D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT
Nom du diagnostiqueur : CLAVERIE Jean Charles		Lieu et date d'établissement du rapport
AGENCE DE MACON Espace entreprises Macon Loché		
95 rue Pouilly Loché 71870 MACON		Fait à MACON le 30/01/2023
Signature de l'opérateur		




 APAVE SUDEUROPE
 Immeuble Le Saint Amour
 Espace Entreprises Macon Loché
 71000 MACON TGV
 Tél. 03 85 32 65 12 - Fax 03 85 32 65 13

2	CONCLUSION(S) DU PRE RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré à ce stade de la mission des matériaux et produits contenant de l'amiante.

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener à son terme la mission objet du présent rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en œuvre des moyens d'accès spécifiques.

SOMMAIRE :

INFORMATIONS GÉNÉRALES	2
DESIGNATION DU BATIMENT	2
DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
DÉSIGNATION DU PROPRIETAIRE	2
EXÉCUTION DE LA MISSION	2
SIGNATURE DE L'OPERATEUR DE REPERAGE	2
CONCLUSION(S) DU PRE RAPPORT	2
RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	4
MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE	4
MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	7
INVESTIGATIONS NON REALISEES	39
LOCAUX NON VISITES / MOYENS D'ACCES A METTRE A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE	39
INVESTIGATION(S) APPROFONDIE(S) DEVANT ETRE REALISEE(S) PAR LE DONNEUR D'ORDRE	40
MATERIAUX OU PRODUITS NON PRELEVES	40
PRECONISATIONS	40
COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION	40
OBJECTIF	40
REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES	40
CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	41
PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION	41
PROGRAMME DE DEMOLITION	41
PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE	41
RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)	44
ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION	45
ANNEXE CROQUIS	268
ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES	277
ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES	375
ANNEXE ATTESTATION ASSURANCE	379
CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS	381

3 RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

3.1 Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
SOUS SOL	Cave 1	Conduit horizontal	Fibre-ciment	Document consulté		
		Conduit vertical qui remonte au plafond	Fibre-ciment	Document consulté		
SOUS SOL	Cave 2	Conduit horizontal (fourreau) dans le mur (réseau enterré)	fibre ciment	Document consulté		
SOUS SOL	Cave 3	2 Conduits circulaires au mur	fibre ciment	Document consulté		
		1 Conduit circulaire qui part au plafond	Fibre-ciment	Document consulté		
SOUS SOL	Cave 12	Conduit aération rectangulaire	Fibre ciment	Document consulté		
SOUS SOL	Cave 14	1 Conduit circulaire qui part au plafond	Fibre ciment	Document consulté		
SOUS SOL	cuve fioul	Conduit aération rectangulaire	Fibre ciment	Document consulté		
SOUS SOL	Chaufferie	Amalgame de joints de brides	Joint fibreux	Résultat d'analyse (P188)		
RDC	Local 1	Conduit verticale dans coffrage	Fibre ciment	Résultat d'analyse		
RDC	Local 5	Sol	Dalle de sol	Document consulté		
RDC	Local 12	Revêtement de murs	Faïence type Glasal + colle	Résultat d'analyse (P102)		
RDC	Local 13	conduits	Fibre-ciment	Document consulté		

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
RDC	Local 14	Conduit circulaire dans doublage	Fibre ciment	Résultat d'analyse		
RDC	Sanitaires 1	Conduit circulaire	Fibre-ciment	Document consulté		
RDC	WC	conduit horizontal	Fibre-ciment	Document consulté		
R+1	Local 34	Conduit dans placard	Fibre-ciment	Document consulté		
R+1	Couloir 2	sol	3 bande de lino imitation pierre + colle	Résultat d'analyse (P150)		
Extérieur	Façade RDC	fenêtre bois - Joint compribande de fenêtre	Matériau fibreux	Résultat d'analyse (P078)		
		Fenêtre 3 panneaux Local 8	Joint compribande	Résultat d'analyse (P095)		
		Baie vitrée local 13	Mastic vitrié	Résultat d'analyse (P117)		
		fenêtre bois 1 carreau escalier 4	Joint compribande	Résultat d'analyse (P127)		
		Conduit circulaire côté route local 24	Fibre-ciment	Résultat d'analyse (P085 - idem)		Z085
		Conduit rectangulaire de sortie sous sol façade côté cour	Fibre-ciment	Résultat d'analyse (P085 - idem)		Z085
		Conduit circulaire local 17	Fibre-ciment	Résultat d'analyse (P085 - idem)		Z085
		Conduit circulaire extérieur sous toiture plate	Fibre-ciment	Résultat d'analyse (P085 - idem)		Z085
		Coude Conduit circulaire côté local 5	Fibre-ciment	Résultat d'analyse (P085 - idem)		Z085
		Conduit circulaire côté Couloir 1	Fibre-ciment	Résultat d'analyse (P085 - idem)		Z085
		Conduit circulaire côté	Fibre-ciment	Résultat d'analyse		Z085

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Ref sondage	(ZPSO) Référence
		cour local 24		(P085)		
Extérieur	Façade R+1	fenêtre 2 panneaux	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P137)		
		fenêtre 2 panneaux	joint compribande	Résultat d'analyse (P140)		
		fenêtre 3 panneaux carrée local 26	Joint compribande	Résultat d'analyse (P179)		
		Contre analyse fenêtre 2 panneaux battante bas couloir 2	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P210)		
Extérieur	Toiture 1	Conduit circulaire traversant la dalle	Fibre-ciment	Résultat d'analyse		
		Conduit circulaire	Fibre-ciment	Résultat d'analyse (P170)		
Extérieur	Toiture 4	Conduit circulaire traversant la dalle	Fibre-ciment	Document consulté		

3.2 Matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
SOUS SOL	Vide sanitaire 1	Couche de déssolidérisation Haurt du mur	Matériau bitumineux noir	Résultat d'analyse (P218)		Z218
		Linteau porte	Enduit de débullage	Résultat d'analyse (P186 - idem)		Z186
SOUS SOL	Vide sanitaire 2	Conduit circulaire horizontal	Béton préfabriqué	Résultat d'analyse (P192)		
		Couche de déssolidérisation Haurt du mur	Matériau bitumineux noir	Résultat d'analyse (P218 - idem)		Z218
		Linteau porte	Enduit de débullage	Résultat d'analyse (P186 - idem)		Z186
SOUS SOL	Cave 1	Couche de déssolidérisation Haurt du mur	Matériau bitumineux noir	Résultat d'analyse (P218 - idem)		Z218
		Linteau porte	Enduit de débullage	Résultat d'analyse (P186 - idem)		Z186
SOUS SOL	Cave 2	Couche de déssolidérisation Haurt du mur	Matériau bitumineux noir	Résultat d'analyse (P218 - idem)		Z218
		Linteau porte	Enduit de débullage	Résultat d'analyse (P186 - idem)		Z186
SOUS SOL	Cave 3	Couche de déssolidérisation Haurt du mur	Matériau bitumineux noir	Résultat d'analyse (P218 - idem)		Z218
		Linteau porte	Enduit de débullage	Résultat d'analyse (P186 - idem)		Z186
SOUS SOL	Cave 4	Couche de déssolidérisation Haurt du mur	Matériau bitumineux noir	Résultat d'analyse (P218 - idem)		Z218
		Linteau porte	Enduit de débullage	Résultat d'analyse (P186 - idem)		Z186
SOUS SOL	Cave 5	Couche de déssolidérisation Haurt du mur	Matériau bitumineux noir	Résultat d'analyse (P218 - idem)		Z218
		Linteau porte	Enduit de débullage	Résultat d'analyse (P186 - idem)		Z186
SOUS	Cave 6	Couche de	Matériau bitumineux	Résultat		Z218

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
SOL		déssolidérisation Haurt du mur	noir	d'analyse (P218 - idem)		
		Linteau porte	Enduit de débullage	Résultat d'analyse (P186 - idem)		Z186
SOUS SOL	Cave 7	Couche de déssolidérisation Haurt du mur	Matériau bitumineux noir	Résultat d'analyse (P218 - idem)		Z218
		Linteau porte	Enduit de débullage	Résultat d'analyse (P186 - idem)		Z186
SOUS SOL	Cave 8	Calorifuge carton	Carton + isolant	Résultat d'analyse (P185)		
		Couche de déssolidérisation Haurt du mur	Matériau bitumineux noir	Résultat d'analyse (P218 - idem)		Z218
		Linteau porte	Enduit de débullage	Résultat d'analyse (P186 - idem)		Z186
SOUS SOL	Cave 9	Linteau porte	Enduit de débullage	Résultat d'analyse (P186)		Z186
		Couche de déssolidérisation Haurt du mur	Matériau bitumineux noir	Résultat d'analyse (P218 - idem)		Z218
SOUS SOL	Cave 10	Calorifuge enduit	Enduit + isolant	Résultat d'analyse (P187)		
		Couche de déssolidérisation Haurt du mur	Matériau bitumineux noir	Résultat d'analyse (P218 - idem)		Z218
		Linteau porte	Enduit de débullage	Résultat d'analyse (P186 - idem)		Z186
SOUS SOL	Cave 11	Couche de déssolidérisation Haurt du mur	Matériau bitumineux noir	Résultat d'analyse (P218 - idem)		Z218
		Linteau porte	Enduit de débullage	Résultat d'analyse (P186 - idem)		Z186
SOUS SOL	Cave 12	Couche de déssolidérisation Haurt du mur	Matériau bitumineux noir	Résultat d'analyse (P218 - idem)		Z218
		Linteau porte	Enduit de débullage	Résultat d'analyse (P186 - idem)		Z186
SOUS	Cave 13	Conduits	Enduit de rebouchage	Résultat		

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
SOL			conduit	d'analyse (P219)		
		Couche de déssolidérisation Haurt du mur	Matériau bitumineux noir	Résultat d'analyse (P218 - idem)		Z218
		Linteau porte	Enduit de débullage	Résultat d'analyse (P186 - idem)		Z186
SOUS SOL	Cave 14	Couche de déssolidérisation Haurt du mur	Matériau bitumineux noir	Résultat d'analyse (P218 - idem)		Z218
		Linteau porte	Enduit de débullage	Résultat d'analyse (P186 - idem)		Z186
SOUS SOL	Escalier sous sol	Cloisons	bande calicot	Résultat d'analyse (P201)		
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
		Marche escalier	béton préfabriqué	Résultat d'analyse (P083 - idem)		Z083
SOUS SOL	cuve fioul	Couche de déssolidérisation Haurt du mur	Matériau bitumineux noir	Résultat d'analyse (P218 - idem)		Z218
		Linteau porte	Enduit de débullage	Résultat d'analyse (P186 - idem)		Z186
		cuve fioul	peinture sur cuve - Peinture	Résultat d'analyse (P217)		
SOUS SOL	Escalier sous sol 3	Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
		Marche escalier	béton préfabriqué	Résultat d'analyse (P083 - idem)		Z083
SOUS SOL	Chaufferie	caloriguge enduit gros	Enduit + isolent	Résultat d'analyse (P189)		
		calorifuge grillagé fil	Isolant	Résultat d'analyse (P191)		
		Couche de déssolidérisation Haurt du mur	Matériau bitumineux noir	Résultat d'analyse (P218 - idem)		Z218
		Linteau porte	Enduit de débullage	Résultat		Z186

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
				d'analyse (P186 - idem)		
		Enduit de rebouche calorifuge	Enduit	Résultat d'analyse (P190)		
SOUS SOL	Petit vide sanitaire	Couche de désolidarisation Haut du mur	Matériau bitumineux noir	Résultat d'analyse (P218 - idem)		Z218
RDC	Local 1	Murs maçonnées	Enduit + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
		Poutre béton	Enduit plâtre + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P006 - idem)		Z006
		Murs maçonnées	Enduit + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
		Revêtement de murs	Faïences blanches + colle	Résultat d'analyse (P031)		
		Sol	Carrelage petit carreau multi couleur+ Colle	Résultat d'analyse (P032)		
		Allège fenêtre	bande calicot - Peinture	Résultat d'analyse (P051 - idem)		Z051
		Allège fenêtre	Plot de colle placo	Résultat d'analyse (P053 - idem)		Z053
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
		Allège fenêtre	isolant + pare vapeur derriere placo	Résultat d'analyse (P052 - idem)		Z052
RDC	Local 2	Murs maçonnées	Enduit + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
		Poutre béton	Enduit plâtre + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P006 - idem)		Z006
		Murs maçonnées	Enduit + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
		Sol	Marbre + colle	Résultat d'analyse (P027)		
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat		Z020

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
RDC	Local 3			d'analyse (P020 - idem)		
		Plinthes	Marbre + colle - Peinture	Résultat d'analyse (P030)		
		Plinthes marron poteaux	Carrelage	Résultat d'analyse (P001)		Z001
		Doubage brique	Colle de scellment briques	Résultat d'analyse (P012)		
		Allège fenêtre	Plot de colle placo	Résultat d'analyse (P053 - idem)		Z053
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
		Plafond	Fibralith	Résultat d'analyse (P002)		Z002
		Plinthes rouge	Carrelage	Résultat d'analyse (P003)		
		Sol	Carrelage gris + Colle + Ragréage	Résultat d'analyse (P004)		
		Murs maçonneries	Enduit + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P005)		Z005
		Poutre béton	Enduit plâtre + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P006)		Z006
		Poteau	Enduit Plâtre + enduit de débulage - Peinture	Résultat d'analyse (P007)		Z007
		tablau de fenêtréss	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P010)		
		Doubage brique	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P011)		Z011
RDC	Local 4	Murs maçonneries	Enduit + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
		Poutre béton	Enduit plâtre + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P006 - idem)		Z006
		Murs	Enduit + enduit de	Résultat		Z005

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		maçonneries	débullage - Peinture	d'analyse (P005 - idem)		
		Allège fenêtre	bande calicot - Peinture	Résultat d'analyse (P051 - idem)		Z051
		Plafond béton	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P014)		
		Allège fenêtre	isolant + pare vapeur derriere placo	Résultat d'analyse (P052 - idem)		Z052
		Plinthes grisses	Carrelage	Résultat d'analyse (P015)		
		Plinthes beiges mouchetées	Carrelage - Peinture	Résultat d'analyse (P016)		
		Sol	Carrelage petit carreau beige moucheté+ Colle	Résultat d'analyse (P017)		
		Réhausse béton	Béton	Résultat d'analyse (P018)		
		cloisons briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P019)		
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020)		Z020
		radiateurs fontes + tuyauteries	Peintures décoratives - Peinture	Résultat d'analyse (P022)		
RDC	Local 5	Plafond	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P087)		
RDC	Local 6	Murs maçonneries	Enduit + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
		sol	Lino beige clair	Résultat d'analyse (P046)		
		sol	dalle de sol beige sous lino + colle	Résultat d'analyse (P047)		
		sol	dalle de sol noire sous lino + colle	Résultat d'analyse (P048)		
		Murs	Moquette murale rose	Résultat		

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
			+ colle	d'analyse (P049)		
		Allège fenêtre	isolant + pare vapeur derriere placo	Résultat d'analyse (P052)		Z052
		Allège fenêtre	Plot de colle placo	Résultat d'analyse (P053)		Z053
		Plafond brique	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P050)		
		Allège fenêtre	bande calicot - Peinture	Résultat d'analyse (P051)		Z051
RDC	Local 7	Murs maçonnées	Enduit + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
		Allège fenêtre	bande calicot - Peinture	Résultat d'analyse (P051 - idem)		Z051
		Allège fenêtre	Plot de colle placo	Résultat d'analyse (P053 - idem)		Z053
		Sol	lino gris imitation pierre + colle	Résultat d'analyse (P090)		Z090
		Sol	dalle de sol grise foncée sous lino + colle	Résultat d'analyse (P091)		
		Revêtement de murs	dalle de liège + colle	Résultat d'analyse (P109 - idem)		Z109
		Plafond	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P123 - idem)		Z123
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
		Allège fenêtre	isolant + pare vapeur derriere placo	Résultat d'analyse (P052 - idem)		Z052
RDC	Local 8	Murs maçonnées	Enduit + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
		Allège fenêtre	bande calicot - Peinture	Résultat d'analyse (P051 - idem)		Z051
		Allège fenêtre	Plot de colle placo	Résultat		Z053

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
				d'analyse (P053 - idem)		
		Sol	Lino mauve + colle	Résultat d'analyse (P092)		
		Murs	Enduit goutelette - Peinture	Résultat d'analyse (P094)		
		Revêtement de murs	dalle de liège + colle	Résultat d'analyse (P109 - idem)		Z109
		Plafond	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P123 - idem)		Z123
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
		Allège fenêtre	isolant + pare vapeur derriere placo	Résultat d'analyse (P052 - idem)		Z052
		Sol	Ragréage	Résultat d'analyse (P093)		
RDC	Local 9	Murs maçonnées	Enduit + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
		Allège fenêtre	bande calicot - Peinture	Résultat d'analyse (P051 - idem)		Z051
		Allège fenêtre	Plot de colle placo	Résultat d'analyse (P053 - idem)		Z053
		sol	Lino vert chiné + colle	Résultat d'analyse (P096)		
		Revêtement de murs	faïence jaune + colle	Résultat d'analyse (P097)		
		Revêtement de murs	dalle de liège + colle	Résultat d'analyse (P109)		Z109
		Plafond	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P123 - idem)		Z123
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
		Allège fenêtre	isolant + pare vapeur	Résultat		Z052

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
			derriere placo	d'analyse (P052 - idem)		
RDC	Local 10	Murs maçonnées	Enduit + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
		Allège fenêtre	bande calicot - Peinture	Résultat d'analyse (P051 - idem)		Z051
		Allège fenêtre	Plot de colle placo	Résultat d'analyse (P053 - idem)		Z053
		Sol	Lino bleu + colle	Résultat d'analyse (P098)		
		Sol	Dalle de sol beuge claire + colle	Résultat d'analyse (P099)		
		Plafond	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P123 - idem)		Z123
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
		Allège fenêtre	isolant + pare vapeur derriere placo	Résultat d'analyse (P052 - idem)		Z052
RDC	Local 11	Murs maçonnées	Enduit + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
		Allège fenêtre	bande calicot - Peinture	Résultat d'analyse (P051 - idem)		Z051
		Allège fenêtre	Plot de colle placo	Résultat d'analyse (P053 - idem)		Z053
		Revêtement de murs	Faïence carré grise+ colle	Résultat d'analyse (P101)		
		Plafond	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P123 - idem)		Z123
		cloison amovible	Stratifié haute pression - Peinture	Résultat d'analyse (P100)		
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
		Sol WC	carrelage blanc et gris	Résultat		Z103

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
			+ colle	d'analyse (P103 - idem)		
		Allège fenêtre	isolant + pare vapeur derriere placo	Résultat d'analyse (P052 - idem)		Z052
RDC	Local 12	Murs maçonnées	Enduit + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
		Plafond	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P123 - idem)		Z123
		Sol WC	carrelage blanc et gris + colle	Résultat d'analyse (P103 - idem)		Z103
RDC	Local 13	Murs maçonnées	Enduit + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
		Allège fenêtre	bande calicot - Peinture	Résultat d'analyse (P051 - idem)		Z051
		Allège fenêtre	Plot de colle placo	Résultat d'analyse (P053 - idem)		Z053
		Sol	Dalle de sol jaune + colle	Résultat d'analyse (P110)		
		faux plafond	Plaque de faux-plafond carrées	Résultat d'analyse (P113)		
		Plénium	Isolent + pare vapeur	Résultat d'analyse (P114)		
		Linteau porte	enduit plâtre + enduit de débullage	Résultat d'analyse (P116)		
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
		Allège fenêtre	isolant + pare vapeur derriere placo	Résultat d'analyse (P052 - idem)		Z052
		Doublage brique	enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P111)		
		Murs et cloisons maçonnés	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P112)		
		Poutre béton	enduit plâtre - Peinture	Résultat		

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
				d'analyse (P115)		
RDC	Local 14	Murs maçonnées	Enduit + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
		Allège fenêtre	Plot de colle placo	Résultat d'analyse (P053 - idem)		Z053
		Allège fenêtre	bande calicot - Peinture	Résultat d'analyse (P051 - idem)		Z051
		Revêtement de murs	Moquette murale orange + colle	Résultat d'analyse (P122)		
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
		Allège fenêtre	isolant + pare vapeur derriere placo	Résultat d'analyse (P052 - idem)		Z052
		Plafond	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P123)		Z123
RDC	Local 15	Murs maçonnées	Enduit + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
RDC	Local 16	Murs maçonnées	Enduit + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
		Sol	Carrelage grand carreau beige	Résultat d'analyse (P089 - idem)		Z089
RDC	Local 17	Murs maçonnées	Enduit + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
		Allège fenêtre	bande calicot - Peinture	Résultat d'analyse (P051 - idem)		Z051
		Cloisons briques	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P055 - idem)		Z055
		Faux-plafond	plaque de faux-plafond	Résultat		Z056

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
			type Amstrong	d'analyse (P056 - idem)		
		sol	lino beige foncé + colle	Résultat d'analyse (P054 - idem)		Z054
		Murs et cloisons maçonnés	enduit plâtre + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P058 - idem)		Z058
		plénium	enduit sur grillage	Résultat d'analyse (P075 - idem)		Z075
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
		Allège fenêtre	isolant + pare vapeur derriere placo	Résultat d'analyse (P052 - idem)		Z052
		plénium	Isolant noire sur grillage	Résultat d'analyse (P076 - idem)		Z076
		Allège fenêtre	Plot de colle placo	Résultat d'analyse (P053 - idem)		Z053
RDC	Local 18	Murs et cloisons maçonnés	enduit plâtre + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P058 - idem)		Z058
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
		Sol	Carrelage grand carreau beige	Résultat d'analyse (P089 - idem)		Z089
RDC	Local 19	Murs maçonnées	Enduit + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
		Sol	carrelage petis carreaux + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P060)		Z060
		Revêtement de murs	Plinthes noires + colle	Résultat d'analyse (P061)		Z061
		Sol	carrelage gris + colle wc	Résultat d'analyse (P062)		
		lavabo	Carrelage gris + colle sur lavabo	Résultat d'analyse (P063)		
		Revêtement de	Faïence rectangulaire	Résultat		

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		murs	blanche + colle	d'analyse (P064)		
		Murs et cloisons maçonnés	enduit plâtre + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P058 - idem)		Z058
		plénium	enduit sur grillage	Résultat d'analyse (P075 - idem)		Z075
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
		plénium	Isolant noire sur grillage	Résultat d'analyse (P076 - idem)		Z076
RDC	Local 20	Murs maçonnées	Enduit + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
		Allège fenêtre	bande calicot - Peinture	Résultat d'analyse (P051 - idem)		Z051
		sol	lino beige foncé + colle	Résultat d'analyse (P054)		Z054
		Faux-plafond	plaque de faux-plafond type Amstrong	Résultat d'analyse (P056)		Z056
		Murs et cloisons maçonnés	enduit plâtre + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P058 - idem)		Z058
		plénium	enduit sur grillage	Résultat d'analyse (P075 - idem)		Z075
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
		Allège fenêtre	isolant + pare vapeur derriere placo	Résultat d'analyse (P052 - idem)		Z052
		plénium	Isolant noire sur grillage	Résultat d'analyse (P076 - idem)		Z076
		Allège fenêtre	Plot de colle placo	Résultat d'analyse (P053 - idem)		Z053
		Cloisons briques	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P055)		Z055
		Murs et cloisons	enduit plâtre + enduit	Résultat		Z058

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		maçonnés	de débullage - Peinture	d'analyse (P058)		
RDC	Local 21	Murs maçonnées	Enduit + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
		Murs et cloisons maçonnés	enduit plâtre + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P058 - idem)		Z058
		Murs et cloisons maçonnés	enduit plâtre + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P058 - idem)		Z058
		plénium	enduit sur grillage	Résultat d'analyse (P075 - idem)		Z075
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
		Sol	carrelage petis carreaux + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P060 - idem)		Z060
		plénium	Isolant noire sur grillage	Résultat d'analyse (P076 - idem)		Z076
RDC	Local 22	Murs maçonnées	Enduit + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P068)		Z058
		Allège fenêtre	bande calicot - Peinture	Résultat d'analyse (P051 - idem)		Z051
		Sol	carrelage petis carreaux + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P060 - idem)		Z060
		Plénium	isolent aluminium	Résultat d'analyse (P065)		Z065
		Plénium	isolent + pare vapeur carton	Résultat d'analyse (P066)		Z066
		Sol	lino gris	Résultat d'analyse (P067)		
		plénium	enduit sur grillage	Résultat d'analyse (P075 - idem)		Z075
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
		Allège fenêtre	isolant + pare vapeur	Résultat		Z052

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
			derriere placo	d'analyse (P052 - idem)		
		plénium	Isolant noire sur grillage	Résultat d'analyse (P076 - idem)		Z076
		Allège fenêtre	Plot de colle placo	Résultat d'analyse (P053 - idem)		Z053
RDC	Local 23	Allège fenêtre	bande calicot - Peinture	Résultat d'analyse (P051 - idem)		Z051
		Murs et cloisons maconnés	enduit plâtre + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P058 - idem)		Z058
		Sol	Lino gris moucheté + colle	Résultat d'analyse (P069)		
		Revêtement de murs	Faïence blanche et jaune + colle	Résultat d'analyse (P072)		
		plaque anti vibratile sous lavabo	matériau bitumineux	Résultat d'analyse (P073)		
		Faux-plafond	Plaque de faux-plafond blanche chinée	Résultat d'analyse (P074)		
		plénium	enduit sur grillage	Résultat d'analyse (P075)		Z075
		plénium	Isolant noire sur grillage	Résultat d'analyse (P076)		Z076
		sol	carrelage beige petit carreau sous lino	Résultat d'analyse (P079)		
		Pllénium	Flocage dur sur grillage	Résultat d'analyse (P202)		
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
		Allège fenêtre	isolant + pare vapeur derriere placo	Résultat d'analyse (P052 - idem)		Z052
		Murs	Plot de colle placo	Résultat d'analyse (P071)		
		Cloisons	bande calicot -	Résultat		

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
			Peinture	d'analyse (P070)		
RDC	Local 24	Allège fenêtre	bande calicot - Peinture	Résultat d'analyse (P051 - idem)		Z051
		Plénium	isolent aluminium	Résultat d'analyse (P065 - idem)		Z065
		Murs et cloisons maçonnes	enduit plâtre + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P082)		Z058
		plénium	enduit sur grillage	Résultat d'analyse (P075 - idem)		Z075
		sol	Carrelage gris petit carreau+ Colle	Résultat d'analyse (P080)		
		Revêtement de murs	Plinthe noire + colle	Résultat d'analyse (P081)		Z061
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
		Allège fenêtre	isolant + pare vapeur derriere placo	Résultat d'analyse (P052 - idem)		Z052
		Plénium	isolent + pare vapeur carton	Résultat d'analyse (P066 - idem)		Z066
		plénium	Isolant noire sur grillage	Résultat d'analyse (P076 - idem)		Z076
		Allège fenêtre	Plot de colle placo	Résultat d'analyse (P053 - idem)		Z053
RDC	Escalier 1	Main-courante métallique	Peinture décorative - Peinture	Résultat d'analyse (P035)		Z035
		Protège main courante	matériau dur	Résultat d'analyse (P036)		Z036
		Bande anti dérapante Ensemble des marches	Bande dur + colle	Résultat d'analyse (P037)		Z037
		Ensemble des contre marche	Marbre + colle	Résultat d'analyse (P038)		Z038

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		pallier	marbre + colle	Résultat d'analyse (P130 - idem)		Z130
		Revêtement de murs	plinthe marbre + colle	Résultat d'analyse (P126 - idem)		Z126
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
		Ensemble des marches	Marbre + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P033)		Z033
		Escalier - Limon	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P034)		Z077
		Murs maçonnées	Enduit projeté + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P039)		
RDC	Escalier 2	Murs maçonnées	Enduit + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
		Bande anti dérapante Ensemble des marches	Bande dur + colle	Résultat d'analyse (P037 - idem)		Z037
		Ensemble des contre marche	Marbre + colle	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z038
		Ensemble des marches	Marbre + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P033 - idem)		Z033
		Main-courante métallique	Peinture décorative - Peinture	Résultat d'analyse (P035 - idem)		Z035
		Protège main courante	matériau dur	Résultat d'analyse (P036 - idem)		Z036
		Ensemble des contre marche	Marbre + colle	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z038
		Ensemble des marches	Marbre + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P033 - idem)		Z033
		pallier	marbre + colle	Résultat d'analyse (P130 - idem)		Z130
		Revêtement de murs	plinthe marbre + colle	Résultat d'analyse		Z126

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
				(P126 - idem)		
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
RDC	Escalier 3	Marche escalier	béton préfabriqué	Résultat d'analyse (P083)		Z083
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
		main courante	peinture décorative - Peinture	Résultat d'analyse (P084)		
RDC	Escalier 4	Murs maçonnées	Enduit + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P124)		Z005
		Bande anti dérapante Ensemble des marches	Bande dur + colle	Résultat d'analyse (P037 - idem)		Z037
		Ensemble des contre marche	Marbre + colle	Résultat d'analyse (P129)		Z038
		Ensemble des marches	Marbre + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P128)		Z033
		Main-courante métallique	Peinture décorative - Peinture	Résultat d'analyse (P132)		Z035
		Protège main courante	matériau dur	Résultat d'analyse (P131)		Z036
		Revêtement de murs	plinthe marbre + colle	Résultat d'analyse (P126)		Z126
		pallier	marbre + colle	Résultat d'analyse (P130)		Z130
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
RDC	Préau	Plafond	Fibralith	Résultat d'analyse (P002 - idem)		Z002
		Murs maçonnées	Enduit + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
		Poteau	Enduit Plâtre + enduit	Résultat		Z007

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
			de débulage - Peinture	d'analyse (P007 - idem)		
		Sol	Carrelage gris + colle	Résultat d'analyse (P043)		
		Revêtement de murs	Plinthes marrons	Résultat d'analyse (P044)		Z001
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
		Cloison carreau de plâtre	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P045)		
RDC	Dégagement 1	Murs maçonnées	Enduit + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
		Sol	carrelage petis carreaux + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P060 - idem)		Z060
		Revêtement de murs	Plinthes noires + colle	Résultat d'analyse (P061 - idem)		Z061
RDC	Dégagement 2	Revêtement de murs	Plinthes noires + colle	Résultat d'analyse (P061 - idem)		Z061
		Sol	carrelage petis carreaux + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P060 - idem)		Z060
		Murs et cloisons maçonnés	enduit plâtre + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P058 - idem)		Z058
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
		Murs maçonnés et cloisons	enduit projeté - Peinture	Résultat d'analyse (P059)		
RDC	Dégagement 3	Murs maçonnées	Enduit + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
		Cloisons briques	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P055 - idem)		Z055
		Faux-plafond	plaque de faux-plafond	Résultat		Z056

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
			type Amstrong	d'analyse (P056 - idem)		
		sol	lino beige foncé + colle	Résultat d'analyse (P054 - idem)		Z054
		Murs et cloisons maçonnes	enduit plâtre + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P058 - idem)		Z058
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
		Sol	carrelage petits carreaux + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P060 - idem)		Z060
		Revêtement de murs	Plinthes noires + colle	Résultat d'analyse (P061 - idem)		Z061
RDC	Sanitaires 1	Murs maçonnées	Enduit + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P005 - idem)		Z005
		Revêtement de murs	Faïence blanche + colle	Résultat d'analyse (P088)		
		Sol	Carrelage grand carreau beige	Résultat d'analyse (P089)		Z089
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
RDC	Couloir 1	Sol	Joint de dilatation	Résultat d'analyse (P105)		
		Poteaux rectangulaires	enduit plâtre + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P106)		
		Plafond	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P123 - idem)		Z123
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
		Doublage	enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P107)		
RDC	WC	Sol WC	carrelage blanc et gris + colle	Résultat d'analyse (P103)		Z103
		Revêtement de	plinthes grises	Résultat		

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		murs		d'analyse (P104)		
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
RDC	Dégagement 4	sol	marbre + colle	Résultat d'analyse (P118)		
		Revêtement de murs	plinthes marbre + colle	Résultat d'analyse (P119)		
		Murs	colle scellement pavés de verre rectangulaires	Résultat d'analyse (P120)		
		Plafond	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P123 - idem)		Z123
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
		Murs	enduit projeté - Peinture	Résultat d'analyse (P121)		
R+1	Local 25	Doublage brique	enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P145 - idem)		Z145
		Cloisons briques	enduit pâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P144 - idem)		Z144
		Murs et cloisons maçonnées	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P160 - idem)		Z160
		Plafond brique	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P180 - idem)		Z180
		pallier	marbre + colle	Résultat d'analyse (P130 - idem)		Z130
		Doublage brique	isolant + pare vapeur	Résultat d'analyse (P146 - idem)		Z146
R+1	Local 26	Doublage brique	enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P145 - idem)		Z145
		Sol	Lino + colle	Résultat d'analyse (P172)		
		Sol	Lino jaune sous 1 er	Résultat		

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
			lino+ colle	d'analyse (P173)		
		Sol	Dalle de sol sous lino jaune + colle	Résultat d'analyse (P174)		Z174
		Cloisons briques	enduit pâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P175)		Z144
		Murs et cloisons maçonnées	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P177)		Z160
		Doublage brique	isolant + pare vapeur	Résultat d'analyse (P146 - idem)		Z146
		CloisonsType placo	Enduit bande calicot - Peinture	Résultat d'analyse (P176)		
		Plafond brique	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P180)		Z180
R+1	Local 27	Cloisons briques	enduit pâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P144 - idem)		Z144
		Murs et cloisons maçonnées	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P160 - idem)		Z160
		Plafond brique	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P180 - idem)		Z180
		Sol	Dalle de sol sous rvêtement apparant + colle	Résultat d'analyse (P174 - idem)		Z174
R+1	Local 28	Doublage brique	enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P145 - idem)		Z145
		Cloisons briques	enduit pâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P144 - idem)		Z144
		Murs et cloisons maçonnées	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P160 - idem)		Z160
		Plafond brique	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P180 - idem)		Z180
		Sol	Dalle de sol sous rvêtement apparant + colle	Résultat d'analyse (P174 - idem)		Z174
		Doublage brique	isolant + pare vapeur	Résultat		Z146

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
				d'analyse (P146 - idem)		
R+1	Local 29	Doublage brique	enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P145 - idem)		Z145
		Cloisons briques	enduit pâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P144 - idem)		Z144
		Murs et cloisons maçonnées	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P160 - idem)		Z160
		Plafond brique	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P180 - idem)		Z180
		Sol	Dalle de sol sous rvêtement apparant + colle	Résultat d'analyse (P174 - idem)		Z174
		Doublage brique	isolant + pare vapeur	Résultat d'analyse (P146 - idem)		Z146
R+1	Local 30	Doublage brique	enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P145 - idem)		Z145
		sol	dalle de sol rectangulaire claire + colle	Résultat d'analyse (P154)		
		Cloisons briques	enduit pâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P144 - idem)		Z144
		Murs et cloisons maçonnées	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P160 - idem)		Z160
		Plafond brique	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P180 - idem)		Z180
		Sol	Dalle de sol sous rvêtement apparant + colle	Résultat d'analyse (P174 - idem)		Z174
		Doublage brique	isolant + pare vapeur	Résultat d'analyse (P146 - idem)		Z146
R+1	Local 31	Doublage brique	enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P145 - idem)		Z145
		Sol	Dalle de sol grande grise + colle	Résultat d'analyse (P152)		
		Sol	Dalle de sol + colle en	Résultat		

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
			sous couche couleur	d'analyse (P153)		
		Cloisons briques	enduit pâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P144 - idem)		Z144
		Murs et cloisons maçonnées	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P160 - idem)		Z160
		Plafond brique	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P180 - idem)		Z180
		Doublage brique	isolant + pare vapeur	Résultat d'analyse (P146 - idem)		Z146
R+1	Local 32	Doublage brique	enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P145 - idem)		Z145
		Revêtement de murs	panneau + colle	Résultat d'analyse (P149)		
		Cloisons briques	enduit pâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P144 - idem)		Z144
		Murs et cloisons maçonnées	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P160 - idem)		Z160
		Plafond brique	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P180 - idem)		Z180
		Doublage brique	isolant + pare vapeur	Résultat d'analyse (P146 - idem)		Z146
		sol sous radiateur	Dalle de sol peinte + colle - Peinture	Résultat d'analyse (P148)		
R+1	Local 33	Doublage brique	enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P145)		Z145
		Doublage brique	isolant + pare vapeur	Résultat d'analyse (P146)		Z146
		sol	dalle de sol grise foncée en sous couche + colle	Résultat d'analyse (P147)		
		Cloisons briques	enduit pâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P144 - idem)		Z144
		Murs et cloisons	Enduit plâtre - Peinture	Résultat		Z160

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		maçonneries		d'analyse (P160 - idem)		
		Plafond brique	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P180 - idem)		Z180
R+1	Local 34	sol	dalle de sol rectangulaire grise foncée + colle	Résultat d'analyse (P142)		Z142
		sol	dalle de sol beige en sous face + colle	Résultat d'analyse (P143)		
		Doublage brique	enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P145 - idem)		Z145
		Murs et cloisons maçonneries	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P160 - idem)		Z160
		Plafond brique	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P180 - idem)		Z180
		Cloisons briques	enduit pâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P144)		Z144
		Doublage brique	isolant + pare vapeur	Résultat d'analyse (P146 - idem)		Z146
R+1	Local 35	Revêtement de murs	Faënce muticouleur	Résultat d'analyse (P133)		
		Doublage brique	enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P145 - idem)		Z145
		Cloisons briques	enduit pâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P144 - idem)		Z144
		Murs et cloisons maçonneries	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P160 - idem)		Z160
		Plafond brique	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P180 - idem)		Z180
		pallier	marbre + colle	Résultat d'analyse (P130 - idem)		Z130
		Doublage brique	isolant + pare vapeur	Résultat d'analyse (P146 - idem)		Z146
R+1	Local 36	cloison brique	Enduit plâtre - Peinture	Résultat		Z159

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
				d'analyse (P159 - idem)		
		Murs et cloisons maçonnées	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P160 - idem)		Z160
		sol	Carrelage petit carreau beige + Colle	Résultat d'analyse (P155 - idem)		Z155
		Revêtement de murs	Faïence bleue + colle	Résultat d'analyse (P162)		
		Plafond brique	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P180 - idem)		Z180
		Revêtement de murs	Plinthe blanche petite sur élévation béton + colle	Résultat d'analyse (P163)		
R+1	Local 37	sol	Carrelage petit carreau beige + Colle	Résultat d'analyse (P155)		Z155
		Revêtement de murs	Faïence blanche + colle	Résultat d'analyse (P156)		Z156
		Revêtement de murs	Plinthe blanche sur élévation béton + colle	Résultat d'analyse (P157)		Z157
		Murs et cloisons maçonnées	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P160 - idem)		Z160
		Plafond brique	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P180 - idem)		Z180
		cloison brique	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P159)		Z159
		Murs et cloisons maçonnées	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P160)		Z160
R+1	Couloir 2	poteaux rectangulaire	enduit plâtre + enduit de débouillage - Peinture	Résultat d'analyse (P134)		
		Sol	Carrelage petit carreau + colle	Résultat d'analyse (P135)		Z135
		matériau sous barre de seuil	matériau fibreux	Résultat d'analyse (P136)		
		Plafond brique	enduit plâtre - Peinture	Résultat		

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
				d'analyse (P138)		
		Sol	Enduit de rebouchage	Résultat d'analyse (P161)		
		Revêtement de murs	Lino photo pierre + colle	Résultat d'analyse (P164)		
		Sol	Carrelage petit carreau + colle	Résultat d'analyse (P171)		Z135
		Cloisons briques	enduit pâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P144 - idem)		Z144
		Murs et cloisons maçonnées	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P139)		Z160
		Plafond brique	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P180 - idem)		Z180
		Murs	Joint de dilatation - Peinture	Résultat d'analyse (P151)		
		Linteau porte	Béton préfabriqué + enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P181)		
		Poteaux béton	enduit plâtre + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P182 A)		
R+1	escalier 1	Bande anti dérapante Ensemble des marches	Bande dur + colle	Résultat d'analyse (P037 - idem)		Z037
		Ensemble des contre marche	Marbre + colle	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z038
		Ensemble des marches	Marbre + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P033 - idem)		Z033
		Escalier - Limon	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P034 - idem)		Z077
		Main-courante métallique	Peinture décorative - Peinture	Résultat d'analyse (P035 - idem)		Z035
		Murs maçonnées	Enduit projeté + enduit de débullage - Peinture			
		pallier	marbre + colle	Résultat		Z130

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
				d'analyse (P130 - idem)		
		Protège main courante	matériau dur	Résultat d'analyse (P036 - idem)		Z036
		Revêtement de murs	plinthe marbre + colle	Résultat d'analyse (P126 - idem)		Z126
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
R+1	escalier 2	Bande anti dérapante Ensemble des marches	Bande dur + colle	Résultat d'analyse (P037 - idem)		Z037
		Ensemble des contre marche	Marbre + colle	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z038
		Ensemble des marches	Marbre + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P033 - idem)		Z033
		Escalier - Limon	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P034 - idem)		Z077
		Main-courante métallique	Peinture décorative - Peinture	Résultat d'analyse (P035 - idem)		Z035
		Murs maçonnées	Enduit projeté + enduit de débullage - Peinture			
		pallier	marbre + colle	Résultat d'analyse (P130 - idem)		Z130
		Protège main courante	matériau dur	Résultat d'analyse (P036 - idem)		Z036
		Revêtement de murs	plinthe marbre + colle	Résultat d'analyse (P126 - idem)		Z126
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
R+1	escalier 4	Bande anti dérapante Ensemble des marches	Bande dur + colle	Résultat d'analyse (P037 - idem)		Z037
		Ensemble des contre marche	Marbre + colle	Résultat d'analyse (P038 - idem)		Z038

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		Ensemble des marches	Marbre + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P033 - idem)		Z033
		Escalier - Limon	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P034 - idem)		Z077
		Main-courante métallique	Peinture décorative - Peinture	Résultat d'analyse (P035 - idem)		Z035
		Murs maçonnées	Enduit projeté + enduit de débouillage - Peinture			
		pallier	marbre + colle	Résultat d'analyse (P130 - idem)		Z130
		Protège main courante	matériau dur	Résultat d'analyse (P036 - idem)		Z036
		Revêtement de murs	plinthe marbre + colle	Résultat d'analyse (P126 - idem)		Z126
		Plafond briques	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P020 - idem)		Z020
R+1	Dégagement 6	Cloisons briques	enduit pâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P144 - idem)		Z144
		Murs et cloisons maçonnées	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P160 - idem)		Z160
		Plafond brique	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P180 - idem)		Z180
		pallier	marbre + colle	Résultat d'analyse (P130 - idem)		Z130
R+1	Dégagement 5	Cloisons briques	enduit pâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P144 - idem)		Z144
		Murs et cloisons maçonnées	Enduit plâtre - Peinture	Résultat d'analyse (P160 - idem)		Z160
		Plafond brique	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P180 - idem)		Z180
		pallier	marbre + colle	Résultat d'analyse (P130 - idem)		Z130
R+2	Combles	Isolant	Pare vapeur + isolant	Résultat		

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
				d'analyse (P216)		
Extérieur	Façade RDC	Huisseries PVC local 3	Joint de vitres	Résultat d'analyse (P008)		
		Pavés de verre carrés Local 3	Ciment de scellement	Résultat d'analyse (P009)		
		Pavés de verre rectangulaires Entrée 1	Ciment de scellement	Résultat d'analyse (P028)		
		Portes fenêtres bois entrée 1	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P029)		
		Portes fenêtres bois entrée 1	Peinture décorative - Peinture	Résultat d'analyse (P040)		
		Joint de dilatation	Matériau fibreux	Résultat d'analyse (P041)		Z041
		Appui de fenêtre local 5	Béton préfabriqué	Résultat d'analyse (P042)		
		fenêtre bois - Joint latéral de fenêtre	Joint type mastic	Résultat d'analyse (P077)		
		Fenêtre 2 panneaux couloir 1	mastic vitrié	Résultat d'analyse (P108)		
		fenêtre 1 carreau escalier 3	mastic vitrié	Résultat d'analyse (P125)		
		Fenêtres 2 carreaux couloir 1	Mastic vitrier intérieur	Résultat d'analyse (P204)		
		Fenêtres 2 carreaux couloir 1	mastic vitrier extérieur	Résultat d'analyse (P205)		
		Huisseries bois Local 3	Peinture décorative - Peinture	Résultat d'analyse (P013)		
		Portes fenêtres bois Local 4	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P021)		
		petites fenêtres bois bois Local 3	Mastic vitrier - Peinture	Résultat d'analyse (P023)		
		grandes	Mastic vitrier	Résultat		

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		fenêtres bois local 4		d'analyse (P024)		
		Murs maçonnées	Enduit projeté + enduit de débullage - Peinture	Résultat d'analyse (P026)		
		fenêtres 4 carreaux local 20	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P057)		
		Murs	Enduit projeté - Peinture	Résultat d'analyse (P086)		
		tableau de fenêtre	béton + enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P194)		
		Facades	Enduit projeté - Peinture	Résultat d'analyse (P195)		
		Fenêtres 3 carreaux local 7	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P200)		
		Fenêtres 2 carreaux	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P203)		
Extérieur	Façade R+1	Joint de dilatation	Matériau fibreux	Résultat d'analyse (P041 - idem)		Z041
		fenêtre 3 panneaux carrée local 34	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P206)		
		Contre analyse fenêtre 2 panneaux fixe haut couloir 2	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P209)		
		fenêtre 2 panneaux fixe	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P212)		
		fenêtre 2 panneaux battante bas couloir 2	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P213)		
		fenêtre 2 panneaux battante bas couloir 2	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P215)		
		fenêtre 2 panneaux fixe haut couloir 2	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P214)		
		fenêtre 1 panneaux	Mastic vitrier	Résultat d'analyse		

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
		carrée		(P158)		
		fenêtre 3 panneaux carrée local 26	Mastic vitrier	Résultat d'analyse (P178)		
Extérieur	Cour	Enrobé intérieur école	enrobé bitumineux	Résultat d'analyse (P193)		
		Enrobé devant école	enrobé bitumineux	Résultat d'analyse (P197)		
		Rambarde	béton préfabriqué	Résultat d'analyse (P196)		
		portails métalliques	peinture décorative - Peinture	Résultat d'analyse (P198)		
Extérieur	Escalier entrée 1	marche escalier	carreau préfabriquées + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P025)		Z025
Extérieur	Escalier entrée 2	marche escalier	carreau préfabriquées + colle + ragréage	Résultat d'analyse (P025 - idem)		Z025
Extérieur	Toiture 1	Joint de dilatation	Matériau fibreux	Résultat d'analyse (P041 - idem)		Z041
		Etanchéité de toiture terrasse	Isolant bitumineux sous couche	Résultat d'analyse (P168)		
		Relevé	Matériau bitumineux	Résultat d'analyse (P169)		
		Etanchéité de toiture terrasse	Isolant bitumineux 1 ère couche	Résultat d'analyse (P167)		
Extérieur	Toiture 2	Etanchéité de toiture terrasse	Isolant bitumineux 1 ère couche	Résultat d'analyse (P182 B)		
		Relevé	Matériau bitumineux	Résultat d'analyse (P184)		
		Etanchéité de toiture terrasse	Pare vapeur	Résultat d'analyse (P183)		
Extérieur	Toiture 3	Solin	Joint de solin	Résultat d'analyse (P165)		
		Sol toiture plate	béton préfabriqué	Résultat d'analyse		

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Critères(s) ayant permis de conclure	Réf sondage	(ZPSO) Référence
				(P166)		
Extérieur	Toiture 4	Relevé	Matériau bitumineux	Résultat d'analyse (P208)		
		Etanchéité de toiture terrasse	Isolant bitumineux 1 ^{ère} couche	Résultat d'analyse (P207)		
Extérieur	auvent	Relevé	Matériau bitumineux	Résultat d'analyse (P211)		

4 INVESTIGATIONS NON REALISEES

4.1 Locaux non visités / Moyens d'accès à mettre à disposition par le donneur d'ordre

Etage	Local / partie d'immeuble	Justification	Moyen d'accès à prévoir
SOUS SOL	Petit vide sanitaire 	Impossibilité d'accès. trou d'accès trop étroit	Permettre l'accès en cassant le mur
	Sous sol	Ensemble du sous sol	Certaines pièces encombrées
Sous sol	Chaudière	impossibilité de contrôler l'intérieur de la chaudière	Prévoir la présence du chauffagiste ou démonter la chaudière
RDC	Local 5	le local a pris feu	Tout débarrasser pour pouvoir faire une analyse du sol amianté dans le DTA
R+2	Combles	impossibilité de passer entre les poutres de charpente	permettre l'accès car possible présence de conduits en fibre ciment
Extérieur	Toitures	Non accessible en sécurité	Prévoir nacelle pour inspection de la toiture
Toutes zones	Réseau électrique	Non réalisé	PV de Consignation
Toutes zones	Réseaux enterrés	Les investigations sur les réseaux enterrés ne pourront être réalisées qu'en cours de travaux	Prévoir une nouvelle visite sur site dès que les travaux permettront l'accès aux réseaux

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies conformément à l'article R1334-19, « Le propriétaire s'assure que les personnes accompagnant l'opérateur dans sa mission connaissent l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.). »

4.2	Investigation(s) approfondie(s) devant être réalisée(s) par le donneur d'ordre

Pour ces locaux ou parties d'immeuble, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante doit être envisagée. Il appartient donc au donneur d'ordre de nous mandater à nouveau selon les termes définis au contrat en s'assurant préalablement de l'accessibilité des dits locaux ou parties de la construction.

Le présent document ne constitue en conséquence qu'un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif qu'une fois complété,

- à l'issue des investigations complémentaires réalisées dans les locaux non visités
- une fois les investigations approfondies avec sondages destructifs réalisées.

4.3	Matériaux ou produits non prélevés

5	PRECONISATIONS

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante qui doit être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

6	COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION

6.1	OBJECTIF

La prestation a pour objectif de réaliser le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante dont le propriétaire doit disposer avant démolition totale ou de plus de 50 % de la structure de son immeuble.

6.2	REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004,
 Décret n° 2010 – 1200 du 11 Octobre 2010 pris en application de l'article L 271-6 du code de la construction et de l'habitation,
 Décret 2011-629 du 3 juin 2011 : protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
 Articles R 1334-19 et R 1334-22 du code de la santé publique,
 Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
 Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
 Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification
 Norme NF X 46 020 du 05 août 2017.

6.3 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE
Date de réalisation du repérage :

Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément à la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage (dépose de doublages, de pléniums etc), le donneur d'ordre fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération.

Moyens mis à disposition de l'opérateur : Néant

Documents remis : Néant

Commentaire : Néant

Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante, défini à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.

Il ne peut être finalisé qu'après évacuation définitive de l'immeuble bâti et enlèvement des mobiliers afin que tous les composants soient accessibles.

7 PROGRAMME ET PERIMETRE DE LA MISSION
7.1 PROGRAMME DE DEMOLITION
7.2 PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE

Périmètre de repérage : Ensemble des locaux ou parties d'immeuble concernés par la démolition telle que définie par le donneur d'ordre.

Programme de repérage : Matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les éléments de la construction et susceptibles d'être affectés par la démolition en regard des matériaux ou produits figurant dans la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique, le tableau A1 de la norme NF X 46 020 et tout autre matériau réputé contenir de l'amiante dont l'opérateur aurait connaissance.

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, n'auraient pas fait l'objet d'investigations car non identifiés comme concernés par le programme de démolition tel que communiqué par le donneur d'ordre, ce dernier devra effectuer des investigations complémentaires.

Liste des locaux (visités / non visités) :

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
SOUS SOL	Vide sanitaire 1	OUI	
SOUS SOL	Vide sanitaire 2	OUI	
SOUS SOL	Cave 1	OUI	
SOUS SOL	Cave 2	OUI	
SOUS SOL	Cave 3	OUI	
SOUS SOL	Cave 4	OUI	
SOUS SOL	Cave 5	OUI	
SOUS SOL	Cave 6	OUI	
SOUS SOL	Cave 7	OUI	
SOUS SOL	Cave 8	OUI	
SOUS SOL	Cave 9	OUI	
SOUS SOL	Cave 10	OUI	
SOUS SOL	Cave 11	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
SOUS SOL	Cave 12	OUI	
SOUS SOL	Cave 13	OUI	
SOUS SOL	Cave 14	OUI	
SOUS SOL	Escalier sous sol	OUI	
SOUS SOL	cuve fioul	OUI	
SOUS SOL	Escalier sous sol 3	OUI	
SOUS SOL	Chaufferie	OUI	
SOUS SOL	Petit vide sanitaire 	NON	Impossibilité d'accès. trou d'accès trop étroit
Sous sol	Ensemble du sous sol	NON	Certaines pièces encombrées
Sous sol	Chaudière	NON	impossibilité de contrôler l'intérieur de la chaudière
RDC	Local 1	OUI	
RDC	Local 2	OUI	
RDC	Local 3	OUI	
RDC	Local 4	OUI	
RDC	Local 5	NON	le local a pris feu
RDC	Local 6	OUI	
RDC	Local 7	OUI	
RDC	Local 8	OUI	
RDC	Local 9	OUI	
RDC	Local 10	OUI	
RDC	Local 11	OUI	
RDC	Local 12	OUI	
RDC	Local 13	OUI	
RDC	Local 14	OUI	
RDC	Local 15	OUI	
RDC	Local 16	OUI	
RDC	Local 17	OUI	
RDC	Local 18	OUI	
RDC	Local 19	OUI	
RDC	Local 20	OUI	
RDC	Local 21	OUI	
RDC	Local 22	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
RDC	Local 23	OUI	
RDC	Local 24	OUI	
RDC	Escalier 1	OUI	
RDC	Escalier 2	OUI	
RDC	Escalier 3	OUI	
RDC	Escalier 4	OUI	
RDC	Préau	OUI	
RDC	Dégagement 1	OUI	
RDC	Dégagement 2	OUI	
RDC	Dégagement 3	OUI	
RDC	Sanitaires 1	OUI	
RDC	Couloir 1	OUI	
RDC	WC	OUI	
RDC	Dégagement 4	OUI	
R+1	Local 25	OUI	
R+1	Local 26	OUI	
R+1	Local 27	OUI	
R+1	Local 28	OUI	
R+1	Local 29	OUI	
R+1	Local 30	OUI	
R+1	Local 31	OUI	
R+1	Local 32	OUI	
R+1	Local 33	OUI	
R+1	Local 34	OUI	
R+1	Local 35	OUI	
R+1	Local 36	OUI	
R+1	Local 37	OUI	
R+1	Couloir 2	OUI	
R+1	escalier 1	OUI	
R+1	escalier 2	OUI	
R+1	escalier 4	OUI	
R+1	Dégagement 6	OUI	
R+1	Dégagement 5	OUI	
R+2	Combles	NON	impossibilité de passer entre les poutres de charpente
Extérieur	Façade RDC	OUI	
Extérieur	Façade R+1	OUI	
Extérieur	Toiture	NON	Non accessible en sécurité
Extérieur	Cour	OUI	

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	Justification
Extérieur	Escalier entrée 1	OUI	
Extérieur	Escalier entrée 2	OUI	
Extérieur	Toiture 1	OUI	
Extérieur	Toiture 2	OUI	
Extérieur	Toiture 3	OUI	
Extérieur	Toiture 4	OUI	
Extérieur	auvent	OUI	
Toutes zones	Réseaux enterrés	NON	Les investigations sur les réseaux enterrés ne pourront être réalisées qu'en cours de travaux

8	RAPPORT(S) ANTERIEUR(S)

Rapports précédents :
 DTA du 09/09/2009

ANNEXE FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION
ELEMENT : 1 Conduit circulaire qui part au plafond
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	SOUS SOL - Cave 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibre-ciment		CLAVERIE Jean Charles
Localisation		
1 Conduit circulaire qui part au plafond - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		

ELEMENT : 2 Conduits circulaires au mur
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	SOUS SOL - Cave 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
fibres ciment		CLAVERIE Jean Charles
Localisation		
2 Conduits circulaires au mur - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Conduit rectangulaire de sortie sous sol façade côté cour
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibre-ciment		CLAVERIE Jean Charles
Localisation		
Conduit rectangulaire de sortie sous sol façade côté cour - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Conduit horizontal (fourreau) dans le mur (réseau enterré)
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	SOUS SOL - Cave 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
fibre ciment		CLAVERIE Jean Charles
Localisation		
Conduit horizontal (fourreau) dans le mur (réseau enterré)		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Conduit verticale dans coffrage
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibre ciment		CLAVERIE Jean Charles
Localisation		
Conduit verticale dans coffrage - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Conduit aération rectangulaire
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	SOUS SOL - cuve fioul
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibre ciment		CLAVERIE Jean Charles
Localisation		
Conduit aération rectangulaire - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Conduit horizontal
Emplacement

Nom du client

COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

Numéro de dossier

34368972 G16199271

Partie d'ouvrage

SOUS SOL - Cave 1

Matériau

Fibre-ciment

Date de prélèvement
Nom de l'opérateur

CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Conduit horizontal - Murs

Résultat amiante
Présence d'amiante ()
ELEMENT : conduits
Emplacement

Nom du client

COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

Numéro de dossier

34368972 G16199271

Partie d'ouvrage

RDC - Local 13

Matériau

Fibre-ciment

Date de prélèvement
Nom de l'opérateur

CLAVERIE Jean Charles

Localisation

conduits - Plafond

Résultat amiante
Présence d'amiante ()

ELEMENT : Conduit circulaire côté Couloir 1
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibre-ciment		CLAVERIE Jean Charles
Localisation		
Conduit circulaire côté Couloir 1 - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		

ELEMENT : conduit horizontal
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - WC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibre-ciment		CLAVERIE Jean Charles
Localisation		
conduit horizontal - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Coude Conduit circulaire côté local 5

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibre-ciment		CLAVERIE Jean Charles
Localisation		
Coude Conduit circulaire côté local 5 - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Conduit circulaire local 17

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibre-ciment		CLAVERIE Jean Charles
Localisation		
Conduit circulaire local 17 - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Conduit circulaire dans doublage
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 14
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibre ciment		CLAVERIE Jean Charles
Localisation		
Conduit circulaire dans doublage - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Conduit circulaire extérieur sous toiture plate
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibre-ciment		CLAVERIE Jean Charles
Localisation		
Conduit circulaire extérieur sous toiture plate - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		

ELEMENT : 1 Conduit circulaire qui part au plafond
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	SOUS SOL - Cave 14
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibre ciment		CLAVERIE Jean Charles
Localisation		
1 Conduit circulaire qui part au plafond - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Conduit aération rectangulaire
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	SOUS SOL - Cave 12
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibre ciment		CLAVERIE Jean Charles
Localisation		
Conduit aération rectangulaire - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Conduit circulaire
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Sanitaires 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibre-ciment		CLAVERIE Jean Charles
Localisation		
Conduit circulaire - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		

ELEMENT : Conduit circulaire côté route local 24
Emplacement


Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibre-ciment		CLAVERIE Jean Charles
Localisation		
Conduit circulaire côté route local 24 - Murs		
Résultat amiante		
Présence d'amiante ()		

PRELEVEMENT : P001

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Plinthes marron poteaux - Poteaux

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Carrelage

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibralith	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Plafond - Plafond


Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Fibralith

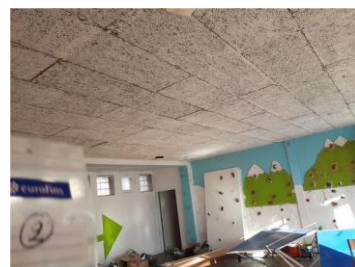

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P003

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Plinthes rouge - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Carrelage



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P004

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage gris + Colle + Ragréage	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Carrelage gris + Colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur (marron) ; matériau semi-dur (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + enduit de débullage - Peinture	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Murs maçonnées - Murs


Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit + enduit de débullage / Peinture

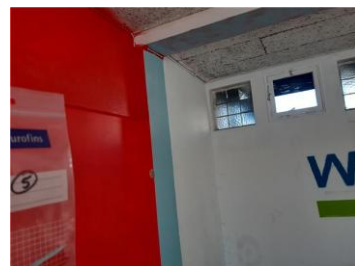

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre + enduit de débullage - Peinture	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Poutre béton - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit plâtre + enduit de débullage / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P007

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit Plâtre + enduit de débulage - Peinture	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Poteau - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit Plâtre + enduit de débulage / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de vitres	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Huisseries PVC local 3 - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Joint de vitres



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple de type joint (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ciment de scellement	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Pavés de verre carrés Locaal 3 - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Ciment de scellement



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P010

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

tablau de fenêtréss - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P011

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Doubage brique - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P012

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Colle de scellment briques	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Doubage brique - Murs


Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Colle de scellment briques

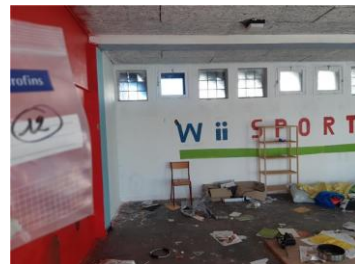

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture décorative - Peinture	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Huisseries bois Local 3 - Toutes zones

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Peinture décorative / Peinture


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P014

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre - Peinture	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Plafond béton - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Enduit plâtre / Peinture


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Plinthes grises - Murs


Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Carrelage

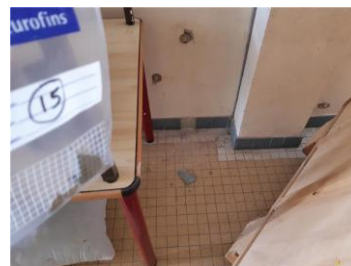

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage - Peinture	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Plinthes beiges mouchetées - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Carrelage / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (vert)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P017

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage petit carreau beige moucheté+ Colle	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Carrelage petit carreau beige moucheté+ Colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P018

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Réhausse béton - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Béton



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P019

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre - Peinture	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

cloisons briques - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit plâtre / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type brique (orange)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P020

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre - Peinture	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Plafond briques - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit plâtre / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P021

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitrier	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Portes fenêtres bois Local 4 - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Mastic vitrier



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P022

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peintures décoratives - Peinture	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

radiateurs fontes + tuyauteries - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Peintures décoratives / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (noir)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P023

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitrier - Peinture	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

petites fenêtres bois bois Local 3 - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Mastic vitrier / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P024

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitrier	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

grandes fenêtres bois local 4 - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Mastic vitrier



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P025

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Escalier entrée 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
carreau préfabriquées + colle + ragréage	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

marche escalier - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

carreau préfabriquées + colle + ragréage



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P026

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit projeté + enduit de débullage - Peinture	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Murs maçonnées - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit projeté + enduit de débullage / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P027

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Marbre + colle	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Marbre + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P028

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ciment de scellement	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Pavés de verre rectangulaires Entrée 1 - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Ciment de scellement



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P029

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitrier	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Portes fenêtres bois entrée 1 - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Mastic vitrier



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Marbre + colle - Peinture	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Plinthes - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Marbre + colle / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur (beige) ; matériau dur (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P031

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faïences blanches + colle	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Revêtement de murs - Murs


Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Faïences blanches + colle

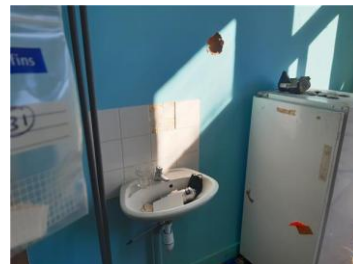

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage petit carreau multi couleur+ Colle	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Carrelage petit carreau multi couleur+ Colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P033

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Escalier 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Marbre + colle + ragréage	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Ensemble des marches - Escalier

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Marbre + colle + ragréage



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P034

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Escalier 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre - Peinture	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Escalier - Escalier

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit plâtre / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (jaune) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P035

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Escalier 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture décorative - Peinture	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation


Main-courante métallique - Escalier

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
matériau dur

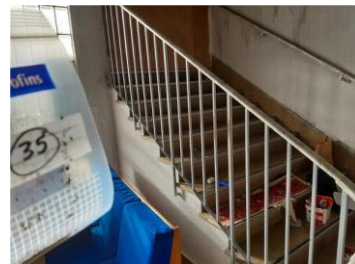

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P036

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Escalier 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
matériau dur	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Protège main courante - Escalier

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

matériau dur



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P037

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Escalier 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Bande dur + colle	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Bande anti dérapante Ensemble des marches - Escalier

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Bande dur + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type plaque (marron)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Escalier 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Marbre + colle	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Ensemble des contre marche - Escalier

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Marbre + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P039

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Escalier 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit projeté + enduit de débullage - Peinture	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Murs maçonnées - Escalier

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit projeté + enduit de débullage / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P040

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Penture décorative - Peinture	07/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Portes fenêtres bois entrée 1 - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Penture décorative / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple (marron)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-059562-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P041

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Matériau fibreux	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Joint de dilatation - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Matériau fibreux



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau semi-dur (noir)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P042

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton préfabriqué	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Appui de fenêtre local 5 - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Béton préfabriqué



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P043

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Préau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage gris + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Carrelage gris + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Préau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plinthes marrons	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Plinthes marrons



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P045

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Préau
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Cloison carreau de plâtre - Murs


Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit / Peinture

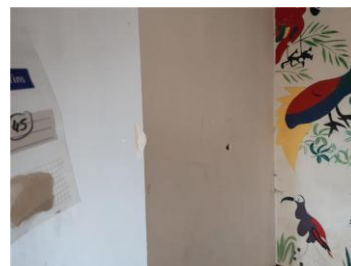

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P046

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Lino beige clair	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

sol - Sol


Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Lino beige clair

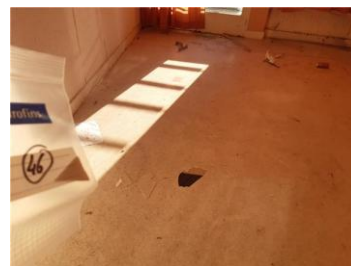

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P047

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
dalle de sol beige sous lino + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

dalle de sol beige sous lino



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	0
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P048

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
dalle de sol noire sous lino + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation


sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

dalle de sol noire sous lino

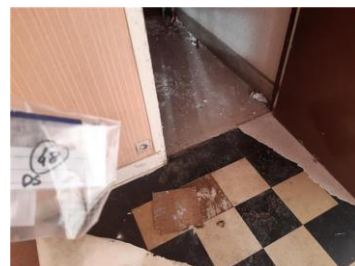
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (fibreuse) (noir)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P049

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette murale rose + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Murs - Murs


Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Moquette murale rose + colle

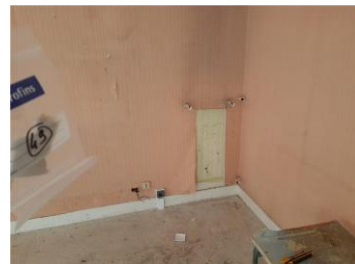

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0
RAW PRODUCT	Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type moquette (rose)	0
CUST 01	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 02	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P050

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Plafond brique - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) + (rouge) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P051

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
bande calicot - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Allège fenêtre - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

bande calicot / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau fibreux de type papier peint (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc) en traces	0
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 02	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P052

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
isolant + pare vapeur derriere placo	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Allège fenêtre - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

isolant + pare vapeur derriere placo



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces	0
CUST 01	Matériau fibreux de type isolant (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P053

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 6
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plot de colle placo	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Allège fenêtre - Toutes zones

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Plot de colle placo


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P054

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 20
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
lino beige foncé + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

lino beige foncé



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (fibreuse) (beige)	0
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P055

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 20
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Cloisons briques - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 02	Matériau dur de type brique (orange)	0
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (orange) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 02	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P056

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 20
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
plaque de faux-plafond type Armstrong	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Faux-plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

plaque de faux-plafond type Armstrong



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P057

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitrier	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

fenêtres 4 carreaux local 20 - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Mastic vitrier



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) ; matériau (noir)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P058

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 20
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plâtre + enduit de débullage - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Murs et cloisons maçonnes - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

enduit plâtre + enduit de débullage / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (orange) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0
CUST 02	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P059

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Dégagement 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit projeté - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Murs maçonnes et cloisons - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

enduit projeté / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P060

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 19
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
carrelage petits carreaux + colle + ragréage	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Sol - Sol


Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

carrelage petits carreaux + colle + ragréage

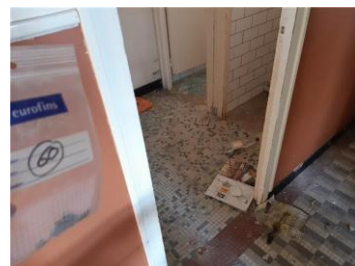

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P061

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 19
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plinthes noires + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Plinthes noires + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P062

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 19
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
carrelage gris + colle wc	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Sol - Sol


Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

carrelage gris + colle wc

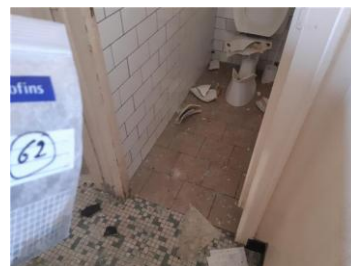

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P063

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 19
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage gris + colle sur lavabo	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

lavabo - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Carrelage gris + colle sur lavabo



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P064

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 19
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faïence rectangulaire blanche + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Faïence blanche + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P065

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 22
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
isolent aluminium	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Plénium - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

isolent aluminium



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0
CUST 01	Matériau souple (fibreux) (blanc) + (beige)	0
CUST 02	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P066

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 22
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
isolent + pare vapeur carton	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Plénium - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

isolent + pare vapeur carton



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron)	0
CUST 01	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P067

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 22
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
lino gris	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

lino gris



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau semi-dur (gris)	0
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P068

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 22
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + enduit de débullage - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Murs maçonnées - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit + enduit de débullage / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P069

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 23
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Lino gris moucheté + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Lino gris moucheté + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P070

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 23
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
bande calicot - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Cloisons - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

bande calicot / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (violet) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P071

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 23
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plot de colle placo	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Plot de colle placo



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P072

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 23
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faïence blanche et jaune + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Faïence blanche + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P073

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 23
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
matériau bitumineux	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

plaque anti vibratile sous lavabo - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

matériau bitumineux



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple (jaune) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P074

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 23
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond blanche chinée	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Faux-plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Plaque de faux-plafond blanche chinée



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P075

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 23
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit sur grillage	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

plénium - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

enduit sur grillage



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P076

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 23
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Isolant noire sur grillage	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

plénium - Plafond


Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Isolant noire sur grillage

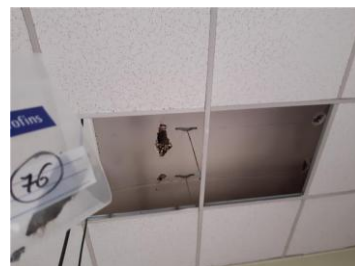

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P077

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint type mastic	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

fenêtre bois - Joint latéral de fenêtre - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Joint type mastic



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P078

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Matériau fibreux	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

fenêtre bois - Joint compribande de fenêtre - Toutes zones

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Matériau fibreux



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type joint (fibreux) (marron)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P079

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 23
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
carrelage beige petit carreau sous lino	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

carrelage beige petit carreau sous lino



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type mousse (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	0
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P080

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 24
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage gris petit carreau+ Colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

sol - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Carrelage gris petit carreau+ Colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P081

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 24
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plinthe noire + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Plinthe noire + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P082

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 24
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plâtre + enduit de débullage - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Murs et cloisons maçonnes - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet

enduit plâtre + enduit de débullage / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P083

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Escalier 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
béton préfabriqué	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Marche escalier - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

béton préfabriqué



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P084

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Escalier 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
peinture décorative - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

main courante - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

peinture décorative / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (marron)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P085

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibre-ciment	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Conduit circulaire côté cour local 24 - Murs

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Fibre-ciment



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

PRELEVEMENT : P086

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAIGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit projeté - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Murs - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit projeté / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	0
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P087

Emplacement



Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 5
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P088

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Sanitaires 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faïence blanche + colle	06/12/2022	CLAVIERIE Jean Charles

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Faïence blanche + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P089

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Sanitaires 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage grand carreau beige	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Carrelage grand carreau beige



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060239-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P090

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
lino gris imitation pierre + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

lino gris imitation pierre



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P091

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 7
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
dalle de sol grise foncée sous lino + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

dalle de sol grise foncée sous lino



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (fibreuse) (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige)	0
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (transparent) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (fibreuse) (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P092

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 8
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Lino mauve + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Lino mauve + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau souple de type revêtement de sol (rose) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (rose)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P093

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 8
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Ragréage	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Ragréage



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P094

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 8
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit goutelette - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit goutelette



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	0
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P095

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint compribande	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Fenêtre 3 panneaux Local 8 - Toutes zones

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Joint compribande



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type joint (fibreuse) (marron)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P096

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Lino vert chiné + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Lino vert chiné + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P097

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
faïence jaune + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Revêtement de murs - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

faïence jaune + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P098

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 10
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Lino bleu + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Lino bleu + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P099

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 10
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol beuge claire + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Dalle de sol beuge claire + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige) ; matériau de type colle (jaune)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P100

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 11
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Stratifié haute pression - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

cloison amovible - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

HPL / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P101

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 11
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faïence carré grise+ colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Revêtement de murs - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Faïence carré gris + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (vert)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P102

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 12
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faïence type Glasal + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Revêtement de murs - Toutes zones

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Faïence type Glasal+colle


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P103

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - WC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
carrelage blanc et gris + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Sol WC - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

carrelage blanc et gris + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P104

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - WC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
plinthes grises	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation


Revêtement de murs - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
plinthes grises

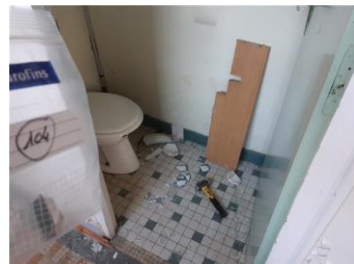

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P105

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Couloir 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de dilatation	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Sol - Toutes zones

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Joint de dilatation


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple (fibreuse) (marron) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P106

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Couloir 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plâtre + enduit de débulage - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Poteaus rectangulaires - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

enduit plâtre + enduit de débulage / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P107

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Couloir 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plâtre - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Doublage - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

enduit plâtre / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0
CUST 02	Matériau dur de type brique (orange)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P108

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
mastic vitrié	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Fenêtre 2 panneaux couloir 1 - Toutes zones

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

mastic vitrié


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (noir) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P109

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
dalle de liège + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

dalle de liège + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple (beige) ; matériau de type colle (transparent)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P110

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 13
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol jaune + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Dalle de sol jaune + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P111

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 13
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plâtre - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Doublage brique - Murs


Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

enduit plâtre / Peinture

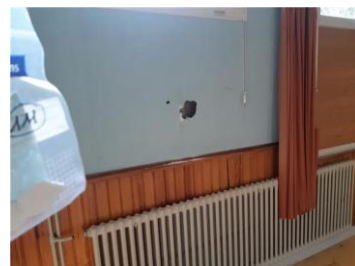

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P112

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 13
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Murs et cloisons maçonnés - Murs


Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit / Peinture

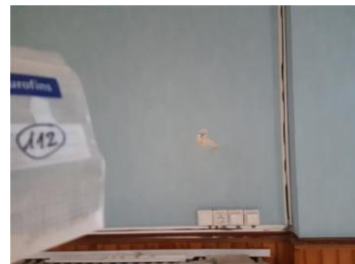

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P113

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 13
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plaque de faux-plafond carrées	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

faux plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Plaque de faux-plafond carrées



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P114

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 13
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Isolent + pare vapeur	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Plénium - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Isolent + pare vapeur



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (blanc) en traces	0
CUST 01	Matériau fibreux de type isolant (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P115

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 13
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plâtre - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Poutre béton - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

enduit plâtre / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P116

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 13
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plâtre + enduit de débullage	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Linteau porte - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

enduit plâtre + enduit de débullage



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P117

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitré	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Baie vitrée local 13 - Toutes zones

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Mastic vitré



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type mastic (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P118

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Dégagement 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
marbre + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

marbre + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P119

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Dégagement 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
plinthes marbre + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

plinthes marbre + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P120

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Dégagement 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
colle scellement pavés de verre rectangulaires	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

colle scellement pavés de verre rectangulaires



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P121

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Dégagement 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit projeté - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

enduit projeté / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P122

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 14
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Moquette murale orange + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Moquette murale orange + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type moquette (orange) ; matériau souple (fibreux) (blanc)	0
CUST 01	Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	0
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P123

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 14
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre - Peinture	06/12/2022	CLAVIERIE Jean Charles

Localisation

Plafond - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit plâtre / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P124

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Escalier 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + enduit de débullage - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Murs maçonnées - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit + enduit de débullage / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-060416-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P125

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
mastic vitré	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

fenêtre 1 carreau escalier 3 - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

mastic vitré



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P126

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Escalier 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
plinthe marbre + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Revêtement de murs - Escalier

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

plinthe marbre + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P127

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint compribande	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

fenêtre bois 1 carreau escalier 4 - Toutes zones

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Joint compribande



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type joint (fibreux) (marron)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P128

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Escalier 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Marbre + colle + ragréage	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Ensemble des marches - Escalier

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Marbre + colle + ragréage



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P129

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Escalier 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Marbre + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Ensemble des contre marche - Escalier

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Marbre + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P130

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Escalier 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
marbre + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

pallier - Escalier

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

marbre + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P131

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Escalier 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
matériau dur	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Protège main courante - Escalier

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

matériau dur



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple (jaune)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P132

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Escalier 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Peinture décorative - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Main-courante métallique - Escalier

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Peinture décorative / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (noir) ; matériau de type peinture (orange)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P133

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Local 35
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faïence muticouleur	06/12/2022	CLAVIERIE Jean Charles

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Faïence muticouleur



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (noir)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P134

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Couloir 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plâtre + enduit de débullage - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

poteaux rectangulaire - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

enduit plâtre + enduit de débullage / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P135

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Couloir 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage petit carreau + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Carrelage petit carreau + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P136

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Couloir 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
matériau fibreu	06/12/2022	CLAVIERIE Jean Charles

Localisation

matériau sous barre de seuil - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

matériau fibreu



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur (beige) ; matériau dur (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau souple (fibreux) (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P137

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitrier	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

fenêtre 2 panneaux - Toutes zones

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Mastic vitrier


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (jaune)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P138

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Couloir 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plâtre - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Plafond brique - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

enduit plâtre / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P139

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Couloir 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Murs et cloisons maçonnées - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P140

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
joint compribande	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

fenêtre 2 panneaux - Toutes zones

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

joint compribande



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type joint (fibreuse) (marron)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P141

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Local 34
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibre-ciment	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Conduit dans placard - Toutes zones

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Fibre-ciment



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

PRELEVEMENT : P142

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Local 34
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
dalle de sol rectangulaire grise foncée + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

dalle de sol grise foncée + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (collant) (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P143

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Local 34
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
dalle de sol beige en sous face + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

dalle de sol beige en sous face + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P144

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Local 34
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit pâte - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Cloisons briques - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

enduit pâte / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 02	Matériau dur de type brique (orange)	0
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0
CUST 01	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 02	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P145

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Local 33
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plâtre - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Doublage brique - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

enduit plâtre / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (marron)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P146

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Local 33
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
isolant + pare vapeur	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Doublage brique - Murs


Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

isolant + pare vapeur

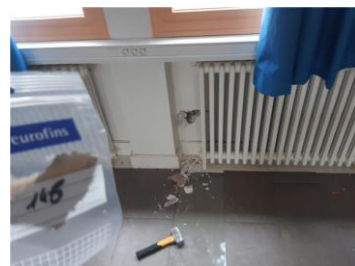

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces	0
CUST 02	Matériau fibreux de type isolant (beige)	0
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P147

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Local 33
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
dalle de sol grise foncée en sous couche + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

dalle de sol grise foncée en sous couche


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (fibreuse) (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	0
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type dalle de sol (fibreuse) (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P148

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Local 32
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol peinte + colle - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

sol sous radiateur - Sol


Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Dalle de sol peinte + colle / Peinture

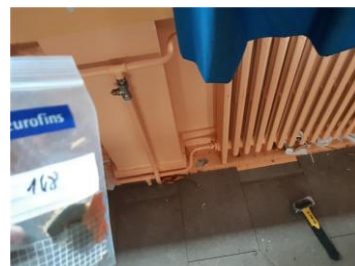

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau semi-dur de type dalle de sol (fibreuse) (gris) ; matériau de type colle (jaune)	0
CUST 02	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (rose)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P149

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Local 32
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
panneau + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

panneau + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau de type liège (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P150

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Couloir 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
3 bande de lino imitation pierre + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

sol - Sol

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

lino imitation pierre



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P151

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Couloir 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de dilatation - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Murs - Murs


Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Joint de dilatation / Peinture

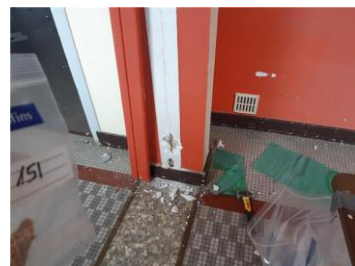

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple (fibreuse) (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P152

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Local 31
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol grande grise + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Dalle de sol grande grise + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P153

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Local 31
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol + colle en sous couche couleur	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Dalle de sol en sous couche


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (fibreuse) (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P154

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Local 30
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
dalle de sol rectangulaire claire + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

dalle de sol rectangulaire claire + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreux) (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P155

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Local 37
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage petit carreau beige + Colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Carrelage petit carreau + Colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	0
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P156

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Local 37
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faïence blanche + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Revêtement de murs - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Faïence blanche + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P157

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Local 37
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plinthe blanche sur élévation béton + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Revêtement de murs - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Plinthe blanche + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P158

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitrier	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

fenêtre 1 panneaux carrée - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Mastic vitrier



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P159

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Local 37
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

cloison brique - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit plâtre / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0
CUST 01	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P160

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Local 37
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Murs et cloisons maçonnées - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit plâtre / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P161

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Couloir 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit de rebouchage	06/12/2022	CLAVIERIE Jean Charles

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit de rebouchage



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type ciment (fibreuse) (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-060281-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P162

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Local 36
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Faïence bleue + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Revêtement de murs - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Faïence bleue + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P163

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Local 36
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Plinthe blanche petite sur élévation béton + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Revêtement de murs - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Plinthe blanche petite sur élévation béton + colle


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	0
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P164

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Couloir 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Lino photo pierre + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Revêtement de murs - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Lino photo pierre + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	0
CUST 01	Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (rose) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P165

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Toiture 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint de solin	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Solin - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Joint de solin



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P166

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Toiture 3
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
béton préfabriqué	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Sol toiture plate - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

béton préfabriqué



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau (bitumineux) (noir) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau dur de type béton (gris) (granulaire)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P167

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Toiture 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Isolant bitumineux 1 ère couche	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Etanchéité de toiture terrasse - Toiture

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Isolant bitumineux 1 ère couche



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple bitumineux (noir)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P168

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Toiture 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Isolant bitumineux sous couche	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Etanchéité de toiture terrasse - Toiture

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Isolant bitumineux sous couche



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P169

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Toiture 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Matériau bitumineux	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Relevé - Toiture

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Matériau bitumineux



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P170

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Toiture 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Fibre-ciment	06/12/2022	CLAVIERIE Jean Charles

Localisation

Conduit circulaire - Toutes zones

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Fibre-ciment



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P171

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Couloir 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carrelage petit carreau + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Carrelage petit carreau + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P172

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Local 26
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Lino + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Lino + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (tacheté) (gris) (marron)	0
CUST 01	Matériau de type colle (jaune)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P173

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Local 26
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Lino jaune sous 1 er lino+ colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Lino jaune sous 1 er lino+ colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	0
CUST 01	Matériau de type colle (jaune)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P174

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Local 26
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Dalle de sol sous lino jaune + colle	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Sol - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Dalle de sol sous lino jaune + colle



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple de type dalle de sol (jaune) ; matériau de type colle (jaune)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P175

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Local 26
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit pâte - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Cloisons briques - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

enduit pâte / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	0
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P176

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Local 26
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit bande calicot - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

CloisonsType placo - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit bande calicot / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 02	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	0
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (orange) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	0
CUST 03	Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 02	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 03	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P177

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Local 26
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit plâtre - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Murs et cloisons maçonnées - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit plâtre / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P178

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitrier	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

fenêtre 3 panneaux carrée local 26 - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Mastic vitrier



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P179

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint compribande	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

fenêtre 3 panneaux carrée local 26 - Toutes zones

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Joint compribande



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple de type joint (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P180

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Local 26
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Plafond brique - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P181

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Couloir 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton préfabriqué + enduit - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Linteau porte - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Béton préfabriqué + enduit / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0
CUST 01	Matériau dur de type béton (gris) (granulaire)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P182 B

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Toiture 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Isolant bitumineux 1 ère couche	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Etanchéité de toiture terrasse - Toiture

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Isolant bitumineux 1 ère couche



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple bitumineux (noir)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P182 A

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+1 - Couloir 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enduit plâtre + enduit de débullage - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Poteaux béton - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

enduit plâtre + enduit de débullage / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P183

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Toiture 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Pare vapeur	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Etanchéité de toiture terrasse - Toiture

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Pare vapeur



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple bitumineux (noir)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P184

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Toiture 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Matériau bitumineux	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Relevé - Toiture

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Matériau bitumineux



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P185

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	SOUS SOL - Cave 8
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Carton + isolant	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Calorifuge carton - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Carton + isolant



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0
CUST 01	Matériau fibreux de type bourre de calorifuge (de différentes couleurs)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P186

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	SOUS SOL - Cave 9
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit de débullage	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Linteau porte - Toutes zones

Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Enduit de débullage


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P187

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAIGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	SOUS SOL - Cave 10
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + isolant	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Calorifuge enduit - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit + isolant



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple (bitumineux) (noir)	0
CUST 01	Matériau fibreux de type isolant (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P188

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	SOUS SOL - Chaufferie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Joint fibreux	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Amalgame de joints de brides - Toutes zones

Résultat amiante
Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet :

Joint fibreux


DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type joint (de différentes couleurs) (fibreux)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P189

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	SOUS SOL - Chaufferie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit + isolent	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

caloriguge enduit gros - Toutes zones


Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit + isolent

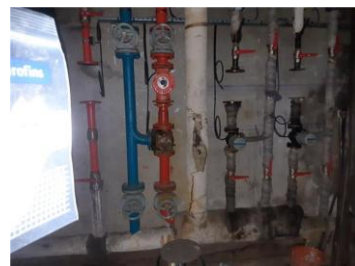

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type isolant (beige)	0
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	0
CUST 02	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces ; matériau (blanc) en traces ; matériau souple (noir) (bitumineux)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P190

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	SOUS SOL - Chaufferie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Enduit de rebouche calorifuge - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P191

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	SOUS SOL - Chaufferie
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Isolant	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

calorifuge grillagé fil - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Isolant



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau fibreux de type bourre de calorifuge (de différentes couleurs)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P192

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	SOUS SOL - Vide sanitaire 2
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Béton préfabriqué	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Conduit circulaire horizontal - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Béton préfabriqué

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type béton (gris) (granulaire)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P193

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Cour
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enrobé bitumineux	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Enrobé intérieur école - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

enrobé bitumineux



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 03	Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	0
CUST 02	Analyse réalisée non conclusive Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	0
CUST 05	Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	0
CUST 06	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	0
CUST 01	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	0
CUST 04	Analyse réalisée non conclusive Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	0
RAW PRODUCT	Analyse réalisée non conclusive Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 03	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 02	AR-22-SG-061495-01	
CUST 05	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 06	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 04	AR-22-SG-061495-01	
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	

PRELEVEMENT : P194

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
béton + enduit - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

tbleau de fenêtre - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

béton + enduit / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P195

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit projeté - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Facades - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit projeté / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 01	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	0
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 01	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P196

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Cour
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
béton préfabriqué	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Rambarde - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

béton préfabriqué



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau dur de type béton (gris) (granulaire)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P197

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Cour
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
enrobé bitumineux	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Enrobé devant école - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
enrobé bitumineux



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
CUST 02	Analyse réalisée non conclusive Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	0
CUST 03	Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	0
CUST 05	Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	0
CUST 01	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	0
CUST 06	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	0
CUST 04	Analyse réalisée non conclusive Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	0
RAW PRODUCT	Analyse réalisée non conclusive Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
CUST 02	AR-22-SG-061495-01	
CUST 03	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 05	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 06	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 04	AR-22-SG-061495-01	
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	

PRELEVEMENT : P198

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Cour
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
peinture décorative - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

portails métalliques - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

peinture décorative / Peinture



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-22-SG-061495-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P200

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitrier	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Fenêtres 3 carreaux local 7 - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Mastic vitrier



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0
CUST 01	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-SG-001205-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-23-SG-001205-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P201

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	SOUS SOL - Escalier sous sol
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
bande calicot	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Cloisons - Murs

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

bande calicot



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type ragréage (plâtreux) (blanc) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces	0
CUST 01	Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-SG-001205-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-23-SG-001205-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P202

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	RDC - Local 23
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Flocage dur sur grillage	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Pllénium - Plafond

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Flocage dur sur grillage



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type colle (plâtreux) (blanc)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-SG-001205-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P203

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitrier	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Fenêtres 2 carreaux - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Mastic vitrier



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-SG-001205-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P204

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitrier intérieur	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Fenêtres 2 carreaux couloir 1 - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Mastic vitrier intérieur



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-SG-001205-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P205

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade RDC
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
mastic vitrier extérieur	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Fenêtres 2 carreaux couloir 1 - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

mastic vitrier extérieur



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-SG-001205-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P206

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitrier	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

fenêtre 3 panneaux carrée local 34 - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Mastic vitrier



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-SG-001205-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P207

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Toiture 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Isolant bitumineux 1 ère couche	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Etanchéité de toiture terrasse - Toiture

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Isolant bitumineux 1 ère couche



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-SG-001205-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P208

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Toiture 4
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Matériau bitumineux	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Relevé - Toiture

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Matériau bitumineux



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type aluminium (gris) (brillant) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-SG-001205-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P209

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitrier	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Contre analyse fenêtre 2 panneaux fixe haut couloir 2 - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Mastic vitrier



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-SG-001205-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P210

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitrier	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Contre analyse fenêtre 2 panneaux battante bas couloir 2 - Toutes zones

Résultat amiante

Présence d'amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Mastic vitrier



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-SG-001205-01	Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P211

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - auvent
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Matériau bitumineux	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Relevé - Toiture

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Matériau bitumineux



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-SG-001205-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P212

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitrier	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

fenêtre 2 panneaux fixe - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Mastic vitrier



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-SG-001205-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P213

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitrier	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles
Localisation		
fenêtre 2 panneaux battante bas couloir 2 - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : Mastic vitrier		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-SG-001205-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P214

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitrier	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles
Localisation		
fenêtre 2 panneaux fixe haut couloir 2 - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Mastic vitrier		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-SG-001205-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P215

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	Extérieur - Façade R+1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Mastic vitrier	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

fenêtre 2 panneaux battante bas couloir 2 - Toutes zones

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Mastic vitrier

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-SG-001205-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P216

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	R+2 - Combles
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Pare vapeur + isolant	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Isolant - Sol

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Pare vapeur + isolant



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type colle (bitumineux) (noir)	0
CUST 01	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-SG-001205-01	Fibres d'amiante non détectées
CUST 01	AR-23-SG-001205-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P217

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	SOUS SOL - cuve fioul
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
peinture sur cuve - Peinture	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles
Localisation		
cuve fioul - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet : peinture sur cuve / Peinture		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau de type peinture (noir)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-SG-001205-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P218

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	SOUS SOL - Vide sanitaire 1
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Matériau bitumineux noir	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles
Localisation		
Couche de déssolidérisation Haut du mur - Toutes zones		
Résultat amiante		
Absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet Matériau bitumineux		
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :		
Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau souple bitumineux (noir)	0
DETAIL DES RESULTATS :		
Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-SG-001205-01	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P219

Nom du client	Numéro de dossier	Partie d'ouvrage
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	34368972 G16199271	SOUS SOL - Cave 13
Matériau	Date de prélèvement	Nom de l'opérateur
Enduit de rebouchage conduit	06/12/2022	CLAVERIE Jean Charles

Localisation

Conduits

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :

Enduit de rebouchage conduit



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :


Référence Couche	Description visuelle	Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	0

DETAIL DES RESULTATS :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Conclusion amiante
RAW PRODUCT	AR-23-SG-001205-01	Fibres d'amiante non détectées

ANNEXE CROQUIS

Planche de repérage			
Client :	COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	Titre :	Repérage des matériaux amiantés
N° rapport :	DEMOLITION ECOLE HUBERT REEVES	Lieu d'intervention :	22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
N° planche :	1/8		
Type :	Version : 0 Planche de repérage technique en plan		
Date :	30/01/2023	Bâtiment :	Ecole Hubert REEVES - 39302 Champagnole
Intervenant :	CLAVERIE Jean Charles	Etage :	SOUS SOL
Origine du plan :	Croquis ou document transmis	Commentaire :	

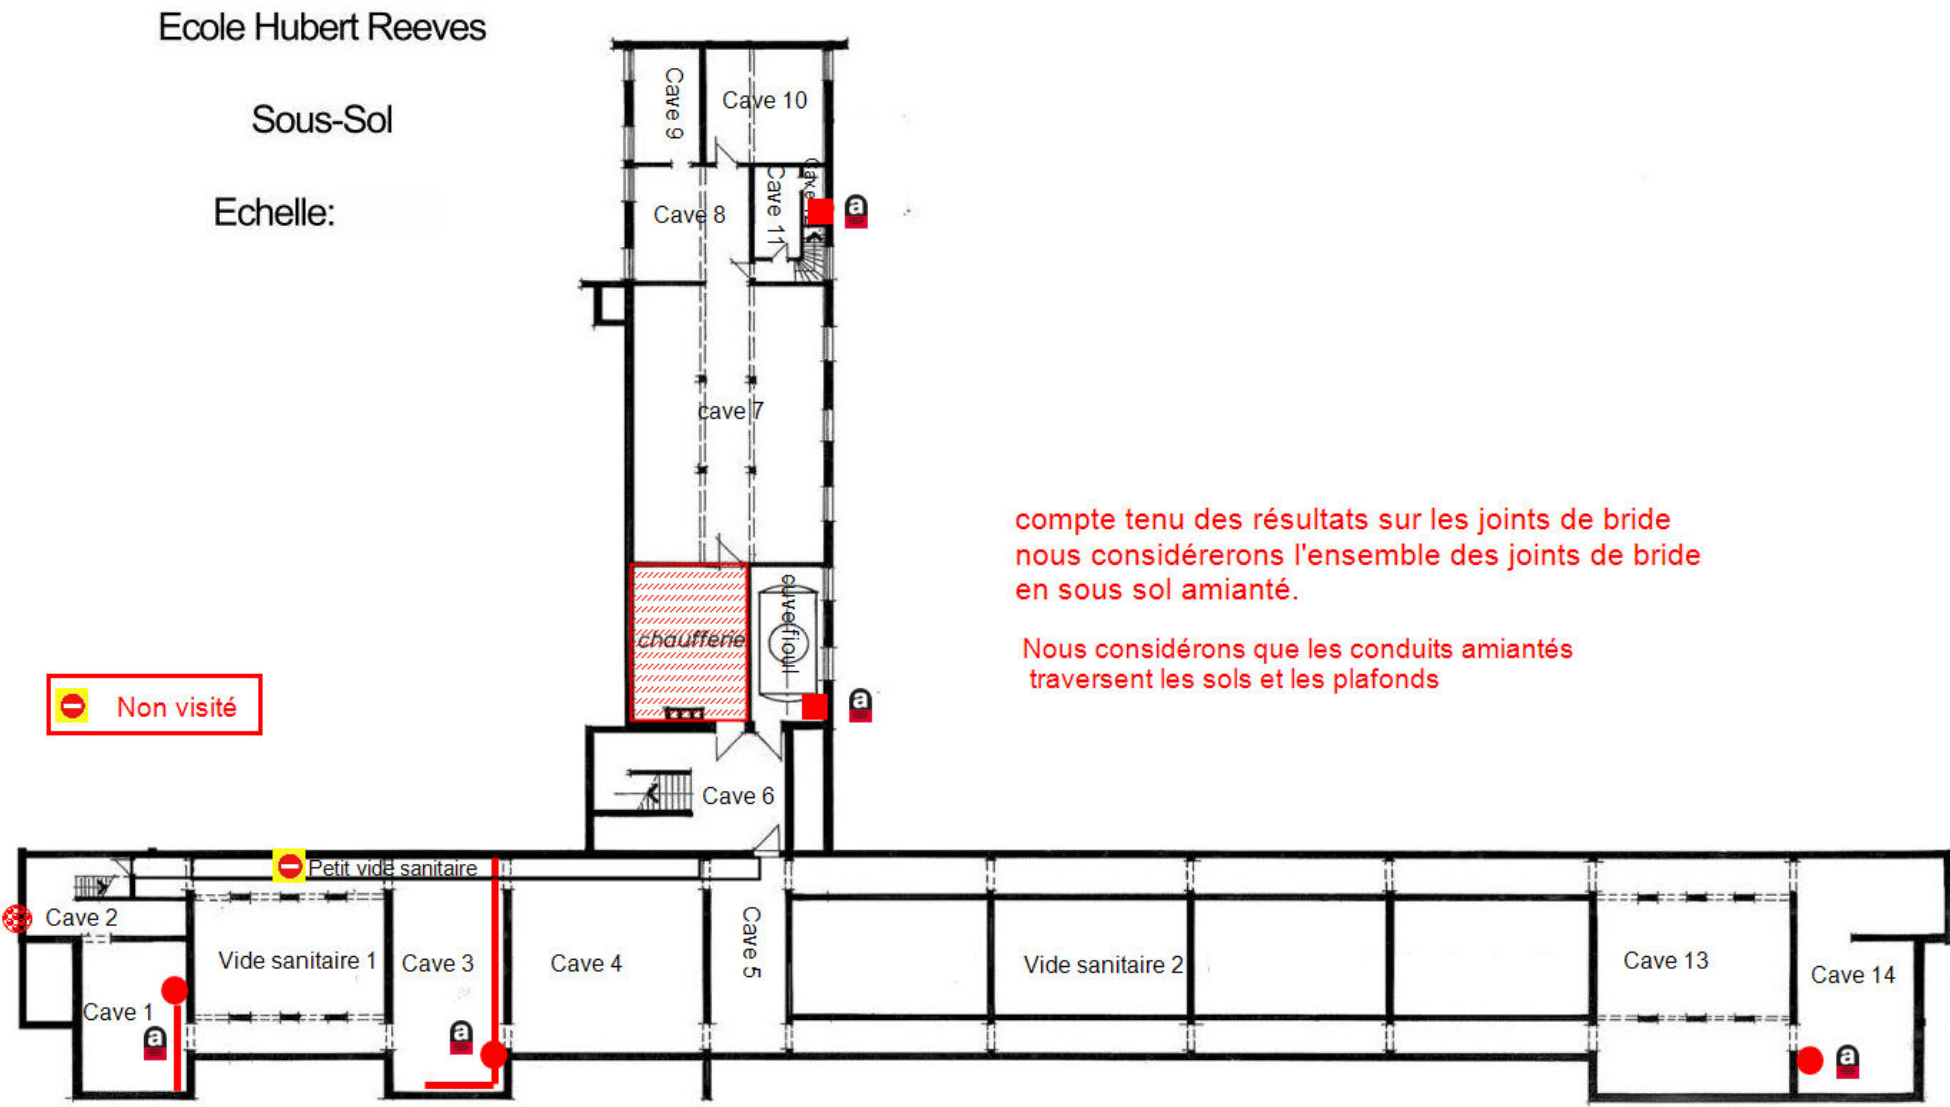

- Conduit Horizontal
- Conduit verticale
- Ensemble des joints de bride
- Conduit verticale rectangulaire
- Conduit horizontal (réseau enterré) dans le mur en fibre ciment amianté

Planche de repérage			
Client :	COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	Titre :	Repérage des matériaux amiantés
N° rapport :	DEMOLITION ECOLE HUBERT REEVES	Lieu d'intervention :	22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
N° planche :	2/8		
Type :	Version : 0 Planche de repérage technique en plan		
Date :	30/01/2023	Bâtiment :	Ecole Hubert REEVES - 39302 Champagnole
Intervenant :	CLAVERIE Jean Charles	Etage :	RDC
Origine du plan :	Croquis ou document transmis	Commentaire :	

Ecole Hubert Reeves

REZ DE CHAUSSEE

Echelle



- Dalle de sol amiantée sur ancien rapport **a**
- Conduit verticale et/ou coude **a**
- Joints compribandes de l'ensemble des fenêtres bois amiantées **a**
- Mastic de fenêtre amianté **a**
- Faïences + colle sur murs amiantées **a**
- Conduit de sortie des conduits rectangulaires du sous sol **a**

Cour

Nous considérons que les conduits amiantés traversent les sols et les plafonds

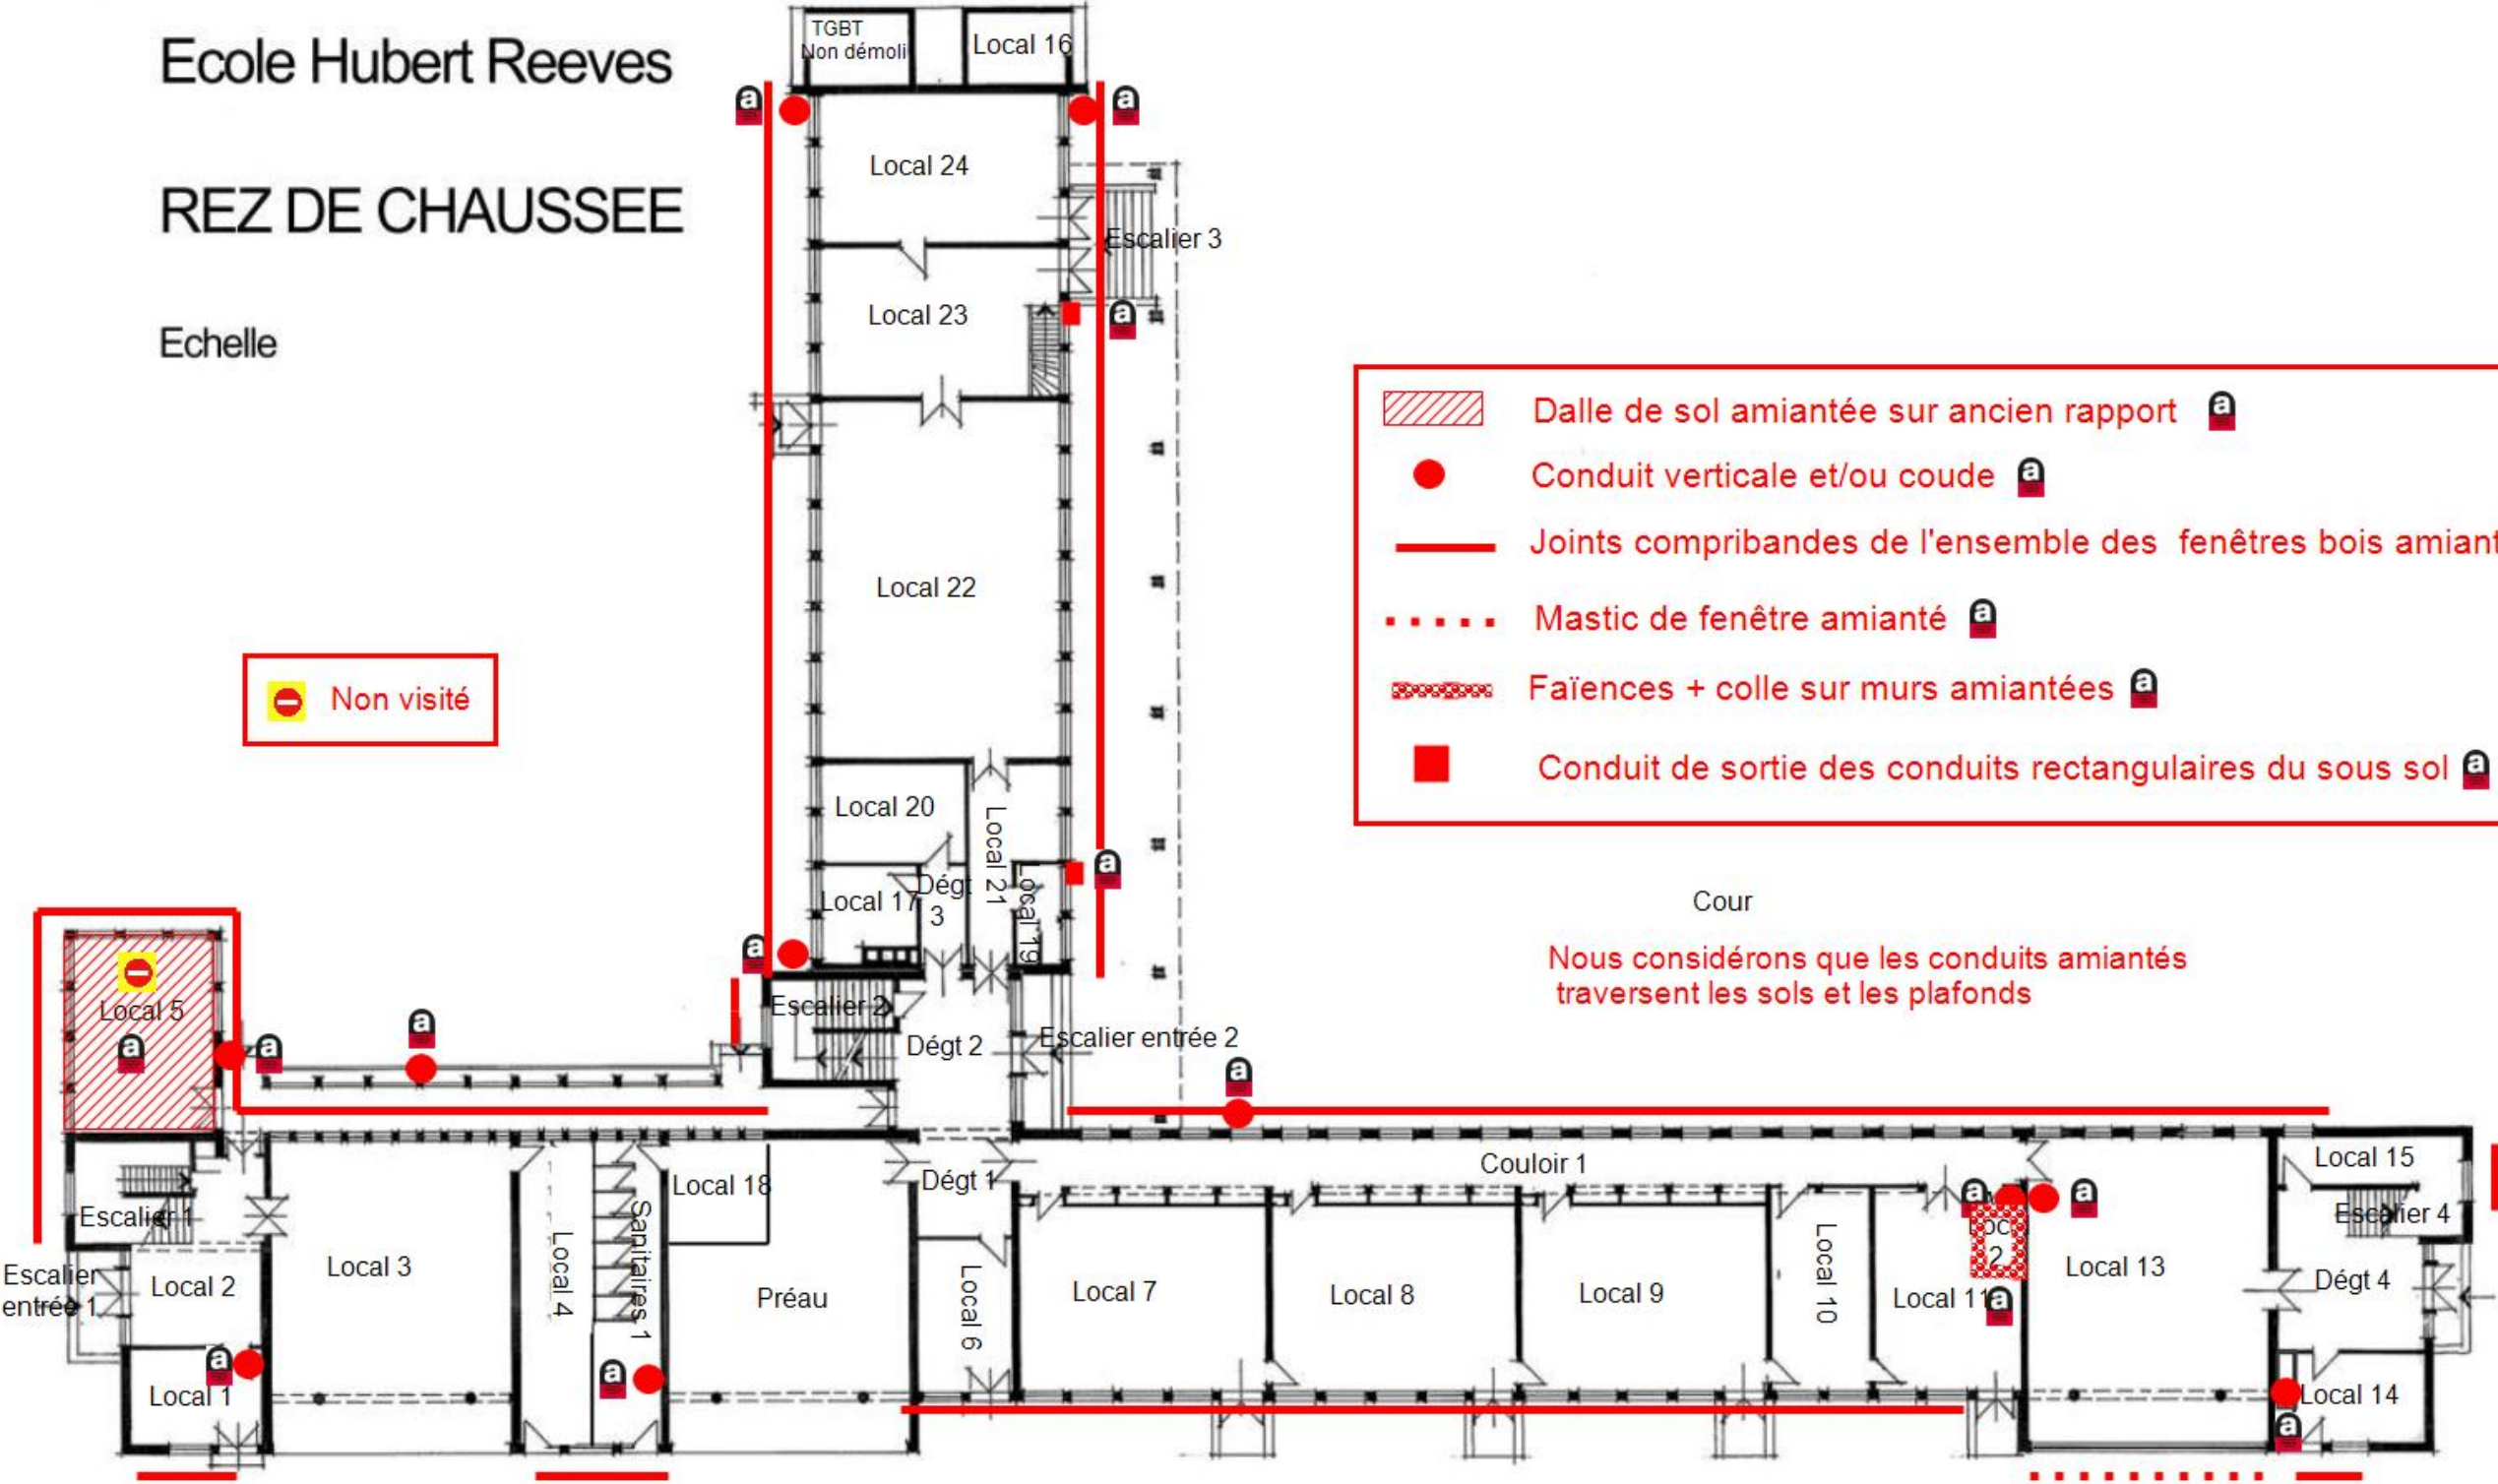


Planche de repérage			
Client :	COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	Titre :	Repérage des matériaux amiantés
N° rapport :	DEMOLITION ECOLE HUBERT REEVES	Lieu d'intervention :	22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
N° planche :	3/8		
Type :	Version : 0 Planche de repérage technique en plan		
Date :	30/01/2023	Bâtiment :	Ecole Hubert REEVES - 39302 Champagnole
Intervenant :	CLAVERIE Jean Charles	Etage :	R+1
Origine du plan :	Croquis ou document transmis	Commentaire :	

Ecole Hubert Reeves

ETAGE

Echelle

Nous considérons que les conduits amiantés traversent les sols et les plafonds

- Conduits circulaires et coudes en fibre ciment amiantés

a
- Bande lino + colle au sol

a
- Joints compribandes de l'ensemble des fenêtres bois amiantées

a
- Conduit en fibre ciment au niveau de la dalle

a
- Mastic vitrié fenêtres bois amiantés suite à une contre analyse

a

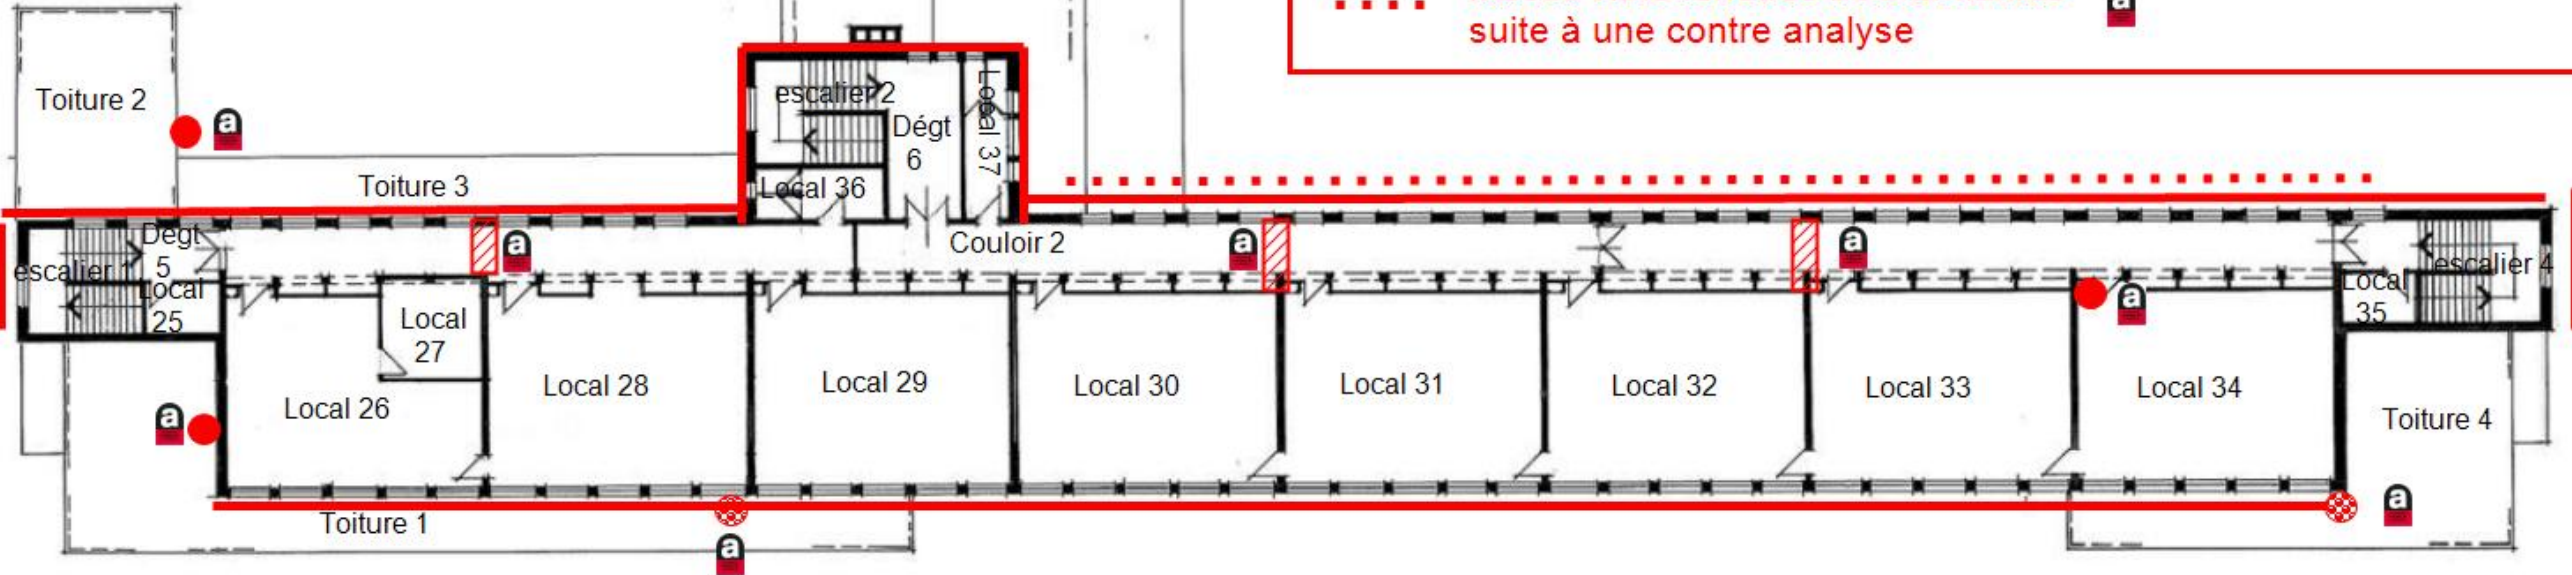


	Planche de repérage			
Client :	COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE		Titre :	Croquis
N° rapport :	DEMOLITION ECOLE HUBERT REEVES		Lieu d'intervention :	22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
N° planche :	4/8	Version : 0		
Type :	Planche de repérage technique en plan			
Date :	30/01/2023		Bâtiment :	Ecole Hubert REEVES - 39302 Champagnole
Intervenant :	CLAVERIE Jean Charles		Etage :	R+2
Origine du plan :	Croquis ou document transmis		Commentaire :	

Combles

Non visité

	Planche de repérage		
Client :	COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	Titre :	Localisation des prélèvements
N° rapport :	DEMOLITION ECOLE HUBERT REEVES	Lieu d'intervention :	22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
N° planche :	5/8		
Type :	Version : 0 Planche de repérage technique en plan		
Date :	30/01/2023	Bâtiment :	Ecole Hubert REEVES - 39302 Champagnole
Intervenant :	CLAVERIE Jean Charles	Etage :	SOUS SOL
Origine du plan :	Croquis ou document transmis	Commentaire :	


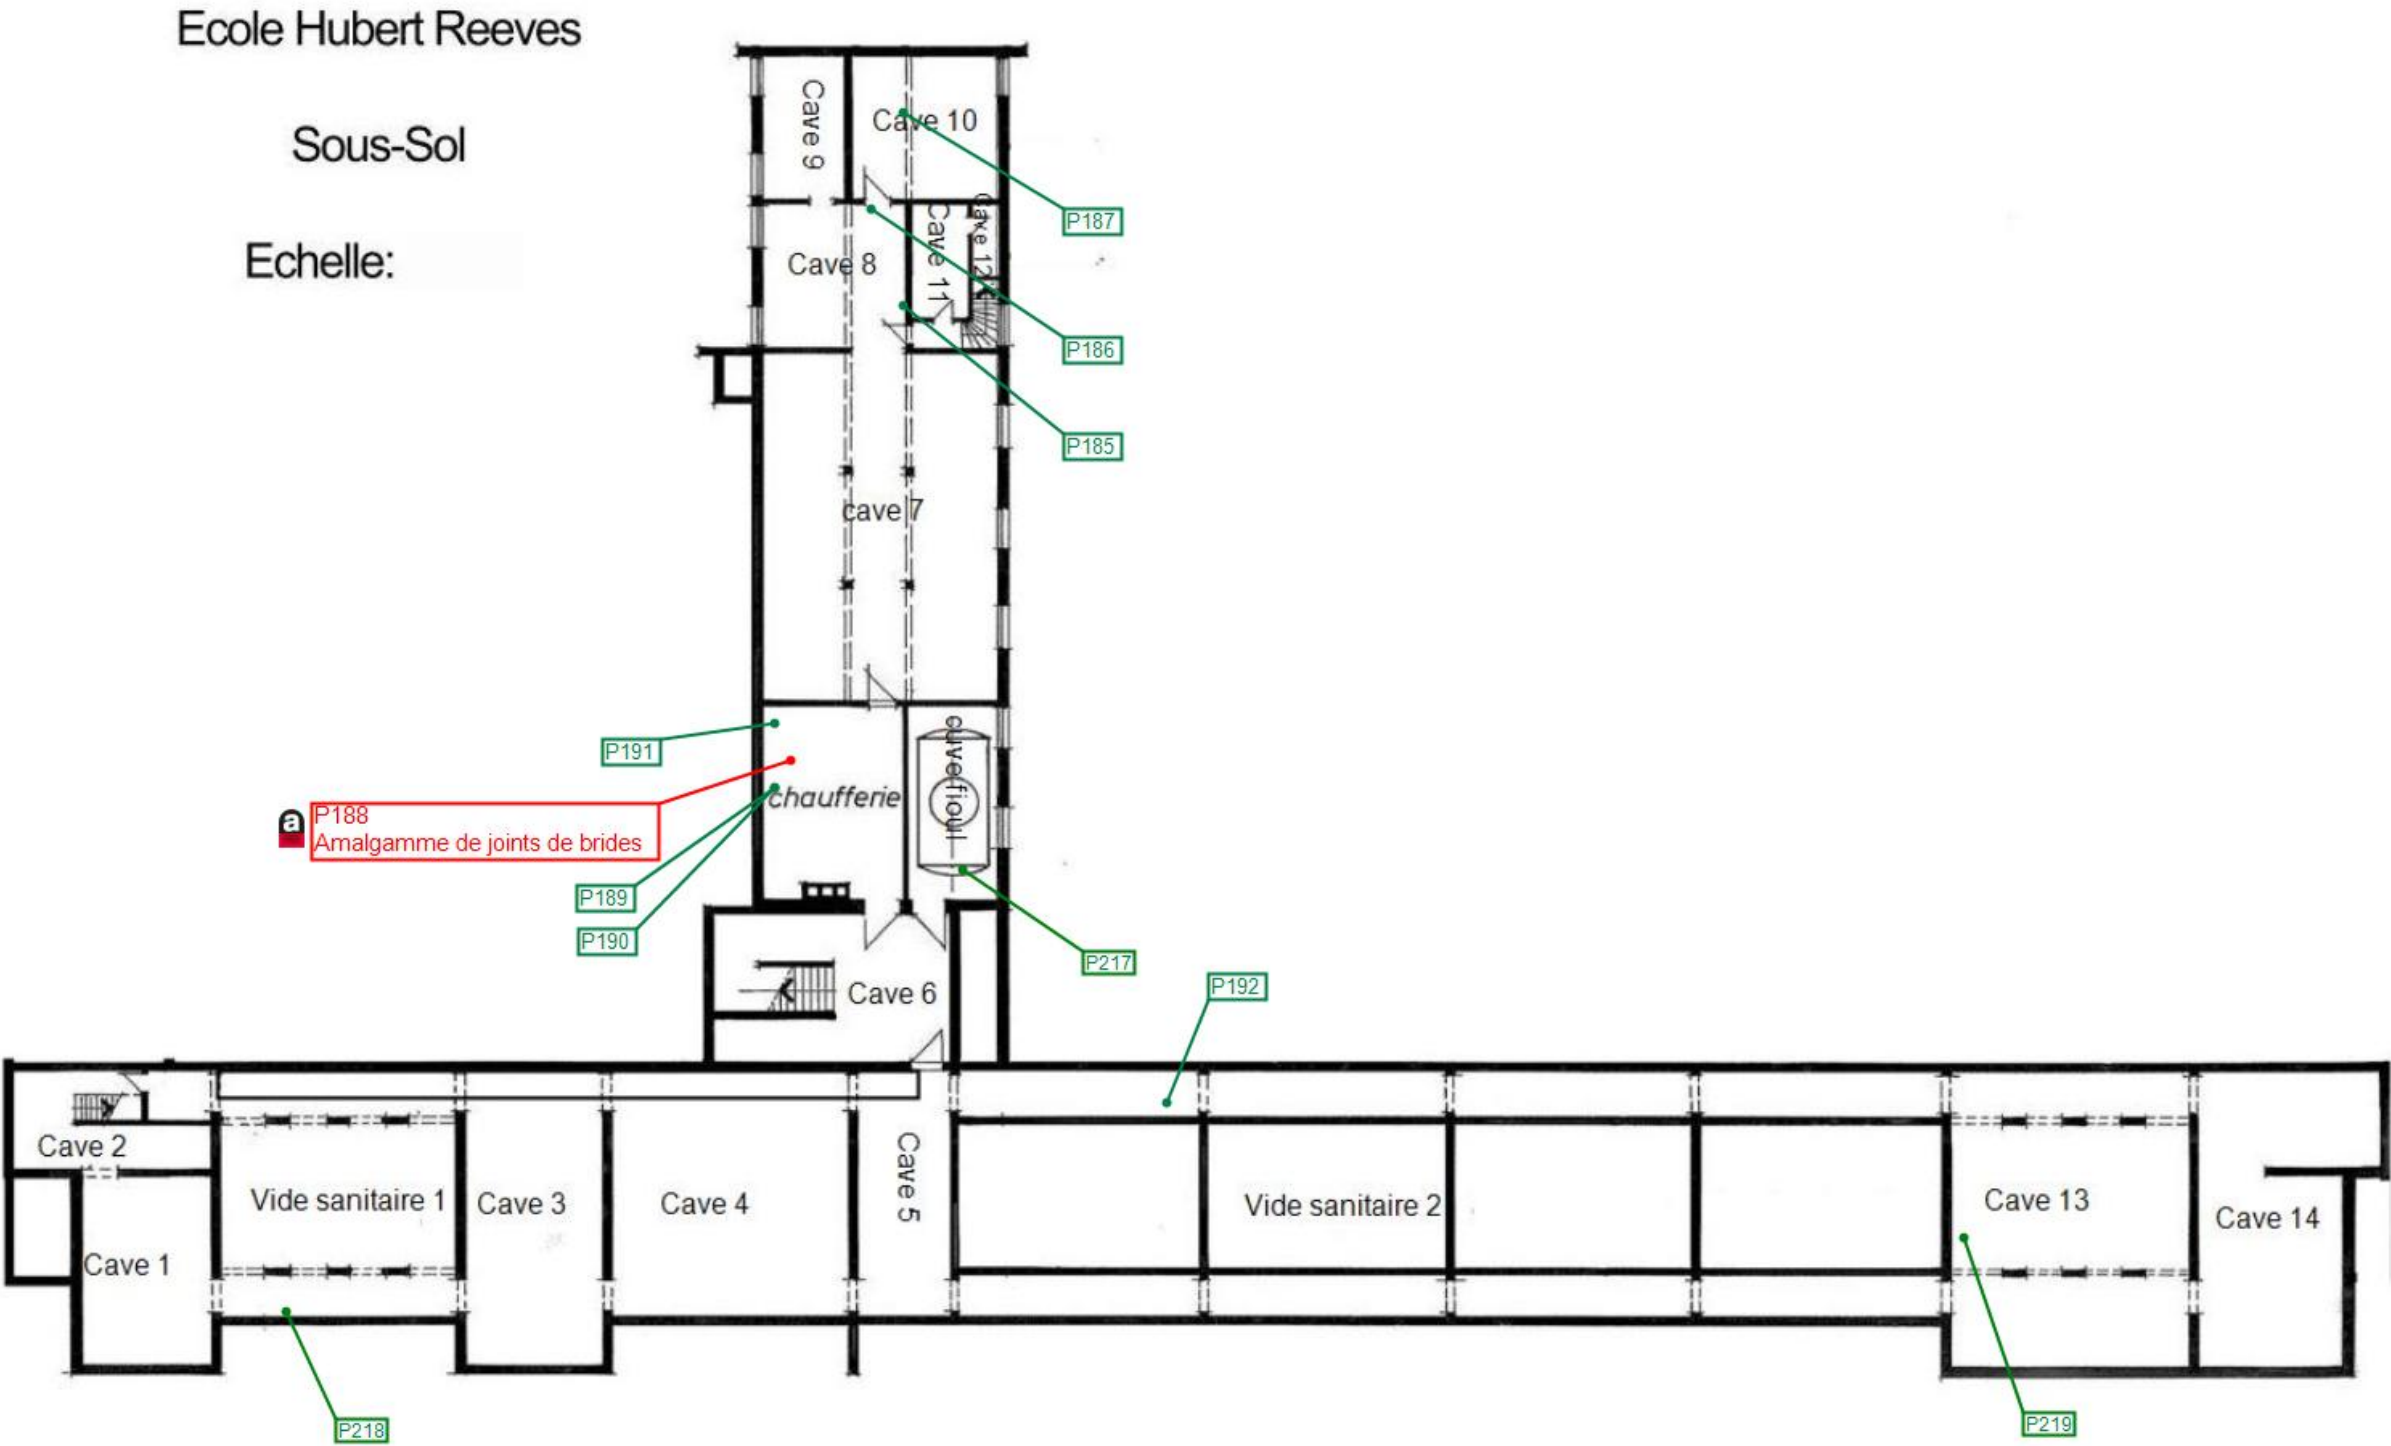


Planche de repérage			
Client :	COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE	Titre :	Localisation des prélèvements
N° rapport :	DEMOLITION ECOLE HUBERT REEVES	Lieu d'intervention :	22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
N° planche :	7/8		
Type :	Version : 0 Planche de repérage technique en plan		
Date :	30/01/2023	Bâtiment :	Ecole Hubert REEVES - 39302 Champagnole
Intervenant :	CLAVERIE Jean Charles	Etage :	R+1
Origine du plan :	Croquis ou document transmis	Commentaire :	

Ecole Hubert Reeves

ETAGE

Echelle

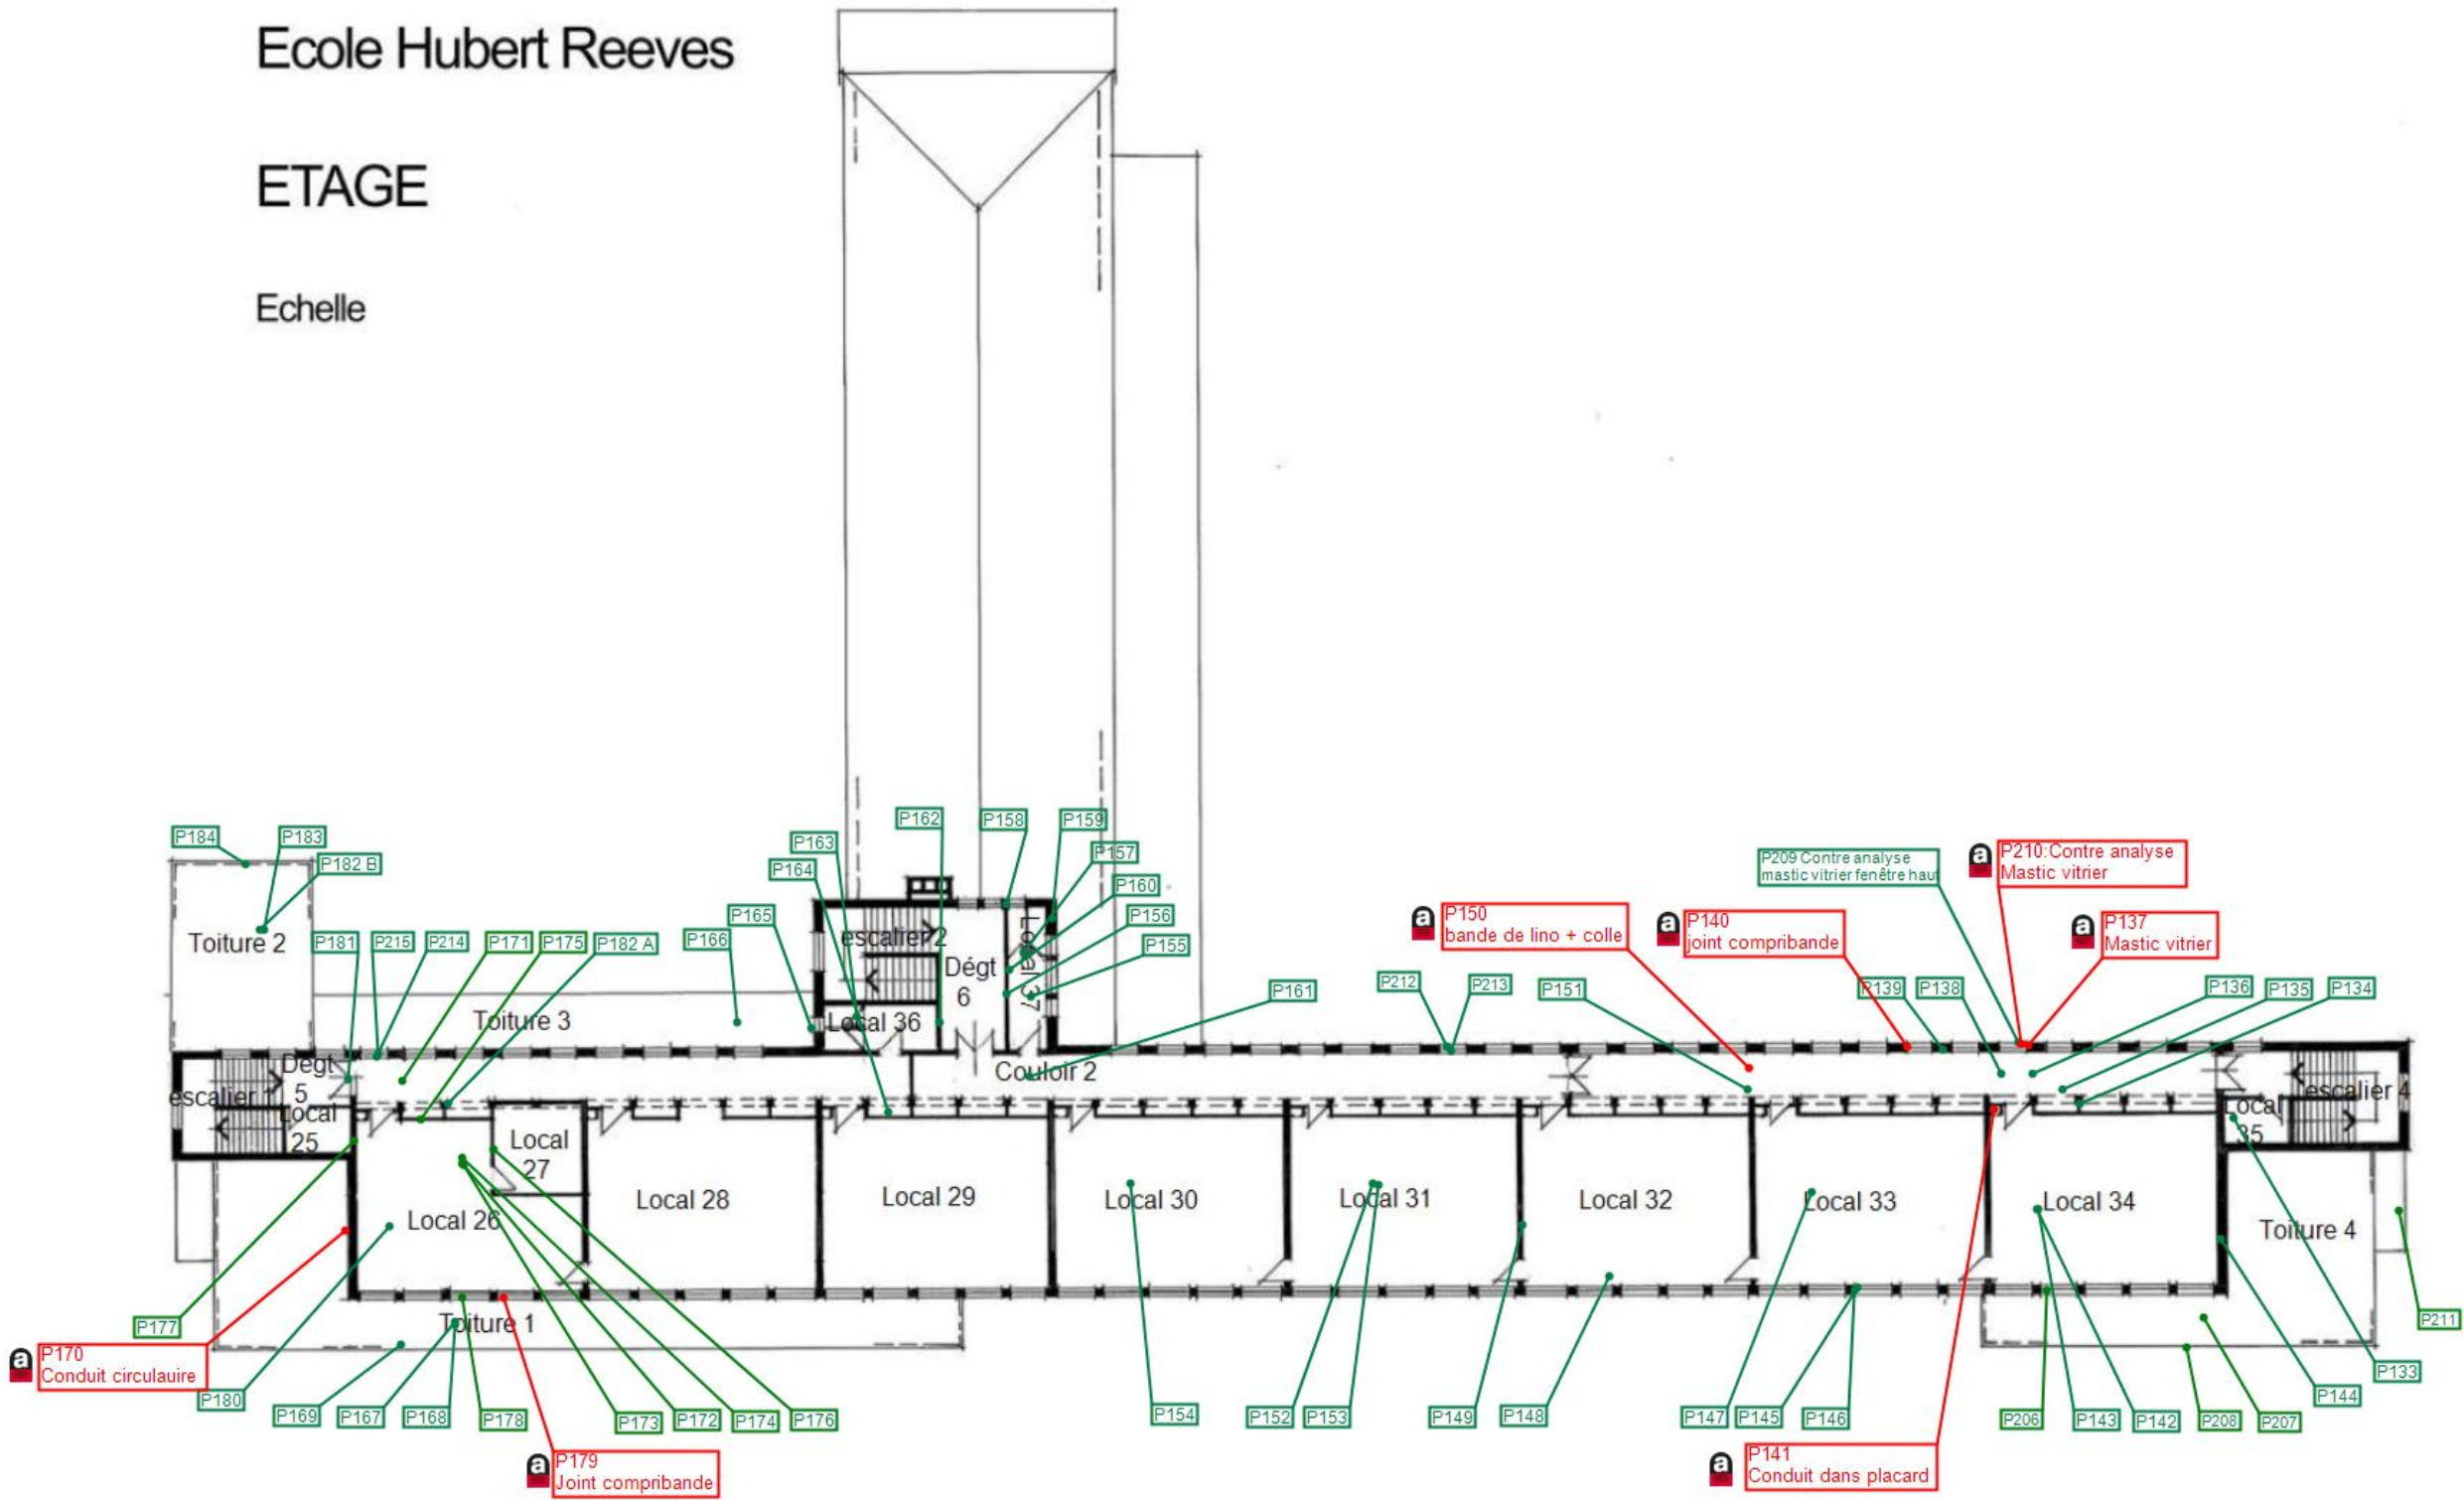

ANNEXE PROCES VERBAUX D'ANALYSES**PV_00720221200939739****Analyses pour le Bâtiment**APAVE SUDEUROPE SAS
Jean Charles CLAVERIE
Immeuble le Saint Amour
95 rue Pouilly Loché
71000 MACON LOCHE

Notre référence : AR-22-SG-059562-01

Numéro de dossier : 22Y035468**Référence de dossier : 4168623****34368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE -
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 22Y035468-001 - Référence *P001-RDC - Local 3 - Poteaux - Plinthes marron poteaux - Carrelage*,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-002 - Référence *P002-RDC - Local 3 - Plafond - Plafond - Fibralith*, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-003 - Référence *P003-RDC - Local 3 - Murs - Plinthes rouge - Carrelage*, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-004 - Référence *P004-RDC - Local 3 - Sol - Sol - Carrelage gris + Colle + Ragréage*,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-005 - Référence *P005-RDC - Local 3 - Murs - Murs maçonnées - Enduit + enduit de
débullage - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-006 - Référence *P006-RDC - Local 3 - Plafond - Poutre béton - Enduit plâtre + enduit de
débullage - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-007 - Référence *P007-RDC - Local 3 - Toutes zones - Poteau - Enduit Plâtre + enduit
de déboulage - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1

Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 22Y035468-008 - Référence P008-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Huisseries PVC local 3
- Joint de vitres, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-009 - Référence P009-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Pavés de verre carrés
Local 3 - Ciment de scellement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-010 - Référence P010-RDC - Local 3 - Toutes zones - tableau de fenêtrage - Enduit -
Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-011 - Référence P011-RDC - Local 3 - Murs - Doubage brique - Enduit - Peinture,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-012 - Référence P012-RDC - Local 3 - Murs - Doubage brique - Colle de scellement
briques, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-013 - Référence P013-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Huisseries bois Local 3
- Peinture décorative - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-014 - Référence P014-RDC - Local 4 - Plafond - Plafond béton - Enduit plâtre - Peinture,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-015 - Référence P015-RDC - Local 4 - Murs - Plinthes grises - Carrelage, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-016 - Référence P016-RDC - Local 4 - Murs - Plinthes beiges mouchetées - Carrelage -
Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-017 - Référence P017-RDC - Local 4 - Sol - Sol - Carrelage petit carreau beige
moucheté+ Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-018 - Référence P018-RDC - Local 4 - Sol - Réhausse béton - Béton, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1

Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 22Y035468-019 - Référence P019-RDC - Local 4 - Murs - cloisons briques - Enduit plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-020 - Référence P020-RDC - Local 4 - Plafond - Plafond briques - Enduit plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-021 - Référence P021-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Portes fenêtres bois Local 4 - Mastic vitrier, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-022 - Référence P022-RDC - Local 4 - Toutes zones - radiateurs fontes + tuyauteries - Peintures décoratives - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-023 - Référence P023-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - petites fenêtres bois Local 3 - Mastic vitrier - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-024 - Référence P024-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - grandes fenêtres bois local 4 - Mastic vitrier, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-025 - Référence P025-Extérieur - Escalier entrée 1 - Sol - marche escalier - carreau préfabriqués + colle + ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-026 - Référence P026-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Murs maçonnées - Enduit projeté + enduit de débullage - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-027 - Référence P027-RDC - Local 2 - Sol - Sol - Marbre + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-028 - Référence P028-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Pavés de verre rectangulaires Entrée 1 - Ciment de scellement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-029 - Référence P029-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Portes fenêtres bois entrée 1 - Mastic vitrier, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1

Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 22Y035468-030 - Référence P030-RDC - Local 2 - Murs - Plinthes - Marbre + colle - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 22Y035468-031 - Référence P031-RDC - Local 1 - Murs - Revêtement de murs - Faïences blanches + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 22Y035468-032 - Référence P032-RDC - Local 1 - Sol - Sol - Carrelage petit carreau multi couleur + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 22Y035468-033 - Référence P033-RDC - Escalier 1 - Escalier - Ensemble des marches - Marbre + colle + ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 22Y035468-034 - Référence P034-RDC - Escalier 1 - Escalier - Escalier - Enduit plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 22Y035468-035 - Référence P035-RDC - Escalier 1 - Escalier - Main-courante métallique - Peinture décorative - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 22Y035468-036 - Référence P036-RDC - Escalier 1 - Escalier - Protège main courante - matériau dur, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 22Y035468-037 - Référence P037-RDC - Escalier 1 - Escalier - Bande anti dérapante Ensemble des marches - Bande dur + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 22Y035468-038 - Référence P038-RDC - Escalier 1 - Escalier - Ensemble des contre marche - Marbre + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 22Y035468-039 - Référence P039-RDC - Escalier 1 - Escalier - Murs maçonnées - Enduit projeté + enduit de débullage - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 22Y035468-040 - Référence P040-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Portes fenêtres bois entrée 1 - Peinture décorative - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1

Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1

Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD EST SAS
REFERENT SOUS TRAITANT**
EUROFINS ABSE
2 rue Chanoine Ploton
42000 SAINT ETIENNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-072210-01
Référence laboratoire N° : 22RI057399
Reçu au laboratoire le : 13/12/2022
Date d'analyse : 13/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035468 - 416862334368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAAGNOLE MAIRIE

Date d'émission de rapport : 14/12/2022 18:15
Référence de suivi du dossier N° : 22Y035468
Date de réception : 09/12/2022

Page 1/10

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyse	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	22Y035468-001 - P001-RDC - Local 3 - Poteaux - Plinthes marron poteaux - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	22Y035468-002 - P002-RDC - Local 3 - Plafond - Plafond - Fibralith	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	22Y035468-003 - P003-RDC - Local 3 - Murs - Plinthes rouge - Carrelage	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	22Y035468-004 - P004-RDC - Local 3 - Sol - Sol - Carrelage gris + Colle + Ragréage	Matériau dur (marron) ; matériau semi-dur (beige)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-072210-01 Date d'émission de rapport : 14/12/2022 18:15 Page 2/10
Référence laboratoire N° : 22RI057399 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035468
Reçu au laboratoire le : 13/12/2022 Date de réception : 09/12/2022
Date d'analyse : 13/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035468 - 416862334368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	22Y035468-005 - P005-RDC - Local 3 - Murs - Murs maçonnées - Enduit + enduit de déboulage - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	22Y035468-006 - P006-RDC - Local 3 - Plafond - Poutre béton - Enduit plâtre + enduit de déboulage - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	22Y035468-007 - P007-RDC - Local 3 - Toutes zones - Poteau - Enduit Plâtre + enduit de déboulage - Peinture	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	22Y035468-008 - P008-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Huisseries PVC local 3 - Joint de vitres	Matériau souple de type joint (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	22Y035468-009 - P009-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Pavés de verre carrés Local 3 - Ciment de scellement	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-072210-01 Date d'émission de rapport : 14/12/2022 18:15 Page3/10
Référence laboratoire N° : 22RI057399 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035468
Reçu au laboratoire le : 13/12/2022 Date de réception : 09/12/2022
Date d'analyse : 13/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035468 - 416862334368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	22Y035468-010 - P010-RDC - Local 3 - Toutes zones - tableau de fenêtréss - Enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	22Y035468-011 - P011-RDC - Local 3 - Murs - Doubage brique - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	22Y035468-012 - P012-RDC - Local 3 - Murs - Doubage brique - Colle de scelliment briques	Matériau semi-dur (blanc)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	22Y035468-013 - P013-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Huisseries bois Local 3 - Peinture décorative - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	22Y035468-014 - P014-RDC - Local 4 - Plafond - Plafond béton - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-072210-01 Date d'émission de rapport : 14/12/2022 18:15 Page4/10
Référence laboratoire N° : 22RI057399 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035468
Reçu au laboratoire le : 13/12/2022 Date de réception : 09/12/2022
Date d'analyse : 13/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035468 - 416862334368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	22Y035468-015 - P015-RDC - Local 4 - Murs - Plinthes grisses - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	22Y035468-016 - P016-RDC - Local 4 - Murs - Plinthes beiges mouchetées - Carrelage - Peinture	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (vert)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	22Y035468-017 - P017-RDC - Local 4 - Sol - Sol - Carrelage petit carreau beige moucheté+ Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	22Y035468-018 - P018-RDC - Local 4 - Sol - Réhausse béton - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	22Y035468-019 - P019-RDC - Local 4 - Murs - cloisons briques - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type brique (orange)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-072210-01 Date d'émission de rapport : 14/12/2022 18:15 Page 5/10
Référence laboratoire N° : 22RI057399 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035468
Reçu au laboratoire le : 13/12/2022 Date de réception : 09/12/2022
Date d'analyse : 13/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035468 - 416862334368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	22Y035468-020 - P020-RDC - Local 4 - Plafond - Plafond briques - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	22Y035468-021 - P021-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Portes fenêtres bois Local 4 - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	22Y035468-022 - P022-RDC - Local 4 - Toutes zones - radiateurs fontes + tuyauteries - Peintures décoratives - Peinture	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (noir)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	22Y035468-023 - P023-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - petites fenêtres bois bois Local 3 - Mastic vitrier - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	22Y035468-024 - P024-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - grandes fenêtres bois local 4 - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-072210-01 Date d'émission de rapport : 14/12/2022 18:15 Page6/10
Référence laboratoire N° : 22RI057399 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035468
Reçu au laboratoire le : 13/12/2022 Date de réception : 09/12/2022
Date d'analyse : 13/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035468 - 416862334368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	22Y035468-025 - P025-Extérieur - Escalier entrée 1 - Sol - marche escalier - carreau préfabriqués - colle + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	22Y035468-026 - P026-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Murs maçonnées - Enduit projeté + enduit de débouillage - Peinture	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	22Y035468-027 - P027-RDC - Local 2 - Sol - Sol - Marbre + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	22Y035468-028 - P028-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Pavés de verre rectangulaires Entrée 1 - Ciment de scellement	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	22Y035468-029 - P029-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Portes fenêtres bois entrée 1 - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-072210-01 Date d'émission de rapport : 14/12/2022 18:15 Page 7/10
Référence laboratoire N° : 22RI057399 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035468
Reçu au laboratoire le : 13/12/2022 Date de réception : 09/12/2022
Date d'analyse : 13/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035468 - 416862334368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	22Y035468-030 - P030-RDC - Local 2 - Murs - Plinthes - Marbre + colle - Peinture	Matériau dur (beige) ; matériau dur (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	22Y035468-031 - P031-RDC - Local 1 - Murs - Revêtement de murs - Faïences blanches + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / YHG2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
032	22Y035468-032 - P032-RDC - Local 1 - Sol - Sol - Carrelage petit carreau multi couleur+ Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	22Y035468-033 - P033-RDC - Escalier 1 - Escalier - Ensemble des marches - Marbre + colle + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-072210-01 Date d'émission de rapport : 14/12/2022 18:15 Page8/10
Référence laboratoire N° : 22RI057399 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035468
Reçu au laboratoire le : 13/12/2022 Date de réception : 09/12/2022
Date d'analyse : 13/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035468 - 416862334368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	22Y035468-034 - P034-RDC - Escalier 1 - Escalier - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (jaune) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	22Y035468-035 - P035-RDC - Escalier 1 - Escalier - Main-courante métallique - Peinture décorative - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	22Y035468-036 - P036-RDC - Escalier 1 - Escalier - Protège main courante - matériau dur	Matériau dur (beige)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	22Y035468-037 - P037-RDC - Escalier 1 - Escalier - Bande anti dérapante Ensemble des marches - Bande dur + colle	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type plaque (marron)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	22Y035468-038 - P038-RDC - Escalier 1 - Escalier - Ensemble des contre marche - Marbre + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-072210-01 Date d'émission de rapport : 14/12/2022 18:15 Page9/10
Référence laboratoire N° : 22RI057399 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035468
Reçu au laboratoire le : 13/12/2022 Date de réception : 09/12/2022
Date d'analyse : 13/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035468 - 416862334368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	22Y035468-039 - P039-RDC - Escalier 1 - Escalier - Murs maçonnés - Enduit projeté + enduit de débullage - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	22Y035468-040 - P040-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Portes fenêtres bois entrée 1 - Penture décorative - Peinture	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple (marron)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-072210-01	Date d'émission de rapport : 14/12/2022 18:15	Page 10/10
Référence laboratoire N° : 22RI057399	Référence de suivi du dossier N° : 22Y035468	
Reçu au laboratoire le : 13/12/2022	Date de réception : 09/12/2022	
Date d'analyse : 13/12/2022		
Référence dossier Client: 22Y035468 - 416862334368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE		
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE		

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0,1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Agnieszka Chlebek
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

PV_00720221200942464

**Analyses pour le Bâtiment**APAVE SUDEUROPE SAS
Jean Charles CLAVERIE
Immeuble le Saint Amour
95 rue Pouilly Loché
71000 MACON LOCHE

Notre référence : AR-22-SG-060239-01

Numéro de dossier : 22Y035793**Référence de dossier : 4196444****34368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE -
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 22Y035793-001 - Référence *P041-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Joint de dilatation - Matériau fibreux*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-002 - Référence *P042-Extérieur - Façade RDC - Murs - Appui de fenêtre local 5 - Béton préfabriqué*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-003 - Référence *P043-RDC - Préau - Sol - Sol - Carrelage gris + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-004 - Référence *P044-RDC - Préau - Murs - Revêtement de murs - Plinthes marrons*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-005 - Référence *P045-RDC - Préau - Murs - Cloison carreau de plâtre - Enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-006 - Référence *P046-RDC - Local 6 - Sol - sol - Lino beige clair*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 ST ETIENNE Cedex 1Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 22Y035793-007 - Référence P047-RDC - Local 6 - Sol - sol - dalle de sol beige sous lino + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 22Y035793-008 - Référence P048-RDC - Local 6 - Sol - sol - dalle de sol noire sous lino + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 22Y035793-009 - Référence P049-RDC - Local 6 - Murs - Murs - Moquette murale rose + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 22Y035793-010 - Référence P050-RDC - Local 6 - Plafond - Plafond brique - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 22Y035793-011 - Référence P051-RDC - Local 6 - Toutes zones - Allège fenêtre - bande calicot - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 22Y035793-012 - Référence P052-RDC - Local 6 - Toutes zones - Allège fenêtre - isolant + pare vapeur derrière placo, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 22Y035793-013 - Référence P053-RDC - Local 6 - Toutes zones - Allège fenêtre - Plot de colle placo, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 22Y035793-014 - Référence P054-RDC - Local 20 - Sol - sol - lino beige foncé + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 22Y035793-015 - Référence P055-RDC - Local 20 - Murs - Cloisons briques - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 22Y035793-016 - Référence P056-RDC - Local 20 - Plafond - Faux-plafond - plaque de faux-plafond type Armstrong, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 22Y035793-017 - Référence P057-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - fenêtres 4 carreaux local 20 - Mastic vitrier, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1

Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 22Y035793-018 - Référence *P058-RDC - Local 20 - Murs - Murs et cloisons maçonnes et enduit plâtre + enduit de débullage - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-019 - Référence *P059-RDC - Dégagement 2 - Murs - Murs maçonnes et cloisons - enduit projeté - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-020 - Référence *P060-RDC - Local 19 - Sol - Sol - carrelage petis carreaux + colle + ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-021 - Référence *P061-RDC - Local 19 - Murs - Revêtement de murs - Plinthes noires + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-022 - Référence *P062-RDC - Local 19 - Sol - Sol - carrelage gris + colle wc*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-023 - Référence *P063-RDC - Local 19 - Toutes zones - lavabo - Carrelage gris + colle sur lavabo*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-024 - Référence *P064-RDC - Local 19 - Murs - Revêtement de murs - Faïence rectangulaire blanche + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-025 - Référence *P065-RDC - Local 22 - Plafond - Plénium - isolent aluminium*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-026 - Référence *P066-RDC - Local 22 - Plafond - Plénium - isolent + pare vapeur carton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-027 - Référence *P067-RDC - Local 22 - Sol - Sol - lino gris*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1

Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 22Y035793-028 - Référence P068-RDC - Local 22 - Murs - Murs maçonnées - Enduit + enduit de débullage - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-029 - Référence P069-RDC - Local 23 - Sol - Sol - Lino gris moucheté + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-030 - Référence P070-RDC - Local 23 - Murs - Cloisons - bande calicot - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-031 - Référence P071-RDC - Local 23 - Murs - Murs - Plot de colle placo, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-032 - Référence P072-RDC - Local 23 - Murs - Revêtement de murs - Faïence blanche et jaune + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-033 - Référence P073-RDC - Local 23 - Toutes zones - plaque anti vibratile sous lavabo - matériau bitumineux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-034 - Référence P074-RDC - Local 23 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond blanche chinée, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-035 - Référence P075-RDC - Local 23 - Plafond - plénium - enduit sur grillage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-036 - Référence P076-RDC - Local 23 - Plafond - plénium - Isolant noire sur grillage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-037 - Référence P077-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - fenêtre bois - Joint latéral de fenêtre - Joint type mastic, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1

Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 22Y035793-038 - Référence P078-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - fenêtre bois - Joint compribande de fenêtre - Matériau fibreux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-039 - Référence P079-RDC - Local 23 - Sol - sol - carrelage beige petit carreau sous lino, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-040 - Référence P080-RDC - Local 24 - Plafond - sol - Carrelage gris petit carreau+ Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-041 - Référence P081-RDC - Local 24 - Murs - Revêtement de murs - Plinthe noire + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-042 - Référence P082-RDC - Local 24 - Murs - Murs et cloisons maçonneries - enduit plâtre + enduit de débullage - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-043 - Référence P083-RDC - Escalier 3 - Toutes zones - Marche escalier - béton préfabriqué, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-044 - Référence P084-RDC - Escalier 3 - Toutes zones - main courante - peinture décorative - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-045 - Référence P085-Extérieur - Façade RDC - Murs - Conduit circulaire côté local 24 - Fibre-ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-046 - Référence P086-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Murs - Enduit projeté - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-047 - Référence P087-RDC - Local 5 - Plafond - Plafond - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton
F-42016 ST ETIENNE Cedex 1
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 22Y035793-048 - Référence P088-RDC - Sanitaires 1 - Murs - Revêtement de murs - Faïence blanche + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035793-049 - Référence P089-RDC - Sanitaires 1 - Sol - Sol - Carrelage grand carreau beige, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1

Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BÂTIMENT SUD EST SAS**
Referent Sous Traitant
2 Rue Chanoine Ploton
42000 Saint-Etienne

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-100699-01
Référence laboratoire N° : 22EK106459
Reçu au laboratoire le : 14/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client:22Y035793 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

Date d'émission de rapport : 19/12/2022 3:13
Référence de suivi du dossier N° : 22Y035793
Date de réception :13/12/2022

Page1/16

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	22Y035793-001 - P041-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Joint de dilatation - Matériau fibreux	Matériau souple (fibreux) (marron) ; matériau semi-dur (noir)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	22Y035793-002 - P042-Extérieur - Façade RDC - Murs - Appui de fenêtre local - Béton préfabriqué	Matériau de type peinture (rose) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	22Y035793-003 - P043-RDC - Préau - Sol - Sol - Carrelage gris + colle	Matériau semi-dur (gris) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-100699-01 Date d'émission de rapport : 19/12/2022 3:13 Page2/16
Référence laboratoire N° : 22EK106459 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035793
Reçu au laboratoire le : 14/12/2022 Date de réception :13/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client:22Y035793 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	22Y035793-004 - P044-RDC - Préau - Murs - Revêtement de murs - Plinthes marrons	Matériau dur de type carrelage, faïence (orange) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	22Y035793-005 - P045-RDC - Préau - Murs - Cloison carreau de plâtre - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	22Y035793-006 - P046-RDC - Local 6 - Sol - sol - Lino beige clair	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	22Y035793-007 - P047-RDC - Local 6 - Sol - sol - dalle de sol beige sous lino + colle	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (gris)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-100699-01 Date d'émission de rapport : 19/12/2022 3:13 Page3/16
Référence laboratoire N° : 22EK106459 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035793
Reçu au laboratoire le : 14/12/2022 Date de réception :13/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client:22Y035793 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	22Y035793-008 - P048-RDC - Local 6 - Sol - sol - dalle de sol noire sous lino + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (fibreuse) (noir)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	22Y035793-009 - P049-RDC - Local 6 - Murs - Murs - Moquette murale rose + colle	Matériau souple (fibreuse) (blanc) ; matériau souple fibreux de type moquette (rose)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / GB9M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
010	22Y035793-010 - P050-RDC - Local 6 - Plafond - Plafond brique - Enduit - Peinture	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) + (rouge) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-100699-01 Date d'émission de rapport : 19/12/2022 3:13 Page4/16
Référence laboratoire N° : 22EK106459 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035793
Reçu au laboratoire le : 14/12/2022 Date de réception :13/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client:22Y035793 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	22Y035793-011 - P051-RDC - Local 6 - Toutes zones - Allège fenêtre - bande calicot Peinture	Matériau de type peinture (beige) en traces ; matériau fibreux de type papier peint (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc) en traces	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / GB9M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
012	22Y035793-012 - P052-RDC - Local 6 - Toutes zones - Allège fenêtre - isolant + pare vapeur derriere plac	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / GB9M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-100699-01 Date d'émission de rapport : 19/12/2022 3:13 Page5/16
Référence laboratoire N° : 22EK106459 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035793
Reçu au laboratoire le : 14/12/2022 Date de réception :13/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client:22Y035793 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	22Y035793-013 - P053-RDC - Local 6 - Toutes zones - Allège fenêtre - Plot de colle placo	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	22Y035793-014 - P054-RDC - Local 20 - Sol - sol - lino beige foncé + colle	Matériau semi-dur de type revêtement de sol (fibreuse) (beige)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	22Y035793-015 - P055-RDC - Local 20 - Murs - Cloisons briques - Enduit - Peinture	Matériau fibreux de type papier peint (orange) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / GB9M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type brique (orange)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-100699-01
Référence laboratoire N° : 22EK106459
Reçu au laboratoire le : 14/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035793 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

Date d'émission de rapport : 19/12/2022 3:13
Référence de suivi du dossier N° : 22Y035793
Date de réception : 13/12/2022

Page 6/16

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	22Y035793-016 - P056-RDC - Local 20 - Plafond - Faux-plafond - plaque de faux-plafond type Armstrong	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (gris)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	22Y035793-017 - P057-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - fenêtres 4 carreaux local 20 - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris) ; matériau (noir)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	22Y035793-018 - P058-RDC - Local 20 - Murs - Murs et cloisons maçonnés - enduit plâtre + enduit de débullage - Peinture	Matériau fibreux de type papier peint (orange) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / GB9M	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-100699-01 Date d'émission de rapport : 19/12/2022 3:13 Page 7/16
Référence laboratoire N° : 22EK106459 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035793
Reçu au laboratoire le : 14/12/2022 Date de réception : 13/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035793 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	22Y035793-019 - P059-RDC - Dégagement 2 - Murs - Murs maçonnés et cloisons - enduit projeté - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	22Y035793-020 - P060-RDC - Local 19 - Sol - Sol - carrelage petits carreaux + colle + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / S4MS	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	22Y035793-021 - P061-RDC - Local 19 - Murs - Revêtement de murs - Plinthes noires + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	22Y035793-022 - P062-RDC - Local 19 - Sol - Sol - carrelage gris + colle wc	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	22Y035793-023 - P063-RDC - Local 19 - Toutes zones - lavabo - Carrelage gris + colle sur lavabo	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-100699-01 Date d'émission de rapport : 19/12/2022 3:13 Page8/16
Référence laboratoire N° : 22EK106459 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035793
Reçu au laboratoire le : 14/12/2022 Date de réception :13/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client:22Y035793 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
024	22Y035793-024 - P064-RDC - Local 19 - Murs - Revêtement de murs - Faïence rectangulaire blanche + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025 (2)	22Y035793-025 - P065-RDC - Local 22 - Plafond - Plénium - isolent aluminium	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / MDM6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple (fibreux) (blanc) + (beige)(i)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / MDM6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
026	22Y035793-026 - P066-RDC - Local 22 - Plafond - Plénium - isolent + pare vapeur carton	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / MDM6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
027	22Y035793-027 - P067-RDC - Local 22 - Sol - Sol - lino gris	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (gris) en traces ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau semi-dur (gris)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-100699-01
Référence laboratoire N° : 22EK106459
Reçu au laboratoire le : 14/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035793 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAAGNOLE MAIRIE

Date d'émission de rapport : 19/12/2022 3:13
Référence de suivi du dossier N° : 22Y035793
Date de réception : 13/12/2022

Page 9/16

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
028	22Y035793-028 - P068-RDC - Local 22 - Murs - Murs maçonnées - Enduit + enduit de débouillage - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	22Y035793-029 - P069-RDC - Local 23 - Sol - Sol - Lino gris moucheté + colle	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	22Y035793-030 - P070-RDC - Local 23 - Murs - Cloisons - bande calicot - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (brillant) (violet) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MOLP / MDM6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / MDM6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
031	22Y035793-031 - P071-RDC - Local 23 - Murs - Murs - Plot de colle placo	Matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-100699-01 Date d'émission de rapport : 19/12/2022 3:13 Page10/16
Référence laboratoire N° : 22EK106459 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035793
Reçu au laboratoire le : 14/12/2022 Date de réception :13/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client:22Y035793 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
032	22Y035793-032 - P072-RDC - Local 23 - Murs - Revêtement de murs - Faïence blanche et jaune + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtreux) (vert)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	22Y035793-033 - P073-RDC - Local 23 - Toutes zones - plaque anti vibratile sous lavabo - matériau bitumineux	Matériau souple (jaune) ; matériau semi-dur (bitumineux) (noir)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	22Y035793-034 - P074-RDC - Local 23 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond blanche chinée	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	22Y035793-035 - P075-RDC - Local 23 - Plafond - plénium - enduit sur grillage	Matériau de type système d'enduit peinture (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / QKC3	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-100699-01 Date d'émission de rapport : 19/12/2022 3:13 Page11/16
Référence laboratoire N° : 22EK106459 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035793
Reçu au laboratoire le : 14/12/2022 Date de réception :13/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client:22Y035793 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
036	22Y035793-036 - P076-RDC - Local 23 - Plafond - plénium - Isolant noire sur grillage	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / MDM6	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
037	22Y035793-037 - P077-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - fenêtre bois - Joint latéral de fenêtre Joint type mastic	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (blanc)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038 (3)	22Y035793-038 - P078-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - fenêtre bois - Joint comribande de fenêtre - Matériau fibreux	Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur (noir) ; matériau semi-dur de type joint (fibreux) (marron)	MOLP / MDM6	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
039	22Y035793-039 - P079-RDC - Local 23 - Sol - sol - carrelage beige petit carreau sous lino	Matériau de type mousse (blanc) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-100699-01 Date d'émission de rapport : 19/12/2022 3:13 Page 12/16
Référence laboratoire N° : 22EK106459 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035793
Reçu au laboratoire le : 14/12/2022 Date de réception : 13/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035793 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	22Y035793-040 - P080-RDC - Local 24 - Plafond - sol - Carrelage gris petit carreau+ Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau semi-dur (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
041	22Y035793-041 - P081-RDC - Local 24 - Murs - Revêtement de murs - Plinthe noire + colle	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de type carrelage, faïence (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
042	22Y035793-042 - P082-RDC - Local 24 - Murs - Murs et cloisons maçonnés - enduit plâtre + enduit de débouillage - Peinture	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-100699-01 Date d'émission de rapport : 19/12/2022 3:13 Page13/16
Référence laboratoire N° : 22EK106459 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035793
Reçu au laboratoire le : 14/12/2022 Date de réception : 13/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035793 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
043	22Y035793-043 - P083-RDC - Escalier 3 - Toutes zones - Marche escalier - béton préfabriqué	Matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
044	22Y035793-044 - P084-RDC - Escalier 3 - Toutes zones - main courante - peinture décorative - Peinture	Matériau de type peinture (vert) ; matériau dur semi-dur (marron)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
045 (4)	22Y035793-045 - P085-Extérieur - Façade RDC - Murs - Conduit circulaire côté local 24 - Fibre-ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP / H43E	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)
046	22Y035793-046 - P086-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Murs - Enduit projeté - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-100699-01 Date d'émission de rapport : 19/12/2022 3:13 Page14/16
Référence laboratoire N° : 22EK106459 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035793
Reçu au laboratoire le : 14/12/2022 Date de réception :13/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client:22Y035793 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
047	22Y035793-047 - P087-RDC - Local 5 - Plafond - Plafond - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
048	22Y035793-048 - P088-RDC - Sanitaires 1 - Murs - Revêtement de murs - Faïence blanche + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
049	22Y035793-049 - P089-RDC - Sanitaires 1 - Sol - Sol - Carrelage grand carreau beige	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-100699-01 Date d'émission de rapport : 19/12/2022 3:13 Page15/16
Référence laboratoire N° : 22EK106459 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035793
Reçu au laboratoire le : 14/12/2022 Date de réception :13/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client:22Y035793 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Echantillon mouillé.
- (2) L'échantillon contient un matériau métallique. Le métal est un matériau qui, par nature, ne contient pas d'amiante.
- (3) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau semi-dur de type joint (fibres) (marron). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.
- (4) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 7

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur

<https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amiante/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.


Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



**Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.****RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-100699-01	Date d'émission de rapport : 19/12/2022 3:13	Page16/16
Référence laboratoire N° : 22EK106459	Référence de suivi du dossier N° : 22Y035793	
Reçu au laboratoire le : 14/12/2022	Date de réception : 13/12/2022	
Date d'analyse : 16/12/2022		
Référence dossier Client:22Y035793 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE		
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE		

Validé et approuvé par :

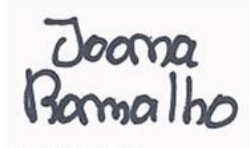Joana Ramalho
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 16 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

**PV_00720221200943113**

**Analyses pour le Bâtiment**APAVE SUDEUROPE SAS
Jean Charles CLAVERIE
Immeuble le Saint Amour
95 rue Pouilly Loché
71000 MACON LOCHE

Notre référence : AR-22-SG-060416-01

Numéro de dossier : 22Y035977**Référence de dossier : 4196444****34368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE -
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 22Y035977-001 - Référence P090-RDC - Local 7 - Sol - Sol - lino gris imitation pierre + colle,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-002 - Référence P091-RDC - Local 7 - Sol - Sol - dalle de sol grise foncée sous lino +
colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-003 - Référence P092-RDC - Local 8 - Sol - Sol - Lino mauve + colle, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-004 - Référence P093-RDC - Local 8 - Sol - Sol - Ragréage, prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-005 - Référence P094-RDC - Local 8 - Murs - Murs - Enduit goutelette - Peinture,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-006 - Référence P095-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Fenêtre 3 panneaux
Local 8 - Joint compribande, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing
Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1

Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 22Y035977-007 - Référence P096-RDC - Local 9 - Sol - sol - Lino vert chiné + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-008 - Référence P097-RDC - Local 9 - Toutes zones - Revêtement de murs - faïence jaune + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-009 - Référence P098-RDC - Local 10 - Sol - Sol - Lino bleu + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-010 - Référence P099-RDC - Local 10 - Sol - Sol - Dalle de sol beige claire + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-011 - Référence P100-RDC - Local 10 - Toutes zones - cloison amovible - Stratifié haute pression - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-012 - Référence P101-RDC - Local 11 - Toutes zones - Revêtement de murs - Faïence carré grise+ colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-013 - Référence P102-RDC - Local 11 - Toutes zones - Revêtement de murs - Faïence type Glasal + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-014 - Référence P103-RDC - WC - Sol - Sol WC - carrelage blanc et gris + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-015 - Référence P104-RDC - WC - Toutes zones - Revêtement de murs - plinthes grises, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-016 - Référence P105-RDC - Couloir 1 - Toutes zones - Sol - Joint de dilatation, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-017 - Référence P106-RDC - Couloir 1 - Toutes zones - Poteaux rectangulaires - enduit plâtre + enduit de débulage - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1

Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 22Y035977-018 - Référence P107-RDC - Couloir 1 - Murs - Doublage - enduit plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-019 - Référence P108-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Fenêtre 2 panneaux couloir 1 - mastic vitré, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-020 - Référence P109-RDC - Local 9 - Murs - Revêtement de murs - dalle de liège + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-021 - Référence P110-RDC - Local 13 - Sol - Sol - Dalle de sol jaune + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-022 - Référence P111-RDC - Local 13 - Murs - Doublage brique - enduit plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-023 - Référence P112-RDC - Local 13 - Murs - Murs et cloisons maçonnés - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-024 - Référence P113-RDC - Local 13 - Plafond - faux plafond - Plaque de faux-plafond carrées, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-025 - Référence P114-RDC - Local 13 - Plafond - Plénium - Isolent + pare vapeur, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-026 - Référence P115-RDC - Local 13 - Plafond - Poutre béton - enduit plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-027 - Référence P116-RDC - Local 13 - Toutes zones - Linteau porte - enduit plâtre + enduit de débullage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1

Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 22Y035977-028 - Référence *P117-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Baie vitrée local 13 - Mastic vitré*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-029 - Référence *P118-RDC - Dégagement 4 - Sol - sol - marbre + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-030 - Référence *P119-RDC - Dégagement 4 - Murs - Revêtement de murs - plinthes marbre + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-031 - Référence *P120-RDC - Dégagement 4 - Murs - Murs - colle scellement pavés de verre rectangulaires*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-032 - Référence *P121-RDC - Dégagement 4 - Murs - Murs - enduit projeté - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-033 - Référence *P122-RDC - Local 14 - Murs - Revêtement de murs - Moquette murale orange + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-034 - Référence *P123-RDC - Local 14 - Plafond - Plafond - Enduit plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035977-035 - Référence *P124-RDC - Escalier 4 - Murs - Murs maçonnées - Enduit + enduit de débullage - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1

Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1

Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BÂTIMENT SUD EST SAS**
Referent Sous Traitant
2 Rue Chanoine Ploton
42000 Saint-Etienne

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-101144-01
Référence laboratoire N° : 22EK106718
Reçu au laboratoire le : 15/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client:22Y035977 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

Date d'émission de rapport : 19/12/2022 19:57
Référence de suivi du dossier N° : 22Y035977
Date de réception :14/12/2022

Page1/10

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001 (1)	22Y035977-001 - P090-RDC - Local 7 - Sol - Sol - lino gris imitation pierre + colle	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET /E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	22Y035977-002 - P091-RDC - Local 7 - Sol - Sol - dalle de sol grise foncée sous lino + colle	Matériau de type colle (transparent) ; matériau semi-dur de type dalle de sol (fibreuse) (gris)	MET /E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (fibreuse) (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (beige)	MET /E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	22Y035977-003 - P092-RDC - Local 8 - Sol - Sol - Lino mauve + colle	Matériau souple de type revêtement de sol (rose)	MET /E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple de type revêtement de sol (rose) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MET /E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-101144-01 Date d'émission de rapport : 19/12/2022 19:57 Page 2/10
Référence laboratoire N° : 22EK106718 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035977
Reçu au laboratoire le : 15/12/2022 Date de réception : 14/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035977 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
004	22Y035977-004 - P093-RDC - Local 8 - Sol - Sol - Ragréage	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
005	22Y035977-005 - P094-RDC - Local 8 - Murs - Murs - Enduit goutelette - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / E8R8	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	22Y035977-006 - P095-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Fenêtre 3 panneaux Local 8 - Joint comribande	Matériau semi-dur de type joint (fibreuse) (marron)	MOLP / MDM6	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
007	22Y035977-007 - P096-RDC - Local 9 - Sol - sol - Lino vert chiné + colle	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / ULP5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / ULP5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-101144-01
Référence laboratoire N° : 22EK106718
Reçu au laboratoire le : 15/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client:22Y035977 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

Date d'émission de rapport : 19/12/2022 19:57
Référence de suivi du dossier N° : 22Y035977
Date de réception :14/12/2022

Page3/10

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
008	22Y035977-008 - P097-RDC - Local 9 - Toutes zones - Revêtement de murs - faïence jaune + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (jaune) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / ULP5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	22Y035977-009 - P098-RDC - Local 10 - Sol - Sol - Lino bleu + colle	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (bleu) ; matériau de type colle (jaune)	MET / ULP5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
010 (2)	22Y035977-010 - P099-RDC - Local 10 - Sol - Sol - Dalle de sol beige claire + colle	Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige) ; matériau de type colle (jaune)	MET / ULP5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	22Y035977-011 - P100-RDC - Local 10 - Toutes zones - cloison amovible - Stratifié haute pression - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (marron)	MET / ULP5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	22Y035977-012 - P101-RDC - Local 11 - Toutes zones - Revêtement de murs - Faïence carré grise+ colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple (fibreuse) (vert)	MET / ULP5	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-101144-01
Référence laboratoire N° : 22EK106718
Reçu au laboratoire le : 15/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client:22Y035977 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

Date d'émission de rapport : 19/12/2022 19:57
Référence de suivi du dossier N° : 22Y035977
Date de réception :14/12/2022

Page4/10

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013 (3)	22Y035977-013 - P102-RDC - Local 11 - Toutes zones - Revêtement de murs - Faïence type Glasal + colle	Matériau semi-dur de type dalle de sol (vert) ; matériau de type colle (jaune)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
014	22Y035977-014 - P103-RDC - WC - Sol - Sol WC - carrelage blanc et gris + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	22Y035977-015 - P104-RDC - WC - Toutes zones - Revêtement de murs - plinthes grises	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016 (2)	22Y035977-016 - P105-RDC - Couloir 1 - Toutes zones - Sol - Joint de dilatation	Matériau souple (fibreuse) (marron) ; matériau semi-dur (blanc) en traces	MET / VD6G	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	22Y035977-017 - P106-RDC - Couloir 1 - Toutes zones - Poteaus rectangulaires - enduit plâtre + enduit de débulage - Peinture	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-101144-01 Date d'émission de rapport : 19/12/2022 19:57 Page5/10
Référence laboratoire N° : 22EK106718 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035977
Reçu au laboratoire le : 15/12/2022 Date de réception :14/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client:22Y035977 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	22Y035977-018 - P107-RDC - Couloir 1 - Murs - Doublage - enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type brique (orange)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019 (4)	22Y035977-019 - P108-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Fenêtre 2 panneaux couloir 1 - mastic vitrié	Matériau (noir) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	22Y035977-020 - P109-RDC - Local 9 - Murs - Revêtement de murs - dalle de liège + colle	Matériau souple (beige) ; matériau de type colle (transparent)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	22Y035977-021 - P110-RDC - Local 13 - Sol - Sol - Dalle de sol jaune + colle	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-101144-01 Date d'émission de rapport : 19/12/2022 19:57 Page6/10
Référence laboratoire N° : 22EK106718 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035977
Reçu au laboratoire le : 15/12/2022 Date de réception :14/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client:22Y035977 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	22Y035977-022 - P111-RDC - Local 13 - Murs - Doublage brique - enduit plâtre - Peinture	Matériau fibreux de type papier peint (bleu) ; matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	22Y035977-023 - P112-RDC - Local 13 - Murs - Murs et cloisons maçonnés - Enduit - Peinture	Matériau fibreux de type papier peint (bleu) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	22Y035977-024 - P113-RDC - Local 13 - Plafond - faux plafond - Plaque de faux-plafond carrées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (gris)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	22Y035977-025 - P114-RDC - Local 13 - Plafond - Plénium - Isolent + pare vapeur	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau fibreux de type isolant (blanc) en traces	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (blanc)	MOLP / D6NT	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-101144-01 Date d'émission de rapport : 19/12/2022 19:57 Page 7/10
Référence laboratoire N° : 22EK106718 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035977
Reçu au laboratoire le : 15/12/2022 Date de réception : 14/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035977 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	22Y035977-026 - P115-RDC - Local 13 - Plafond - Poutre béton - enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	22Y035977-027 - P116-RDC - Local 13 - Toutes zones - Linteau porte - enduit plâtre + enduit de débouillage	Matériau semi-dur (blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	22Y035977-028 - P117-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Baie vitrée local 13 - Mastic vitré	Matériau semi-dur de type mastic (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
029	22Y035977-029 - P118-RDC - Dégagement 4 - Sol - sol - marbre + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	22Y035977-030 - P119-RDC - Dégagement 4 - Murs - Revêtement de murs plinthes marbre + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-101144-01
Référence laboratoire N° : 22EK106718
Reçu au laboratoire le : 15/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client:22Y035977 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAAGNOLE MAIRIE

Date d'émission de rapport : 19/12/2022 19:57
Référence de suivi du dossier N° : 22Y035977
Date de réception :14/12/2022

Page8/10

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031	22Y035977-031 - P120-RDC - Dégagement 4 - Murs - Murs - colle scellement pavés de verre rectangulaires	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	22Y035977-032 - P121-RDC - Dégagement 4 - Murs - Murs - enduit projeté - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	22Y035977-033 - P122-RDC - Local 14 - Murs - Revêtement de murs - Moquette murale orange + colle	Matériau souple fibreux de type moquette (orange) ; matériau souple (fibreux) (blanc)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple (fibreux) (blanc) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / D6NT	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
034	22Y035977-034 - P123-RDC - Local 14 - Plafond - Plafond - Enduit plâtre - Peinture	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-101144-01 Date d'émission de rapport : 19/12/2022 19:57 Page9/10
Référence laboratoire N° : 22EK106718 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035977
Reçu au laboratoire le : 15/12/2022 Date de réception :14/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client:22Y035977 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	22Y035977-035 - P124-RDC - Escalier 4 - Murs - Murs maçonnés - Enduit + enduit de débullage - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (bleu) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Un matériau semi-dur de type ragréage (gris) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (2) Un matériau semi-dur (gris) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (3) Un matériau semi-dur (blanc) est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
- (4) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 7

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-101144-01	Date d'émission de rapport : 19/12/2022 19:57	Page 10/10
Référence laboratoire N° : 22EK106718	Référence de suivi du dossier N° : 22Y035977	
Reçu au laboratoire le : 15/12/2022	Date de réception : 14/12/2022	
Date d'analyse : 16/12/2022		
Référence dossier Client: 22Y035977 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE - COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE		

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Sara Cruz
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



PV_00720221200943228

**Analyses pour le Bâtiment**APAVE SUDEUROPE SAS
Jean Charles CLAVERIE
Immeuble le Saint Amour
95 rue Pouilly Loché
71000 MACON LOCHE

Notre référence : AR-22-SG-060281-01

Numéro de dossier : 22Y035958**Référence de dossier : 4196444****34368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE -
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 22Y035958-001 - Référence *P125-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - fenêtre 1 carreau
escalier 3 - mastic vitré*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing
Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035958-002 - Référence *P126-RDC - Escalier 4 - Escalier - Revêtement de murs - plinthe
marbre + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.

- N° 22Y035958-003 - Référence *P127-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - fenêtre bois 1 carreau
escalier 4 - Joint comprébande*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing
Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035958-004 - Référence *P128-RDC - Escalier 4 - Escalier - Ensemble des marches - Marbre +
colle + ragréage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.

- N° 22Y035958-005 - Référence *P129-RDC - Escalier 4 - Escalier - Ensemble des contre marche -
Marbre + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal,
Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1

Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 22Y035958-006 - Référence *P130-RDC - Escalier 4 - Escalier - palier - marbre + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035958-007 - Référence *P131-RDC - Escalier 4 - Escalier - Protège main courante - matériau dur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035958-008 - Référence *P132-RDC - Escalier 4 - Escalier - Main-courante métallique - Peinture décorative - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035958-009 - Référence *P133-R+1 - Local 35 - Murs - Revêtement de murs - Faënce multicolore*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035958-010 - Référence *P134-R+1 - Couloir 2 - Murs - poteaux rectangulaire - enduit plâtre + enduit de débullage - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035958-011 - Référence *P135-R+1 - Couloir 2 - Sol - Sol - Carrelage petit carreau + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035958-012 - Référence *P136-R+1 - Couloir 2 - Sol - matériau sous barre de seuil - matériau fibreu*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035958-013 - Référence *P137-Extérieur - Façade R+1 - Toutes zones - fenêtre 2 panneaux - Mastic vitrier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035958-014 - Référence *P138-R+1 - Couloir 2 - Plafond - Plafond brique - enduit plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035958-015 - Référence *P139-R+1 - Couloir 2 - Murs - murs maçonnées - Enduit - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1

Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 22Y035958-016 - Référence *P140-Extérieur - Façade R+1 - Toutes zones - fenêtre 2 panneaux - joint comprébande*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035958-017 - Référence *P141-R+1 - Local 34 - Toutes zones - Conduit - Fibre-ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035958-018 - Référence *P142-R+1 - Local 34 - Sol - sol - dalle de sol rectangulaire grise foncée + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035958-019 - Référence *P143-R+1 - Local 34 - Sol - sol - dalle de sol beige en sous face + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035958-020 - Référence *P144-R+1 - Local 34 - Murs - Cloisons briques - enduit plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035958-021 - Référence *P145-R+1 - Local 33 - Murs - Doublage brique - enduit plâtre - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035958-022 - Référence *P146-R+1 - Local 33 - Murs - Doublage brique - isolant + pare vapeur*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035958-023 - Référence *P147-R+1 - Local 33 - Sol - sol - dalle de sol grise foncée en sous couche*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035958-024 - Référence *P148-R+1 - Local 32 - Sol - sol sous radiateur - Dalle de sol peinte + colle - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035958-025 - Référence *P149-R+1 - Local 32 - Murs - Revêtement de murs - panneau + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 22Y035958-026 - Référence *P150-R+1 - Couloir 2 - Sol - sol - bande de lino imitation pierre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1

Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 22Y035958-027 - Référence P151-R+1 - Couloir 2 - Murs - Murs - Joint de dilatation - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 22Y035958-028 - Référence P152-R+1 - Local 31 - Sol - Sol - Dalle de sol grande grise + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 22Y035958-029 - Référence P153-R+1 - Local 31 - Sol - Sol - Dalle de sol en sous couche couleur ?, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 22Y035958-030 - Référence P154-R+1 - Local 30 - Sol - sol - dalle de sol rectangulaire claire + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 22Y035958-031 - Référence P155-R+1 - Local 37 - Sol - sol - Carrelage petit carreau beige + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 22Y035958-032 - Référence P156-R+1 - Local 37 - Toutes zones - Revêtement de murs - Faïence blanche + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 22Y035958-033 - Référence P157-R+1 - Local 37 - Toutes zones - Revêtement de murs - Plinthe blanche sur élévation béton + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 22Y035958-034 - Référence P158-Extérieur - Façade R+1 - Toutes zones - fenêtre 1 panneaux carrée - Mastic vitrier, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 22Y035958-035 - Référence P159-R+1 - Local 37 - Murs - cloison brique - Enduit plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 22Y035958-036 - Référence P160-R+1 - Local 37 - Murs - Murs et cloisons maçonnées - Enduit plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
- N° 22Y035958-037 - Référence P161-R+1 - Couloir 2 - Sol - Sol - Enduit de rebouchage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1

Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1

Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B



Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BÂTIMENT SUD EST SAS**
Referent Sous Traitant
2 Rue Chanoine Ploton
42000 Saint-Etienne

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-100733-01
Référence laboratoire N° : 22EK106711
Reçu au laboratoire le : 15/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client:22Y035958 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

Date d'émission de rapport : 19/12/2022 8:11
Référence de suivi du dossier N° : 22Y035958
Date de réception :14/12/2022

Page1/11

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	22Y035958-001 - P125-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - fenêtre 1 carreau escalier 3 - mastic vitré	Matériau (noir) ; matériau semi-dur de type mastic (blanc)	MET / QX75	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	22Y035958-002 - P126-RDC - Escalier 4 - Escalier - Revêtement de murs - plinthe marbre + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en traces	MET / QX75	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QX75	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	22Y035958-003 - P127-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - fenêtre bois 1 carreau escalier 4 - Joint compribande	Matériau semi-dur de type joint (fibreuse) (marron)	MOLP / MDM6	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
004	22Y035958-004 - P128-RDC - Escalier 4 - Escalier - Ensemble des marches - Marbre + colle + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QX75	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-100733-01 Date d'émission de rapport : 19/12/2022 8:11 Page2/11
Référence laboratoire N° : 22EK106711 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035958
Reçu au laboratoire le : 15/12/2022 Date de réception :14/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client:22Y035958 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	22Y035958-005 - P129-RDC - Escalier 4 - Escalier - Ensemble des contre marche - Marbre + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QX75	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	22Y035958-006 - P130-RDC - Escalier 4 - Escalier - palier - marbre + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QX75	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QX75	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	22Y035958-007 - P131-RDC - Escalier 4 - Escalier - Protège main courante - matériau dur	Matériau souple (jaune)	MET / QX75	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	22Y035958-008 - P132-RDC - Escalier 4 - Escalier - Main-courante métallique - Peinture décorative - Peinture	Matériau de type peinture (noir) ; matériau de type peinture (orange)	MET / QX75	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	22Y035958-009 - P133-R+1 - Local 35 - Murs - Revêtement de murs - Faïence multicolore	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (rose) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (noir)	MET / QX75	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-100733-01 Date d'émission de rapport : 19/12/2022 8:11 Page3/11
Référence laboratoire N° : 22EK106711 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035958
Reçu au laboratoire le : 15/12/2022 Date de réception :14/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client:22Y035958 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	22Y035958-010 - P134-R+1 - Couloir 2 - Murs - poteaux rectangulaire - enduit plâtre + enduit de déboulage - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (jaune) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QX75	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QX75	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	22Y035958-011 - P135-R+1 - Couloir 2 - Sol - Sol - Carrelage petit carreau + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QX75	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / QX75	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	22Y035958-012 - P136-R+1 - Couloir 2 - Sol - matériau sous barre de seuil - matériau fibreux	Matériau dur (beige) ; matériau dur (gris) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau souple (fibreux) (gris)	MET / QX75	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-100733-01 Date d'émission de rapport : 19/12/2022 8:11 Page 4/11
Référence laboratoire N° : 22EK106711 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035958
Reçu au laboratoire le : 15/12/2022 Date de réception : 14/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035958 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
013	22Y035958-013 - P137-Extérieur - Façade R+1 - Toutes zones - fenêtre 2 panneaux - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (jaune)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile
014	22Y035958-014 - P138-R+1 - Couloir 2 - Plafond - Plafond brique - enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	22Y035958-015 - P139-R+1 - Couloir 2 - Murs - murs maçonnées - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	22Y035958-016 - P140-Extérieur - Façade R+1 - Toutes zones - fenêtre 2 panneaux - joint compribande	Matériau semi-dur de type joint (fibreuse) (marron)	MOLP / MDM6	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
017	22Y035958-017 - P141-R+1 - Local 34 - Toutes zones - Conduit - Fibre-ciment	Matériau dur fibreuse de type fibres-ciment (gris)	MOLP / MDM6	4 / 4	-	Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-100733-01
Référence laboratoire N° : 22EK106711
Reçu au laboratoire le : 15/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035958 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

Date d'émission de rapport : 19/12/2022 8:11
Référence de suivi du dossier N° : 22Y035958
Date de réception : 14/12/2022

Page 5/11

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
018	22Y035958-018 - P142-R+1 - Local 34 - Sol - sol - dalle de sol rectangulaire grise foncée + colle	Matériau souple de type revêtement de sol (collant) (gris)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	22Y035958-019 - P143-R+1 - Local 34 - Sol - sol - dalle de sol beige en sous face + colle	Matériau souple de type revêtement de sol (fibres) (beige)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
020	22Y035958-020 - P144-R+1 - Local 34 - Murs - Cloisons briques - enduit pâtre - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type brique (orange)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	22Y035958-021 - P145-R+1 - Local 33 - Murs - Doublage brique - enduit plâtre - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plaque (plâtres) (marron)	MET / PV6L	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-100733-01 Date d'émission de rapport : 19/12/2022 8:11 Page 6/11
Référence laboratoire N° : 22EK106711 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035958
Reçu au laboratoire le : 15/12/2022 Date de réception : 14/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035958 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	22Y035958-022 - P146-R+1 - Local 33 - Murs - Doublage brique - isolant + pare vapeur	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / RTZ2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces ; matériau souple (bitumineux) (noir) ; matériau fibreux de type isolant (beige) en traces	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / RTZ2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
023	22Y035958-023 - P147-R+1 - Local 33 - Sol - sol - dalle de sol grise foncée en sous couche	Matériau semi-dur de type dalle de sol (fibreux) (gris)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (fibreux) (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	22Y035958-024 - P148-R+1 - Local 32 - Sol - sol sous radiateur - Dalle de sol peinte + colle - Peinture	Matériau de type peinture (rose)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type dalle de sol (fibreux) (gris) ; matériau de type colle (jaune)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-100733-01
Référence laboratoire N° : 22EK106711
Reçu au laboratoire le : 15/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035958 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

Date d'émission de rapport : 19/12/2022 8:11
Référence de suivi du dossier N° : 22Y035958
Date de réception : 14/12/2022

Page 7/11

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)(i)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
025	22Y035958-025 - P149-R+1 - Local 32 - Murs - Revêtement de murs - panneau + colle	Matériau de type système d'enduit peinture (orange) ; matériau de type liège (beige) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026 (1)	22Y035958-026 - P150-R+1 - Couloir 2 - Sol - sol - bande de lino imitation pierre	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	MOLP / RTZ2	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile
027	22Y035958-027 - P151-R+1 - Couloir 2 - Murs - Murs - Joint de dilatation - Peinture	Matériau souple (fibreuse) (beige)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	22Y035958-028 - P152-R+1 - Local 31 - Sol - Sol - Dalle de sol grande grise + colle	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple (beige)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-100733-01 Date d'émission de rapport : 19/12/2022 8:11 Page8/11
Référence laboratoire N° : 22EK106711 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035958
Reçu au laboratoire le : 15/12/2022 Date de réception :14/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client:22Y035958 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
029	22Y035958-029 - P153-R+1 - Local 31 - Sol - Sol - Dalle de sol en sous couche couleur ?	Matériau souple de type dalle de sol (fibreuse) (beige)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
030	22Y035958-030 - P154-R+1 - Local 30 - Sol - sol - dalle de sol rectangulaire claire + colle	Matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (beige)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	22Y035958-031 - P155-R+1 - Local 37 - Sol - sol - Carrelage petit carreau beige + Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
032	22Y035958-032 - P156-R+1 - Local 37 - Toutes zones - Revêtement de murs - Faïence blanche + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-100733-01 Date d'émission de rapport : 19/12/2022 8:11 Page 9/11
Référence laboratoire N° : 22EK106711 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035958
Reçu au laboratoire le : 15/12/2022 Date de réception : 14/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035958 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	22Y035958-033 - P157-R+1 - Local 37 - Toutes zones - Revêtement de murs - Plinthe blanche sur élévation béton + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
034	22Y035958-034 - P158-Extérieur - Façade R+1 - Toutes zones - fenêtre 1 panneaux carrée - Mastic vitrier	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	22Y035958-035 - P159-R+1 - Local 37 - Murs - cloison brique - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	22Y035958-036 - P160-R+1 - Local 37 - Murs - Murs et cloisons maçonnées - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	22Y035958-037 - P161-R+1 - Couloir 2 - Sol - Sol - Enduit de rebouchage					

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-100733-01 Date d'émission de rapport : 19/12/2022 8:11 Page 10/11
Référence laboratoire N° : 22EK106711 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035958
Reçu au laboratoire le : 15/12/2022 Date de réception : 14/12/2022
Date d'analyse : 16/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035958 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type ciment (fibreuse) (gris)	MET / E3HM	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau souple de type revêtement de sol (fibreuse) (gris). Les autres matériaux décrits simultanément ne peuvent pas être séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque d'intercontamination, le résultat d'analyse est rendu sur l'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

- (i) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP: Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET: Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021, P-PS-SOP3368 : version 7

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL





Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-EK-100733-01	Date d'émission de rapport : 19/12/2022 8:11	Page 11/11
Référence laboratoire N° : 22EK106711	Référence de suivi du dossier N° : 22Y035958	
Reçu au laboratoire le : 15/12/2022	Date de réception : 14/12/2022	
Date d'analyse : 16/12/2022		
Référence dossier Client: 22Y035958 - 419644434368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE - COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE		

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705-1 et est disponible sur <http://www.ipac.pt/>.

NB 7 : La liste des méthodes avec accréditations flexibles intermédiaires peut être consultée sur <https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/>.

NB 8 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 9 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 10 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

Marina Nunes

Nunes

Marina Nunes
Technicien de laboratoire

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Alem, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL



PV_00720221200945429



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS

APAVE SUDEUROPE SAS

Jean Charles CLAVERIE

Immeuble le Saint Amour

95 rue Pouilly Loché

71000 MACON LOCHE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-061495-01 Date d'émission de rapport : 27/12/2022 3:44 Page 1/10
Dossier N° : 22Y036421 Date de réception : 19/12/2022 Date d'analyse : 21/12/2022
Référence dossier Client: 4196444
34368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE - COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P162-R+1 - Local 36 - Toutes zones - Revêtement de murs - Faïence bleue + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type ciment-colle (beige)	MET / UBW6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P163-R+1 - Local 36 - Toutes zones - Revêtement de murs - Plinthe blanche petite sur élévation béton + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / G4KB	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé)	MET / G4KB	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P164-R+1 - Couloir 2 - Murs - Revêtement de murs - Lino photo pierre + colle	Matériau souple de type revêtement de sol (gris)	MET / UBW6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune) ; matériau de type peinture (rose) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)(i)	MET / G4KB	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P165-Extérieur - Toiture 3 - Toutes zones - Solin - Joint de solin	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple de type joint (blanc) ; matériau (pulvérulent) (gris)	MET / G4KB	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-061495-01 Date d'émission de rapport : 27/12/2022 3:44 Page 2/10
Dossier N° : 22Y036421 Date de réception : 19/12/2022 Date d'analyse : 21/12/2022
Référence dossier Client: 4196444
34368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE - COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P166-Extérieur - Toiture 3 - Sol - Sol toiture plate - béton préfabriqué	Matériau (bitumineux) (noir) ; matériau de type peinture (orange) ; matériau dur de type béton (gris) (granulaire)	MET / G4KB	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P167-Extérieur - Toiture 1 - Toiture - Etanchéité de toiture terrasse - Isolant bitumineux 1 ère couche	Matériau souple bitumineux (noir)	MET / G4KB	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P168-Extérieur - Toiture 1 - Toiture - Etanchéité de toiture terrasse - Isolant bitumineux sous couche	Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau (beige)	MET / G4KB	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P169-Extérieur - Toiture 1 - Toiture - Relevé - Matériau bitumineux	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / G4KB	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P170-Extérieur - Toiture 1 - Toutes zones - Conduit circulaire - Fibre-ciment	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ; matériau (pulvérulent) (noir)	MOLP / AM7G	7 / 7	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
010	P171-R+1 - Couloir 2 - Sol - Sol - Carrelage petit carreau + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / YS5D	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P172-R+1 - Local 26 - Sol - Sol - Lino + colle	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (tacheté) (gris) (marron)	MET / YS5D	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-061495-01 Date d'émission de rapport : 27/12/2022 3:44 Page 3/10
Dossier N° : 22Y036421 Date de réception : 19/12/2022 Date d'analyse : 21/12/2022
Référence dossier Client: 4196444
34368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE - COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type colle (jaune)	MET / YS5D *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
012	P173-R+1 - Local 26 - Sol - Sol - Lino jaune sous 1 er lino+ colle	Matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	MET / YS5D *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type colle (jaune)	MET / YS5D *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P174-R+1 - Local 26 - Sol - Sol - Dalle de sol sous lino jaune + colle	Matériau souple de type dalle de sol (jaune) ; matériau de type colle (jaune)(i)	MET / YS5D *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P175-R+1 - Local 26 - Murs - Cloisons briques - enduit pâte - Peinture	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET / YS5D *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / YS5D *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P176-R+1 - Local 26 - Murs - Cloisons Type placo - Enduit bande calicot - Peinture	Matériau de type peinture (orange) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige)	MET / YS5D *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-061495-01 Date d'émission de rapport : 27/12/2022 3:44 Page4/10
Dossier N° : 22Y036421 Date de réception : 19/12/2022 Date d'analyse : 21/12/2022
Référence dossier Client:4196444
34368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE - COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP * / AM7G	4 / 4 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
016	P177-R+1 - Local 26 - Murs - Murs et cloisons maçonnées - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
017	P178-Extérieur - Façade R+1 - Toutes zones - fenêtre 3 panneaux carrée local 26 - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
018	P179-Extérieur - Façade R+1 - Toutes zones - fenêtre 3 panneaux carrée local 26 - Joint comprébande	Matériau souple de type joint (beige)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
019	P180-R+1 - Local 26 - Plafond - Plafond brique - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtres) (blanc)	MET * / G4KB	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-061495-01 Date d'émission de rapport : 27/12/2022 3:44 Page 5/10
Dossier N° : 22Y036421 Date de réception : 19/12/2022 Date d'analyse : 21/12/2022
Référence dossier Client: 4196444
34368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE - COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	P181-R+1 - Couloir 2 - Murs - Linteau porte - Béton préfabriqué + enduit - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / G4KB	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type béton (gris) (granulaire)	MET / G4KB	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	P182 B-Extérieur - Toiture 2 - Toiture - Etanchéité de toiture terrasse - Isolant bitumineux 1 ére couche	Matériau souple bitumineux (noir)	MET / G4KB	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
022	P182 A-R+1 - Couloir 2 - Murs - Poteaux béton - enduit plâtre + enduit de débouillage - Peinture	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)(i)	MET / G4KB	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P183-Extérieur - Toiture 2 - Toiture - Etanchéité de toiture terrasse - Pare vapeur	Matériau souple bitumineux (noir)	MET / G4KB	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	P184-Extérieur - Toiture 2 - Toiture - Relevé - Matériau bitumineux	Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux (noir)	MET / G4KB	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	P185-SOUS SOL - Cave 8 - Toutes zones Calorifuge carton - Carton + isolant	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / AM7G	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type bourre de calorifuge (de différentes couleurs)	MET / UBW6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-061495-01 Date d'émission de rapport : 27/12/2022 3:44 Page 6/10
Dossier N° : 22Y036421 Date de réception : 19/12/2022 Date d'analyse : 21/12/2022
Référence dossier Client: 4196444
34368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE - COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
026	P186-SOUS SOL - Cave 9 - Toutes zones Linteau porte - Enduit de débullage	Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / G4KB	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
027	P187-SOUS SOL - Cave 10 - Toutes zones: - Calorifuge enduit - Enduit + isolant	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type maillage de fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple (bitumineux) (noir)(l)	MET / G4KB	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / AM7G	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées *
028	P188-SOUS SOL - Chaufferie - Toutes zones - Amalgamme de joints de brides - Joint fibreux	Matériau semi-dur de type joint (de différentes couleurs) (fibreux)	MOLP / AM7G	2 / 2	-	Fibres d'amiante de type chrysotile *
029	P189-SOUS SOL - Chaufferie - Toutes zones - calorifuge enduit gros - Enduit + isolant	Matériau fibreux de type isolant (beige)	MOLP / AM7G	4 / 4	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / AM7G	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces ; matériau (blanc) en traces ; matériau souple (noir) (bitumineux)	MET / G4KB	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
030	P190-SOUS SOL - Chaufferie - Toutes zones - Enduit de rebouche calorifuge - Enduit	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / UBW6	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-061495-01 Date d'émission de rapport : 27/12/2022 3:44 Page 7/10
Dossier N° : 22Y036421 Date de réception : 19/12/2022 Date d'analyse : 21/12/2022
Référence dossier Client: 4196444
34368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE - COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
031	P191-SOUS SOL - Chaudière - Toutes zones - calorifuge grillagé fil - Isolant	Matériau fibreux de type bourre de calorifuge (de différentes couleurs)	MET * /UBW6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
032	P192-SOUS SOL - Vide sanitaire 2 - Toutes zones - Conduit circulaire horizontal - Béton préfabriqué	Matériau dur de type béton (gris) (granulaire)	MET * /UBW6	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
033	P193-Extérieur - Cour - Sol - Enrobé intérieur école - enrobé bitumineux	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MOLP * /WJ7Y	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MET * /YS5D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MOLP * /WJ7Y	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MET * /YS5D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MOLP * /WJ7Y	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-061495-01 Date d'émission de rapport : 27/12/2022 3:44 Page 8/10
Dossier N° : 22Y036421 Date de réception : 19/12/2022 Date d'analyse : 21/12/2022
Référence dossier Client: 4196444
34368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE - COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MET / YS5D *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	MET / YS5D *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
034	P194-Extérieur - Façade RDC - Murs - tbleau de fenêtre - béton + enduit - Peinture	Matériau de type peinture (orange) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / G4KB *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
035	P195-Extérieur - Façade RDC - Murs - Facades - Enduit projeté - Peinture	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET / G4KB *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET / G4KB *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
036	P196-Extérieur - Cour - Toutes zones - Rambarde - béton préfabriqué	Matériau dur de type béton (gris) (granulaire)	MET / G4KB *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
037	P197-Extérieur - Cour - Sol - Enrobé devant école - enrobé bitumineux	Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MOLP / VJ7Y *	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-061495-01 Date d'émission de rapport : 27/12/2022 3:44 Page 9/10
Dossier N° : 22Y036421 Date de réception : 19/12/2022 Date d'analyse : 21/12/2022
Référence dossier Client: 4196444
34368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE - COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Prise d'essai n°1 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MET / YS5D *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MOLP / WJ7Y *	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°2 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MET / YS5D *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MOLP / WJ7Y *	2 / 2 *	- *	Analyse réalisée non conclusive *
		Prise d'essai n°3 matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	MET / YS5D *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné (noir)	MET / YS5D *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
038	P198-Extérieur - Cour - Toutes zones - portails métalliques - peinture décorative - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / UBW6 *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr





Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-SG-061495-01 Date d'émission de rapport : 27/12/2022 3:44 Page10/10
Dossier N° : 22Y036421 Date de réception : 19/12/2022 Date d'analyse : 21/12/2022
Référence dossier Client:4196444
34368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE - COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

Observation(s) couche(s)

(i) Les différentes couches décrites de manière commune sont techniquement inséparables.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO84179) en vue d'une identification de fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO22725) en vue d'une identification de fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050 et IMA « Principes pétrographiques et de classification minéralogique ».

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en œuvre les deux techniques d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrêté du 1er octobre 2019.

Le « - » indiqué dans « Type de préparation » s'entend comme « Préparation avec traitement par calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 3 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés. Il respecte également le cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

NB 7 : En application de l'annexe I de l'arrêté du 1er octobre 2019, si au moins l'une des préparations met en évidence la présence d'amiante, il est conclu à la détection d'amiante sur l'échantillon. Sinon, il est conclu à la non détection de fibre d'amiante



Cyril Egaud
Chef de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



PV_00720221200939739

**Analyses pour le Bâtiment**APAVE SUDEUROPE SAS
Jean Charles CLAVERIE
Immeuble le Saint Amour
95 rue Pouilly Loché
71000 MACON LOCHE

Notre référence : AR-22-SG-059562-01

Numéro de dossier : 22Y035468**Référence de dossier : 4168623****34368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE -
COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 22Y035468-001 - Référence *P001-RDC - Local 3 - Poteaux - Plinthes marron poteaux - Carrelage*,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-002 - Référence *P002-RDC - Local 3 - Plafond - Plafond - Fibralith*, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-003 - Référence *P003-RDC - Local 3 - Murs - Plinthes rouge - Carrelage*, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-004 - Référence *P004-RDC - Local 3 - Sol - Sol - Carrelage gris + Colle + Ragréage*,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-005 - Référence *P005-RDC - Local 3 - Murs - Murs maçonnées - Enduit + enduit de
débullage - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-006 - Référence *P006-RDC - Local 3 - Plafond - Poutre béton - Enduit plâtre + enduit de
débullage - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-007 - Référence *P007-RDC - Local 3 - Toutes zones - Poteau - Enduit Plâtre + enduit
de débulage - Peinture*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1

Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 22Y035468-008 - Référence P008-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Huisseries PVC local 3
- Joint de vitres, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-009 - Référence P009-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Pavés de verre carrés Local 3 - Ciment de scellement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-010 - Référence P010-RDC - Local 3 - Toutes zones - tableau de fenêtrés - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-011 - Référence P011-RDC - Local 3 - Murs - Doubage brique - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-012 - Référence P012-RDC - Local 3 - Murs - Doubage brique - Colle de scellement briques, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-013 - Référence P013-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Huisseries bois Local 3 - Peinture décorative - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-014 - Référence P014-RDC - Local 4 - Plafond - Plafond béton - Enduit plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-015 - Référence P015-RDC - Local 4 - Murs - Plinthes grises - Carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-016 - Référence P016-RDC - Local 4 - Murs - Plinthes beiges mouchetées - Carrelage - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-017 - Référence P017-RDC - Local 4 - Sol - Sol - Carrelage petit carreau beige moucheté+ Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-018 - Référence P018-RDC - Local 4 - Sol - Réhausse béton - Béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1

Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

- N° 22Y035468-019 - Référence P019-RDC - Local 4 - Murs - cloisons briques - Enduit plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-020 - Référence P020-RDC - Local 4 - Plafond - Plafond briques - Enduit plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-021 - Référence P021-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Portes fenêtres bois Local 4 - Mastic vitrier, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-022 - Référence P022-RDC - Local 4 - Toutes zones - radiateurs fontes + tuyauteries - Peintures décoratives - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-023 - Référence P023-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - petites fenêtres bois Local 3 - Mastic vitrier - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-024 - Référence P024-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - grandes fenêtres bois local 4 - Mastic vitrier, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-025 - Référence P025-Extérieur - Escalier entrée 1 - Sol - marche escalier - carreau préfabriqués + colle + ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-026 - Référence P026-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Murs maçonnées - Enduit projeté + enduit de débullage - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-027 - Référence P027-RDC - Local 2 - Sol - Sol - Marbre + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-028 - Référence P028-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Pavés de verre rectangulaires Entrée 1 - Ciment de scellement, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 22Y035468-029 - Référence P029-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Portes fenêtres bois entrée 1 - Mastic vitrier, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1

Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B



Analyses pour le Bâtiment

- N° 22Y035468-030 - Référence P030-RDC - Local 2 - Murs - Plinthes - Marbre + colle - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 22Y035468-031 - Référence P031-RDC - Local 1 - Murs - Revêtement de murs - Faïences blanches + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 22Y035468-032 - Référence P032-RDC - Local 1 - Sol - Sol - Carrelage petit carreau multi couleur + Colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 22Y035468-033 - Référence P033-RDC - Escalier 1 - Escalier - Ensemble des marches - Marbre + colle + ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 22Y035468-034 - Référence P034-RDC - Escalier 1 - Escalier - Escalier - Enduit plâtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 22Y035468-035 - Référence P035-RDC - Escalier 1 - Escalier - Main-courante métallique - Peinture décorative - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 22Y035468-036 - Référence P036-RDC - Escalier 1 - Escalier - Protège main courante - matériau dur, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 22Y035468-037 - Référence P037-RDC - Escalier 1 - Escalier - Bande anti dérapante Ensemble des marches - Bande dur + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 22Y035468-038 - Référence P038-RDC - Escalier 1 - Escalier - Ensemble des contre marche - Marbre + colle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 22Y035468-039 - Référence P039-RDC - Escalier 1 - Escalier - Murs maçonnées - Enduit projeté + enduit de débullage - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
- N° 22Y035468-040 - Référence P040-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Portes fenêtres bois entrée 1 - Peinture décorative - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton
F-42016 ST ETIENNE Cedex 1

Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

**Analyses pour le Bâtiment**

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1

Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

**EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT SUD EST SAS
REFERENT SOUS TRAITANT
EUROFINS ABSE
2 rue Chanoine Ploton
42000 SAINT ETIENNE**

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-072210-01
Référence laboratoire N° : 22RI057399
Reçu au laboratoire le : 13/12/2022
Date d'analyse : 13/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035468 - 416862334368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE - COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

Date d'émission de rapport : 14/12/2022 18:15
Référence de suivi du dossier N° : 22Y035468
Date de réception : 09/12/2022

Page 1/10

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	22Y035468-001 - P001-RDC - Local 3 - Poteaux - Plinthes marron poteaux - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	22Y035468-002 - P002-RDC - Local 3 - Plafond - Plafond - Fibralith	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux (marron) ; matériau semi-dur (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	22Y035468-003 - P003-RDC - Local 3 - Murs - Plinthes rouge - Carrelage	Matériau de type peinture (rouge) ; matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	22Y035468-004 - P004-RDC - Local 3 - Sol - Sol - Carrelage gris + Colle + Ragréage	Matériau dur (marron) ; matériau semi-dur (beige)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-072210-01 Date d'émission de rapport : 14/12/2022 18:15 Page 2/10
Référence laboratoire N° : 22RI057399 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035468
Reçu au laboratoire le : 13/12/2022 Date de réception : 09/12/2022
Date d'analyse : 13/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035468 - 416862334368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	22Y035468-005 - P005-RDC - Local 3 - Murs - Murs maçonnées - Enduit + enduit de débullage - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	22Y035468-006 - P006-RDC - Local 3 - Plafond - Poutre béton - Enduit plâtre + enduit de débullage - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	22Y035468-007 - P007-RDC - Local 3 - Toutes zones - Poteau - Enduit Plâtre + enduit de débulage - Peinture	Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	22Y035468-008 - P008-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Huisseries PVC local 3 - Joint de vitres	Matériau souple de type joint (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	22Y035468-009 - P009-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Pavés de verre carrés Local 3 - Ciment de scellement	Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau semi-dur (blanc)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-072210-01 Date d'émission de rapport : 14/12/2022 18:15 Page 3/10
Référence laboratoire N° : 22RI057399 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035468
Reçu au laboratoire le : 13/12/2022 Date de réception : 09/12/2022
Date d'analyse : 13/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035468 - 416862334368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
010	22Y035468-010 - P010-RDC - Local 3 - Toutes zones - tableau de fenêtrage - Enduit - Peinture	Matériau de type système d'enduit peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	22Y035468-011 - P011-RDC - Local 3 - Murs - Doubage brique - Enduit - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	22Y035468-012 - P012-RDC - Local 3 - Murs - Doubage brique - Colle de scelliment briques	Matériau semi-dur (blanc)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	22Y035468-013 - P013-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Huisseries bois Local 3 - Peinture décorative - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	22Y035468-014 - P014-RDC - Local 4 - Plafond - Plafond béton - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-072210-01
Référence laboratoire N° : 22RI057399
Reçu au laboratoire le : 13/12/2022
Date d'analyse : 13/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035468 - 416862334368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAAGNOLE MAIRIE

Date d'émission de rapport : 14/12/2022 18:15
Référence de suivi du dossier N° : 22Y035468
Date de réception : 09/12/2022

Page 4/10

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
015	22Y035468-015 - P015-RDC - Local 4 - Murs - Plinthes grisses - Carrelage	Matériau dur de type carrelage, faïence (vert) ; matériau de type peinture (blanc) en traces ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	22Y035468-016 - P016-RDC - Local 4 - Murs - Plinthes beiges mouchetées - Carrelage - Peinture	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (vert)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
017	22Y035468-017 - P017-RDC - Local 4 - Sol - Sol - Carrelage petit carreau beige moucheté+ Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
018	22Y035468-018 - P018-RDC - Local 4 - Sol - Réhausse béton - Béton	Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
019	22Y035468-019 - P019-RDC - Local 4 - Murs - cloisons briques - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau dur de type brique (orange)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-072210-01 Date d'émission de rapport : 14/12/2022 18:15 Page 5/10
Référence laboratoire N° : 22RI057399 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035468
Reçu au laboratoire le : 13/12/2022 Date de réception : 09/12/2022
Date d'analyse : 13/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035468 - 416862334368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAIGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAIGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
020	22Y035468-020 - P020-RDC - Local 4 - Plafond - Plafond briques - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
021	22Y035468-021 - P021-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Portes fenêtres bois Local 4 - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
022	22Y035468-022 - P022-RDC - Local 4 - Toutes zones - radiateurs fontes + tuyauteries - Peintures décoratives - Peinture	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur (gris) ; matériau (noir)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
023	22Y035468-023 - P023-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - petites fenêtres bois bois Local 3 - Mastic vitrier - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
024	22Y035468-024 - P024-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - grandes fenêtres bois local 4 - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-072210-01
Référence laboratoire N° : 22RI057399
Reçu au laboratoire le : 13/12/2022
Date d'analyse : 13/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035468 - 416862334368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAAGNOLE MAIRIE

Date d'émission de rapport : 14/12/2022 18:15
Référence de suivi du dossier N° : 22Y035468
Date de réception : 09/12/2022

Page 6/10

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
025	22Y035468-025 - P025-Extérieur - Escalier entrée 1 - Sol - marche escalier - carreau préfabriquées - colle + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
026	22Y035468-026 - P026-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Murs maçonnées - Enduit projeté + enduit de débullage - Peinture	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
027	22Y035468-027 - P027-RDC - Local 2 - Sol - Sol - Marbre + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
028	22Y035468-028 - P028-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Pavés de verre rectangulaires Entrée 1 - Ciment de scellement	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
029	22Y035468-029 - P029-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Portes fenêtres bois entrée 1 - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-072210-01
Référence laboratoire N° : 22RI057399
Reçu au laboratoire le : 13/12/2022
Date d'analyse : 13/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035468 - 416862334368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAAGNOLE MAIRIE

Date d'émission de rapport : 14/12/2022 18:15
Référence de suivi du dossier N° : 22Y035468
Date de réception : 09/12/2022

Page 7/10

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
030	22Y035468-030 - P030-RDC - Local 2 - Murs - Plinthes - Marbre + colle - Peinture	Matériau dur (beige) ; matériau dur (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
031	22Y035468-031 - P031-RDC - Local 1 - Murs - Revêtement de murs - Faïences blanches + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (jaune) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron)	MOLP / YHG2	2 / 2	-	Fibres d'amiante non détectées
032	22Y035468-032 - P032-RDC - Local 1 - Sol - Sol - Carrelage petit carreau multi couleur+ Colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (bleu) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (granulaire) (gris) ; matériau dur de type carrelage, faïence (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
033	22Y035468-033 - P033-RDC - Escalier 1 - Escalier - Ensemble des marches - Marbre + colle + ragréage	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-072210-01
Référence laboratoire N° : 22RI057399
Reçu au laboratoire le : 13/12/2022
Date d'analyse : 13/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035468 - 416862334368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

Date d'émission de rapport : 14/12/2022 18:15
Référence de suivi du dossier N° : 22Y035468
Date de réception : 09/12/2022

Page 8/10

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
034	22Y035468-034 - P034-RDC - Escalier 1 - Escalier - Escalier - Enduit plâtre - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (jaune) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
035	22Y035468-035 - P035-RDC - Escalier 1 - Escalier - Main-courante métallique - Peinture décorative - Peinture	Matériau de type peinture (de différentes couleurs)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
036	22Y035468-036 - P036-RDC - Escalier 1 - Escalier - Protège main courante - matériau dur	Matériau dur (beige)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
037	22Y035468-037 - P037-RDC - Escalier 1 - Escalier - Bande anti dérapante Ensemble des marches - Bande dur + colle	Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau souple de type plaque (marron)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
038	22Y035468-038 - P038-RDC - Escalier 1 - Escalier - Ensemble des contre marche - Marbre + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (gris) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-072210-01 Date d'émission de rapport : 14/12/2022 18:15 Page 9/10
Référence laboratoire N° : 22RI057399 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035468
Reçu au laboratoire le : 13/12/2022 Date de réception : 09/12/2022
Date d'analyse : 13/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035468 - 416862334368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
039	22Y035468-039 - P039-RDC - Escalier 1 - Escalier - Murs maçonneries - Enduit projeté + enduit de débullage - Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
040	22Y035468-040 - P040-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Portes fenêtres bois entrée 1 - Penture décorative - Peinture	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple (marron)	MET / Z3EB	1 / 2	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) réalisée à partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA



Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.



AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-072210-01 Date d'émission de rapport : 14/12/2022 18:15 Page 10/10
Référence laboratoire N° : 22RI057399 Référence de suivi du dossier N° : 22Y035468
Reçu au laboratoire le : 13/12/2022 Date de réception : 09/12/2022

Date d'analyse : 13/12/2022
Référence dossier Client: 22Y035468 - 416862334368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE
- COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante optiquement observable.

Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir un diamètre supérieur à 0,2 µm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure à la limite de détection garantie de fibre d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur <https://pca.gov.pl/>.

NB 7 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n° 0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :



Agnieszka Chlebek
Chef d'équipe

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai tels qu'ils ont été reçus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

PV_00720230100954738



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS

**APAVE INFRASTRUCTURES ET
CONSTRUCTION FRANCE**
Monsieur Jean Charles CLAVERIE
Immeuble Le Saint-Amour - Espaces
Entreprises
71000 MACON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SG-001205-01 Date d'émission de rapport : 11/01/2023 3:43 Page1/5
Dossier N° : 23Y000329 Date de réception : 06/01/2023 Date d'analyse : 09/01/2023
Référence dossier Client:4196444
34368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE - COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P200-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Fenêtres 3 carreaux local 7 - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET /YS5D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET /YS5D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P201-SOUS SOL - Escalier sous sol - Murs - Cloisons - bande calicot	Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type râgrage (plâtreux) (blanc) (brillant) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces	MET /YS5D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	MOLP /BE9A	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
003	P202-RDC - Local 23 - Plafond - Plénium - Flocage dur sur grillage	Matériau de type colle (plâtreux) (blanc)	MET /YS5D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P203-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Fenêtres 2 carreaux - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)(i)	MET /YS5D	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SG-001205-01 Date d'émission de rapport : 11/01/2023 3:43 Page 2/5
Dossier N° : 23Y000329 Date de réception : 06/01/2023 Date d'analyse : 09/01/2023
Référence dossier Client: 4196444
34368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE - COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
005	P204-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Fenêtres 2 carreaux couloir 1 - Mastic vitrier intérieur	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / YS5D *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P205-Extérieur - Façade RDC - Toutes zones - Fenêtres 2 carreaux couloir 1 - mastic vitrier extérieur	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (gris)	MET / YS5D *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P206-Extérieur - Façade R+1 - Toutes zones - fenêtre 3 panneaux carrée local 26 - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / YS5D *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P207-Extérieur - Toiture 4 - Toiture - Etanchéité de toiture terrasse - Isolant bitumineux 1 ère couche	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)	MET / YS5D *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P208-Extérieur - Toiture 4 - Toiture - Relevé - Matériau bitumineux	Matériau de type aluminium (gris) (brillant) ; matériau souple bitumineux (noir) (fibreuse)	MET / YS5D *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P209-Extérieur - Façade R+1 - Toutes zones - fenêtre 2 panneaux fixe haut couloir 2 - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / YS5D *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P210-Extérieur - Façade R+1 - Toutes zones - fenêtre 2 panneaux battante bas couloir 2 - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / YS5D *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SG-001205-01 Date d'émission de rapport : 11/01/2023 3:43 Page 3/5
Dossier N° : 23Y000329 Date de réception : 06/01/2023 Date d'analyse : 09/01/2023
Référence dossier Client: 4196444
34368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE - COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	P211-Extérieur - auvent - Toiture - Relevé - Matériau bitumineux	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	MET / YS5D *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P212-Extérieur - Façade R+1 - Toutes zones - fenêtre 2 panneaux fixe - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / YS5D *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P213-Extérieur - Façade R+1 - Toutes zones - fenêtre 2 panneaux battante bas couloir 2 - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / YS5D *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P214-Extérieur - Façade R+1 - Toutes zones - fenêtre 2 panneaux fixe haut couloir 2 - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / YS5D *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
016	P215-Extérieur - Façade R+1 - Toutes zones - fenêtre 2 panneaux battante bas couloir 2 - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET / YS5D *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P216-R+2 - Combles - Sol - Isolant - Pare vapeur + isolant	Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau de type colle (bitumineux) (noir)	MET / YS5D *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP / WJ7Y *	2 / 2 *	-	Fibres d'amiante non détectées *
018	P217-SOUS SOL - cuve fioul - Toutes zones - cuve fioul - peinture sur cuve - Peinture	Matériau de type peinture (noir)	MET / YS5D *	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SG-001205-01 Date d'émission de rapport : 11/01/2023 3:43 Page 4/5
Dossier N° : 23Y000329 Date de réception : 06/01/2023 Date d'analyse : 09/01/2023
Référence dossier Client: 4196444
34368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE - COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
019	P218-SOUS SOL - Vide sanitaire 1 - Toutes zones - Couche de déssolidérisationHaurt du mur - Matériau bitumineux noir	Matériau souple bitumineux (noir)	MET / YS5D	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	P219-SOUS SOL - Cave 13 - - Conduits - Enduit de rebouchage conduit	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige)	MET / YS5D	1 / 2	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Observation(s) couche(s)

(i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (**mode opératoire T-PM-WO22725**) en vue d'une identification des fibres au Microscopie Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur.

Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm) ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 1591

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



**Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud Est SAS****RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-23-SG-001205-01

Date d'émission de rapport : 11/01/2023 3:43

Page 5/5

Dossier N° : 23Y000329

Date de réception : 06/01/2023

Date d'analyse : 09/01/2023

Référence dossier Client:4196444

34368972 G16199271 A - 22 rue DE LA LIBERTE 39300 CHAMPAGNOLE - COMMUNE DE CHAMPAGNOLE MAIRIE

Cyril Egaud
Chef de Groupe

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

2, rue Chanoine Ploton, CS 40265

F-42016 ST ETIENNE Cedex 1, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120BACCREDITATION N°
1- 1591
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Estimation des quantités	Observations
SOUS SOL	Cave 1	Conduit horizontal	Fibre-ciment	1 u	
		Conduit vertical qui remonte au plafond	Fibre-ciment	1 u	
SOUS SOL	Cave 2	Conduit horizontal (fourreau) dans le mur (réseau enterré)	fibre ciment	1 u	
SOUS SOL	Cave 3	2 Conduits circulaires au mur	fibre ciment	2 u	
		1 Conduit circulaire qui part au plafond	Fibre-ciment	1 u	
SOUS SOL	Cave 12	Conduit aération rectangulaire	Fibre ciment	1 u	
SOUS SOL	Cave 14	1 Conduit circulaire qui part au plafond	Fibre ciment	1 u	
SOUS SOL	cuve fioul	Conduit aération rectangulaire	Fibre ciment	1 u	
SOUS SOL	Chaudière	Amalgame de joints de brides	Joint fibreux		
RDC	Local 1	Conduit verticale dans coffrage	Fibre ciment	1 u	
RDC	Local 5	Sol	Dalle de sol		
RDC	Local 12	Revêtement de murs	Faïence type Glasal + colle	Environ 7 m²	
RDC	Local 13	conduits	Fibre-ciment	1 u	
RDC	Local 14	Conduit circulaire dans doublage	Fibre ciment	1 u	
RDC	Sanitaires 1	Conduit circulaire	Fibre-ciment	1 u	
RDC	WC	conduit horizontal	Fibre-ciment	1 u	
R+1	Local 34	Conduit dans placard	Fibre-ciment	1 u	
R+1	Couloir 2	sol	3 bande de lino imitation pierre + colle	Environ 2 m²	

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Estimation des quantités	Observations
Extérieur	Façade RDC	fenêtre bois - Joint compribande de fenêtre	Matériau fibreux	1 u	
		Fenêtre 3 panneaux Local 8	Joint compribande	1 u	
		Baie vitrée local 13	Mastic vitrié	6 grandes fenêtres	
		fenêtre bois 1 carreau escalier 4	Joint compribande	1 u	
		Conduit circulaire côté route local 24	Fibre-ciment	1 u	
		Conduit rectangulaire de sortie sous sol façade côté cour	Fibre-ciment	2 u	
		Conduit circulaire local 17	Fibre-ciment	1 u	
		Conduit circulaire extérieur sous toiture plate	Fibre-ciment	1 u	
		Coude Conduit circulaire côté local 5	Fibre-ciment	1 u	
		Conduit circulaire côté Couloir 1	Fibre-ciment	1 u	
		Conduit circulaire côté cour local 24	Fibre-ciment	1 u	
Extérieur	Façade R+1	fenêtre 2 panneaux	Mastic vitrier	1 u	
		fenêtre 2 panneaux	joint compribande	1 u	
		fenêtre 3 panneaux carrée local 26	Joint compribande	1 u	
		Contre analyse fenêtre 2 panneaux battante bas couloir 2	Mastic vitrier	1 u	
Extérieur	Toiture 1	Conduit circulaire	Fibre-ciment	1 u	

Etage	Local	Elément	Matériau / Produit	Estimation des quantités	Observations
		travesant la dalle			
		Conduit circulaire	Fibre-ciment	1 u	
Extérieur	Toiture 4	Conduit circulaire travesant la dalle	Fibre-ciment	1 u	

L'estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de l'amiante présents dans l'immeuble bâti et concernés par le programme de travaux.

Elle ne prend pas en compte :

|| Les autres matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés dans l'immeuble bâti mais non concernés par le programme de travaux

|| Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits repérés.

La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mêmes lors de la dépose de ces matériaux ou produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)

ANNEXE CERTIFICAT DE L'OPERATEUR DE REPERAGE



La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

CLAVERIE Jean-Charles
sous le numéro 18-1338

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

☒	Amiante sans mention	Prise d'effet : 11/06/2020	Validité : 10/06/2027
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
☒	Amiante avec mention	Prise d'effet : 11/06/2020	Validité : 10/06/2027
	Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique.		
☒	DPE individuel	Prise d'effet : 31/01/2019	Validité : 30/01/2024
	Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2011		
☒	Gaz	Prise d'effet : 18/12/2018	Validité : 17/12/2023
	Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 15 décembre 2011.		
☒	CREP	Prise d'effet : 18/12/2018	Validité : 17/12/2023
	Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011		
☒	Termites Métropole	Prise d'effet : 18/12/2018	Validité : 17/12/2023
	Zone d'intervention : France métropolitaine Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011		
☒	Electricité	Prise d'effet : 06/03/2019	Validité : 05/03/2024
	Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 10 décembre 2009		



Accréditation
n°4-0540
portée disponible sur
www.cofrac.fr

Véronique DELMAY
Gestionnaire des certifiés



Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné à la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06

ABCIDIA CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011
102, route de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse - 01 30 85 25 71
www.abcidia-certification.fr - contact@abcidia-certification.fr

ENR 20 V6 du 02 avril 2014

ANNEXE ATTESTATION ASSURANCE

Contrat RC n° 10800807204 1/2

AXA France IARD
DIRECTION ENTREPRISES
Production R.C. – Grands Comptes
Télécopie 01.57 65 07 90**ATTESTATION**

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313, Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE Cedex, atteste par la présente que l'assuré :

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son compte que pour celui de Apave Infrastructure Construction France

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 10800207204, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- ☐ inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- ☐ bâtiment et génie civil
- ☐ essais, mesures et métrologie
- ☐ laboratoires d'analyses (non médicales)
- ☐ conseils
- ☐ formation
- ☐ certification, contrôle, qualification et homologation

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces métiers, à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- ☐ des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- ☐ des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- ☐ des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



Contrat RC n° 10800807204 2/2

TABLEAU DES GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites de garantie
Responsabilité Civile Exploitation/ Après Livraison/ Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus	5 000 000 € par année d'assurance
<u>Sans pouvoir excéder pour :</u>	
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux USA/Canada sous limités :	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb*	2 500 000 € par année d'assurance

* Il est précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sous réserve du règlement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Nanterre le 12/12/2022
Par délégation

POUR L'ASSUREUR :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasse de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

CONSEILS SUR LES MODALITES D'ELIMINATION DES DECHETS

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de l'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maître d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des intervenants sont de la responsabilité de l'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets




Les différentes sortes de déchets d'amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant à la gestion de leur élimination. **Le traitement va dépendre de la nature des déchets amiantés.** :

Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou installation d'inertage par vitrification	Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND)
Tous types de déchets amiantés, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films de protection)	Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante générés par une activité de construction, rénovation ou déconstruction d'un bâtiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, y compris les terres naturellement amiantifères et les agrégats d'enrobés bitumineux amiantés

A CHAQUE DECHET SA FILIERE

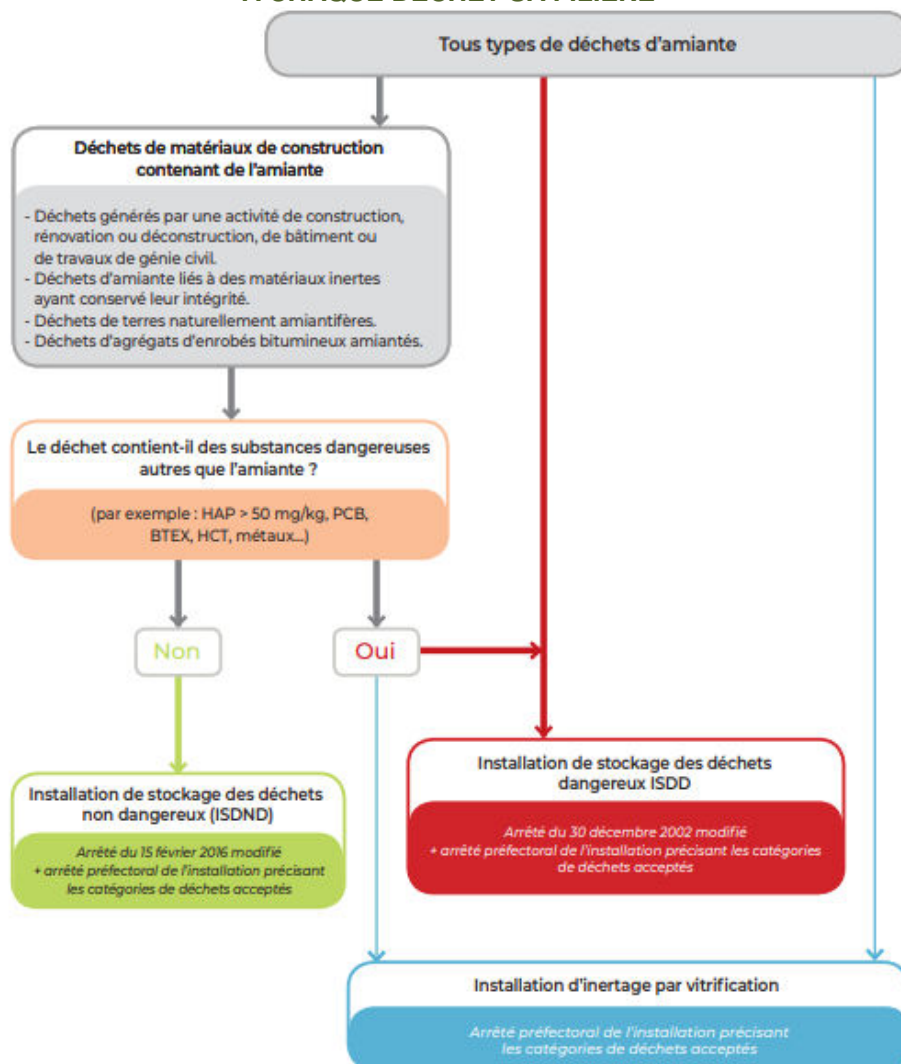

Document INRS

Organisation à prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient, car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant même le démarrage des travaux, d'un **certificat d'acceptation préalable (CAP)** de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un **bordereau de suivi des déchets contenant de l'amiante (BSDA)** accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'à son élimination finale.

À toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit être organisée de façon à éviter la libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide à la manutention ou au levage est à rechercher. Le nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté (soufflettes à proscrire). Les salariés doivent être informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de prévention (modes opératoires, EPI, règles d'hygiène).

Élimination des déchets

Les déchets doivent être confiés à des centres de traitement autorisés, après demande d'un certificat d'acceptation préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès des préfectures, des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de l'ADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

<https://www.sinoe.org/>

<http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/>